



Сварочные аппараты

Tetrix 350 AC/DC Comfort Plasma

099-007016-EW508

23.01.2012

Register now!
For your benefit
Jetzt Registrieren
und Profitieren!

www.ewm-group.com



* Details for ewm-warranty
www.ewm-group.com

Общие указания

ОСТОРОЖНО



Прочтите инструкцию по эксплуатации!

Инструкция по эксплуатации содержит сведения о том, как обезопасить себя при использовании изделия.

- Читайте инструкции по эксплуатации всех компонентов системы!
- Выполняйте мероприятия по технике безопасности!
- Соблюдайте национальные предписания!
- При необходимости следует подтвердить соблюдение данных положений подписью.

УКАЗАНИЕ



При наличии вопросов относительно монтажа, ввода в эксплуатацию, режима работы, особенностей места использования, а также целей применения обращайтесь к вашему торговому партнеру или в наш отдел поддержки заказчиков по тел.: +49 2680 181 -0.

Перечень авторизованных торговых партнеров находится по адресу: www.ewm-group.com.

Ответственность в связи с эксплуатацией данного аппарата ограничивается только функциями аппарата. Любая другая ответственность, независимо от ее вида, категорически исключена. Вводом аппарата в эксплуатацию пользователь признает данное исключение ответственности.

Производитель не может контролировать соблюдение требований данного руководства, а также условия и способы монтажа, эксплуатацию, использование и техобслуживание аппарата.

Неквалифицированное выполнение монтажа может привести к материальному ущербу и, в результате, подвергнуть персонал опасности. Поэтому мы не несем никакой ответственности и гарантии за убытки, повреждения и затраты, причиненные или каким-нибудь образом связанные с неправильной установкой, неквалифицированным использованием, а также неправильной эксплуатацией и техобслуживанием.

1 Содержание

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Содержание | 3 |
| 2 | Указания по технике безопасности | 6 |
| 2.1 | Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации | 6 |
| 2.2 | Пояснение знаков | 7 |
| 2.3 | Общее | 8 |
| 2.4 | Транспортировка и установка | 12 |
| 2.5 | Условия окружающей среды | 13 |
| 2.5.1 | Эксплуатация | 13 |
| 2.5.2 | Транспортировка и хранение | 13 |
| 3 | Использование по назначению | 14 |
| 3.1 | Область применения | 14 |
| 3.2 | Сопроводительная документация | 15 |
| 3.2.1 | Гарантия | 15 |
| 3.2.2 | Декларация о соответствии рекомендациям | 15 |
| 3.2.3 | Сварка в среде с повышенной опасностью поражения электрическим током | 15 |
| 3.2.4 | Сервисная документация (запчасти и электрические схемы) | 15 |
| 4 | Описание аппарата — быстрый обзор | 16 |
| 4.1 | Вид спереди | 16 |
| 4.2 | Вид сзади | 18 |
| 4.3 | Устройство управления – элементы управления | 20 |
| 4.3.1 | Циклограмма | 22 |
| 5 | Конструкция и функционирование | 24 |
| 5.1 | Общее | 24 |
| 5.2 | Монтаж | 25 |
| 5.3 | Охлаждение аппарата | 25 |
| 5.4 | Обратный кабель, общее | 25 |
| 5.5 | Подключение к электросети | 26 |
| 5.5.1 | Форма сети | 26 |
| 5.6 | Охлаждение сварочной горелки | 27 |
| 5.7 | Сварка плазмой | 28 |
| 5.7.1 | Подсоединение сварочной горелки (с блоком дозирования газа GDE) | 28 |
| 5.7.2 | Подсоединение сварочной горелки (без блока дозирования газа GDE) | 30 |
| 5.7.3 | Подключение кабеля массы | 31 |
| 5.7.4 | Подача защитного и плазменного газа | 31 |
| 5.7.4.1 | Подача защитного газа | 31 |
| 5.7.4.2 | Регулировка расхода защитного газа | 32 |
| 5.8 | Концепция управления | 33 |
| 5.8.1 | Индикация параметров сварки | 33 |
| 5.8.1.1 | Настройка параметров сварки | 33 |
| 5.9 | Концепция управления | 34 |
| 5.9.1 | Индикация параметров сварки | 34 |
| 5.9.1.1 | Настройка параметров сварки | 34 |
| 5.9.2 | Выбор сварочного задания | 35 |
| 5.9.3 | Зажигание дуги | 35 |
| 5.10 | Сварка ВИГ | 36 |
| 5.10.1 | Подключение сварочной горелки и кабеля массы | 36 |
| 5.10.2 | Подача защитного газа | 37 |
| 5.10.2.1 | Подача защитного газа | 38 |
| 5.10.2.2 | Регулировка расхода защитного газа | 39 |
| 5.10.3 | Проверка газа | 39 |
| 5.10.4 | Выбор сварочного задания | 39 |
| 5.10.4.1 | Ручное, традиционное управление (JOB 0) | 40 |
| 5.10.4.2 | Сохранение заданий на сварку (JOBS) | 41 |
| 5.10.4.3 | Индикация и изменение номера задания (JOB) | 41 |

| | | |
|-----------|--|----|
| 5.10.5 | Индикация параметров сварки..... | 41 |
| 5.10.5.1 | Настройка параметров сварки..... | 41 |
| 5.10.6 | Зажигание дуги..... | 42 |
| 5.10.6.1 | Высокочастотное зажигание (HF)..... | 42 |
| 5.10.6.2 | Контактное зажигание дуги..... | 42 |
| 5.10.7 | Принудительное отключение сварки ВИГ..... | 42 |
| 5.10.8 | Оптимизация характеристик зажигания электрода из чистого вольфрама..... | 43 |
| 5.10.8.1 | Ручное, традиционное управление (JOB 0)..... | 43 |
| 5.10.8.2 | Режим заданий (JOB 1 - 7)..... | 43 |
| 5.10.9 | Оптимальное и быстрое образование шарика..... | 44 |
| 5.10.10 | Циклограммы / Режимы работы..... | 45 |
| 5.10.10.1 | Условные обозначения..... | 45 |
| 5.10.10.2 | 2-тактный режим..... | 46 |
| 5.10.10.3 | 4-тактный режим..... | 47 |
| 5.10.10.4 | Сварка ВИГ spotArc..... | 48 |
| 5.10.10.5 | Spotmatic..... | 50 |
| 5.10.10.6 | 2-тактный режим сварки, версия C..... | 51 |
| 5.10.11 | Импульсный режим, циклограммы..... | 52 |
| 5.10.11.1 | 2-тактный режим импульсной сварки ВИГ..... | 52 |
| 5.10.11.2 | 4-тактный режим импульсной сварки ВИГ..... | 52 |
| 5.10.12 | Варианты импульсной сварки..... | 53 |
| 5.10.12.1 | Импульсный режим (Термический импульсный)..... | 53 |
| 5.10.12.2 | Импульсный кГц (металлургический импульсный)..... | 54 |
| 5.10.12.3 | Автоматика Импульсная..... | 54 |
| 5.10.12.4 | Импульсно-дуговая сварка переменным током..... | 55 |
| 5.10.12.5 | Специальная сварка переменным током..... | 55 |
| 5.10.13 | Сварка ВИГ- <i>activArc</i> | 56 |
| 5.10.14 | Горелка (варианты управления)..... | 57 |
| 5.10.14.1 | Кратковременное нажатие кнопки горелки (функция кратковременного нажатия)..... | 57 |
| 5.10.15 | Установка режима горелки и скорости нарастания / спада тока..... | 58 |
| 5.10.15.1 | Стандартная горелка ВИГ (5 контактов)..... | 59 |
| 5.10.16 | Установка величины одного шага шага..... | 61 |
| 5.11 | Ручная сварка стержневыми электродами..... | 62 |
| 5.11.1 | Подключение электрододержателя и кабеля массы..... | 62 |
| 5.11.2 | Выбор сварочного задания..... | 63 |
| 5.11.3 | Автоматическое устройство «Горячий старт»..... | 64 |
| 5.11.3.1 | Ток горячего старта..... | 64 |
| 5.11.3.2 | Время горячего старта..... | 65 |
| 5.11.4 | Переключение полярности сварочного тока..... | 65 |
| 5.11.5 | Arcforce..... | 65 |
| 5.11.6 | Устройство Antistick..... | 65 |
| 5.12 | Устройства дистанционного управления..... | 66 |
| 5.12.1 | Ручное устройство дистанционного управления RT 1..... | 66 |
| 5.12.2 | Ручной дистанционный регулятор RTG1 19-контактный..... | 66 |
| 5.12.3 | Ручное устройство дистанционного управления RTP 1..... | 66 |
| 5.12.4 | Ручное устройство дистанционного управления RTP 2..... | 66 |
| 5.12.5 | Ручное устройство дистанционного управления RTP 3..... | 66 |
| 5.12.6 | Ручное дистанционное устройство RT AC 1..... | 66 |
| 5.12.7 | Ручное устройство дистанционного управления RT PWS 1..... | 67 |
| 5.12.8 | Педаль дистанционного управления RTF 1..... | 67 |
| 5.13 | Защита параметров сварки от несанкционированного доступа..... | 68 |
| 5.14 | Порт компьютера..... | 68 |
| 5.15 | Одновременная двусторонняя сварка, виды синхронизации..... | 69 |
| 5.15.1 | Синхронизация от напряжения сети (50 Гц / 60 Гц)..... | 69 |
| 5.15.1.1 | Выбор и настройка..... | 69 |
| 5.16 | Интерфейсы для автоматизации..... | 70 |
| 5.16.1 | Интерфейс для автомата ВИГ..... | 70 |
| 5.16.2 | Разъем для подключения дистанционного устройства, 19 контактов..... | 71 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 5.17 | Дополнительные настройки..... | 72 |
| 5.17.1 | Настроить время изменения уменьшенного тока AMP% либо фронт импульса | 72 |
| 5.17.2 | 2-тактный режим сварки ВИГ (вариант С) | 73 |
| 5.17.3 | Отображение сварочного тока (стартовый, уменьшенный, конечный ток и ток горячего старта) | 74 |
| 5.17.4 | Функция ступенчатой активации ножного дистанционного регулятора RTF 1 | 75 |
| 5.18 | Меню и подменю системы управления аппаратом | 76 |
| 5.18.1 | Прямые меню (параметры в прямом доступе)..... | 76 |
| 5.18.2 | Экспертное меню (ВИГ)..... | 76 |
| 5.18.3 | Меню конфигурации аппарата..... | 77 |
| 6 | Техническое обслуживание, уход и утилизация..... | 80 |
| 6.1 | Общее..... | 80 |
| 6.2 | Работы по техническому обслуживанию, интервалы..... | 80 |
| 6.2.1 | Ежедневные работы по техобслуживанию..... | 80 |
| 6.2.2 | Ежемесячные работы по техобслуживанию..... | 80 |
| 6.2.3 | Ежегодная проверка (осмотр и проверка во время эксплуатации) | 80 |
| 6.3 | Работы по техническому обслуживанию..... | 81 |
| 6.4 | Утилизация изделия..... | 81 |
| 6.4.1 | Декларация производителя для конечного пользователя | 81 |
| 6.5 | Соблюдение требований RoHS..... | 81 |
| 7 | Устранение неполадок..... | 82 |
| 7.1 | Контрольный список по устранению неисправностей..... | 82 |
| 7.2 | Неполадки аппарата (сообщения о неисправностях) | 84 |
| 7.3 | Восстановление заводских настроек параметров сварки..... | 86 |
| 7.4 | Индикация версии программы управление аппаратом..... | 87 |
| 7.5 | Общие неисправности | 87 |
| 7.5.1 | Разъём для соединения со сварочным автоматом | 87 |
| 7.6 | Удаление воздуха из контура жидкости охлаждения | 88 |
| 8 | Технические характеристики | 89 |
| 8.1 | Tetrix 350 AC/DC Plasma | 89 |
| 9 | Принадлежности | 90 |
| 9.1 | Охлаждение сварочной горелки..... | 90 |
| 9.2 | Transportsysteme..... | 90 |
| 9.3 | Общие принадлежности..... | 90 |
| 9.4 | Устройство дистанционного управления и принадлежности..... | 90 |
| 9.5 | Опции | 92 |
| 9.6 | Связь с компьютером | 92 |
| 10 | Приложение А..... | 93 |
| 10.1 | Обзор представительств EWM..... | 93 |

2 Указания по технике безопасности

2.1 Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации



ОПАСНОСТЬ

Методы работы и эксплуатации, подлежащие строгому соблюдению во избежание тяжелых травм или летальных случаев при непосредственной опасности.

- Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОПАСНОСТЬ" с общим предупреждающим знаком.
- Кроме того, опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.



ВНИМАНИЕ

Методы работы и эксплуатации, подлежащие строгому соблюдению во избежание тяжелых травм или летальных случаев при потенциальной опасности.

- Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ВНИМАНИЕ" с общим предупреждающим знаком.
- Кроме того, опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.



ОСТОРОЖНО

Методы работы и эксплуатации, которые должны строго выполняться, чтобы исключить возможные легкие травмы людей.

- Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОСТОРОЖНО" с общим предупреждающим знаком.
- Опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.

ОСТОРОЖНО

Методы работы и эксплуатации, которые должны строго выполняться, чтобы избежать повреждения изделия.

- Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОСТОРОЖНО" без общего предупреждающего знака.
- Опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.

УКАЗАНИЕ

Технические особенности, требующие внимания со стороны пользователя.

- Указание содержит в своем заголовке сигнальное слово "УКАЗАНИЕ" без общего предупреждающего знака.

Указания по выполнению операций и перечисления, в которых поочерёдно описываются действия в определенных ситуациях, обозначены круглым маркером, например:

- Вставить и зафиксировать штекер кабеля сварочного тока.

2.2 Пояснение знаков

| Символ | Описание |
|---|---|
|  | Нажать |
|  | Не нажимать |
|  | Повернуть |
|  | Переключить |
|  | Выключить аппарат |
|  | Включите аппарат |
|  | ENTER (вход в меню) |
|  | NAVIGATION (навигация в меню) |
|  | EXIT (Выйти из меню) |
|  | Представление времени (пример: 4 с подождать / нажать) |
|  | Прерывание изображения меню (есть другие возможности настройки) |
|  | Инструмент не нужен / не использовать |
|  | Инструмент нужен / использовать |

2.3 Общее



ОПАСНОСТЬ



Электромагнитные поля!

Источник тока может стать причиной возникновения электрических или электромагнитных полей, которые могут нарушить работу электронных установок, таких как компьютеры, устройства с числовым программным управлением, телекоммуникационные линии, сети, линии сигнализации и кардиостимуляторы.

- Соблюдайте руководства по обслуживанию! (см. раздел «Техническое обслуживание и уход»)
- Сварочные кабели полностью размотать!
- Соответствующим образом экранировать приборы или устройства, чувствительные к излучению!
- Может быть нарушена работа кардиостимуляторов (при необходимости получить консультацию у врача).



Ни в коем случае не выполнять неквалифицированный ремонт и модификации!

Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом!

При несанкционированных действиях гарантия теряет силу!

- Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)!



Поражение электрическим током!

В сварочных аппаратах используется высокое напряжение, которое в случае контакта может стать причиной опасного для жизни поражения электрическим током и ожога. Даже прикосновение к электрооборудованию под низким напряжением может вызвать шок и привести к несчастному случаю.

- Запрещается прикасаться к каким-либо частям аппарата, находящимся под напряжением!
- Линии подключения и соединительные кабели должны быть безупречны!
- Простого выключения аппарата недостаточно! Подождите 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы!
- Сварочные горелки и электрододержатель должны лежать на изолирующей подкладке!!
- Вскрытие корпуса аппарата допускается уполномоченным квалифицированным персоналом только после извлечения вилки сетевого кабеля из розетки!
- Носить только сухую защитную одежду!
- Подождите 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы!



ВНИМАНИЕ



Опасность получения травм под действием излучения или нагрева!

Излучение дуги ведет к травмированию кожи и глаз.

При контакте с горячими деталями и искрами могут возникнуть ожоги.

- Используйте щиток или шлем с достаточной степенью защиты (в зависимости от вида применения)!
- Носите сухую защитную одежду (например, сварочный щиток, перчатки и т. д.) согласно требованиям соответствующей страны!
- Лица, не участвующие в производственном процессе, должны быть защищены от излучения и поражения глаз защитными завесами или защитными стенками.



Опасность взрыва!

Кажущиеся безопасными вещества в закрытых сосудах в результате нагрева создают повышенное давление.

- Удалить из рабочей зоны емкости с горючими или взрывоопасными жидкостями!
- Не допускать нагрева взрывоопасных жидкостей, порошков или газов в процессе сварки или резки!

**ВНИМАНИЕ****Дым и газы!**

Дым и выделяющиеся газы могут привести к удушью и отравлению! Помимо этого, под воздействием ультрафиолетового излучения электрической дуги пары растворителя (хлорированного углеводорода) могут превращаться в токсичный фосген!

- Обеспечить достаточный приток свежего воздуха!
- Не допускать попадания паров растворителей в зону излучения сварочной дуги!
- При необходимости одевать соответствующие устройства защиты органов дыхания!

**Огнеопасность!**

Высокие температуры, разлетающиеся искры, раскаленные детали и горячие шлаки, образующиеся при сварке, могут стать причиной возгорания.

Привести к возгоранию могут и блуждающие сварочные токи!

- Обратить внимание на очаги возгорания в рабочей зоне!
- Не должно быть никаких легковоспламеняющихся предметов, например, спичек или зажигалок.
- Иметь в рабочей зоне соответствующие огнетушители!
- Перед началом сварки тщательно удалить с детали остатки горючих веществ.
- Сваренные детали можно дальше обрабатывать только после их охлаждения.
- Детали не должны контактировать с воспламеняемыми материалами!
- Подсоединить сварочные кабели надлежащим образом!

**Опасность несчастного случая при несоблюдении указаний по технике безопасности!**

Несоблюдение указаний по технике безопасности может создать угрозу жизни людей!

- Внимательно прочитать указания по технике безопасности в данной инструкции!
- Следить за соблюдением требований техники безопасности, принятых в стране использования аппарата!
- Указать людям, находящимся в рабочей зоне, на соблюдение инструкций!

**ОСТОРОЖНО****Шумовая нагрузка!**

Шум, превышающий уровень 70 дБА, может привести к длительной потере слуха!

- Носить соответствующие средства для защиты ушей!
- Персонал, находящийся в рабочей зоне, должен носить соответствующие средства для защиты ушей!

ОСТОРОЖНО**Обязанности эксплуатирующей стороны!**

При эксплуатации аппарата следует соблюдать национальные директивы и законы!

- Национальная редакция общей директивы (89/391/EWG), а также соответствующие отдельные директивы.
- В частности, директива (89/655/EWG), по минимальным предписаниям для обеспечения безопасности и защиты здоровья рабочих при использовании в процессе работы орудий труда.
- Предписания по безопасности труда и технике безопасности соответствующей страны.
- Установка и эксплуатация аппарата согласно IEC 60974-9.
- Регулярно проверять сознательное выполнение пользователем указаний по технике безопасности.
- Регулярная проверка аппарата согласно IEC 60974-4.

ОСТОРОЖНО



Повреждения при использовании компонентов сторонних производителей!

Гарантия производителя аннулируется при повреждении аппарата в результате использования компонентов сторонних производителей!

- Используйте только компоненты системы и опции (источники тока, сварочные горелки, электрододержатели, дистанционные регуляторы, запасные и быстроизнашивающиеся детали и т. д.) только из нашей программы поставки!
- Подсоединяйте дополнительные компоненты к соответствующему гнезду подключения и закрепляйте их только после выключения сварочного аппарата.



Опасность повреждения аппарата блуждающим сварочным током!

Блуждающий сварочный ток может привести к разрушению защитных проводов, повреждению аппаратов и электроприборов, перегреву компонентов и возникновению пожара.

- Регулярно проверяйте прочность крепления проводов, по которым передается сварочный ток.
- Следите, чтобы соединение с заготовкой было безупречным для передачи электроэнергии и прочным!
- Все электропроводные компоненты источника тока — корпус, салазки, подставка для транспортировки с помощью крана — следует установить так, чтобы они были электрически изолированы, закрепить или подвесить!
- Не кладите другие электроприборы, в частности, перфораторы и угловые шлифмашины, на источник тока, салазки и подставку, не изолировав их!
- Когда сварочная горелка и электрододержатель не используются, кладите их на основание, обеспечивающее электрическую изоляцию!



Подключение к электросети

Требования при подключении к общественной электросети

Потребляя ток, аппараты высокой мощности могут повлиять на качество сети. Поэтому для аппаратов некоторых типов могут действовать ограничения на подключение, требования к максимально возможному полному сопротивлению линии или минимальной нагрузочной способности элемента подключения к общественной сети (совместной точки сопряжения РСС). При этом также следует учитывать технические характеристики аппаратов. В этом случае эксплуатационник или пользователь аппарата обязан проверить, можно ли подключать аппарат к сети, и при необходимости проконсультироваться с лицом, ответственным за эксплуатацию электросети.

ОСТОРОЖНО

**Классификация аппарата по ЭМС**

В соответствии со стандартом IEC 60974-10 сварочные аппараты делятся по электромагнитной совместимости на два класса (см. **технические характеристики**):

Класс А Аппараты не предназначены для использования в жилых секторах, в которых используется электроэнергия из общественной низковольтной электросети. При установке электромагнитной совместимости для аппаратов класса А в подобных областях возможны трудности, связанные как с помехами по цепи питания, так и от электротехнического оборудования.

Класс В Аппараты удовлетворяют требованиям по ЭМС в промышленной и жилой зоне, жилые районы с подключением к общественной низковольтной электросети.

Строительство и эксплуатация

Во время эксплуатации установок для электродуговой сварки в некоторых случаях возможны электромагнитные помехи, несмотря на то, что каждый сварочный аппарат соответствует предельным значениям эмиссий, указанным в стандарте. За помехи, возникающие при сварке, несет ответственность пользователь.

При **оценке** возможных проблем с электромагнитным излучением в окружающей среде пользователь должен учитывать следующее: (см. также EN 60974-10, приложение А)

- наличие сетевых, управляющих, сигнальных и телекоммуникационных линий;
- наличие радиоприемников и телевизоров;
- наличие компьютеров и других управляющих устройств;
- наличие предохранительных устройств;
- опасность для здоровья окружающих, особенно если они используют кардиостимуляторы или слуховые аппараты;
- наличие калибровочных и измерительных приспособлений;
- помехоустойчивость других устройств в окружающей среде;
- время выполнения сварочных работ.

Рекомендации по уменьшению эмиссии помех

- подключение к электросети, например, дополнительный сетевой фильтр или экранирование посредством металлической трубки;
- техническое обслуживание оборудования для дуговой сварки;
- сварочные провода должны быть максимально короткими, их следует прокладывать на полу как можно ближе друг к другу;
- выравнивание потенциалов;
- заземление заготовки: в тех случаях, когда прямое заземление заготовки невозможно, соединение должно осуществляться с помощью подходящих для этого конденсаторов;
- экранирование от других устройств в окружающей среде или от всего сварочного оборудования.

2.4 Транспортировка и установка



ВНИМАНИЕ



Ненадлежащее обращение с баллонами защитного газа!

Ненадлежащее обращение с баллонами защитного газа может привести к тяжелым травмам со смертельным исходом.

- Необходимо следовать инструкциям производителя газа и предписаниям, регламентирующим работу со сжатым газом.
- Установите баллон с защитным газом в предусмотренное для него гнездо и закрепите его крепежным элементом!
- Не допускать нагрева баллона с защитным газом!



Опасность несчастного случая при неправильной транспортировке аппаратов, непригодных для перемещения с помощью крана!

Перемещение аппарата с помощью крана и его подвешивание запрещено! Аппарат может упасть и нанести травмы людям! Ручки и крепления подходят только для ручной транспортировки!

- Аппарат непригоден для перемещения с помощью крана и подвешивания!



ОСТОРОЖНО



Опасность опрокидывания!

При передвижении и установке аппарат может опрокинуться, травмировать или нанести вред персоналу. Устойчивость от опрокидывания обеспечивается только при угле наклона до 10° (согласно IEC 60974-1, -3, -10).

- Устанавливать или транспортировать аппарат на ровной и твердой поверхности!
- Навешиваемые детали закрепить подходящими средствами!



Повреждения, вызванные неотсоединенными питающими линиями!

При транспортировке неотсоединенные питающие линии (сетевые и управляющие кабели и т. д.) могут стать источником опасности, например, подсоединенные аппараты могут опрокинуться и травмировать персонал!

- Отсоединить питающие линии!

ОСТОРОЖНО



Повреждения аппарата в результате эксплуатации в положении, отличном от вертикального!

Аппараты сконструированы для работы в вертикальном положении!

Работа в неразрешенных положениях может привести к повреждению аппарата.

- Транспортировка и эксплуатация исключительно в вертикальном положении!

2.5 Условия окружающей среды



ОСТОРОЖНО



Место установки!

Аппарат можно устанавливать и эксплуатировать только в помещениях и только на соответствующем прочном и плоском основании!

- Эксплуатирующая сторона должна обеспечить наличие ровного, нескользкого пола и достаточное освещение рабочего места.
- Должна быть всегда обеспечена безопасная эксплуатация аппарата.

ОСТОРОЖНО



Повреждения аппарата в результате загрязнения!

Необычно большие количества пыли, кислот, агрессивных газов или веществ могут повредить аппарат.

- Избегать образования большого количества дыма, паров, масляного тумана и пыли от шлифовальных работ!
- Избегать окружающего воздуха, содержащего соли (морского воздуха).



Недопустимые условия окружающей среды!

Недостаточная вентиляция ведет к снижению мощности и повреждению аппарата.

- Соблюдать условия окружающей среды!
- Поддерживать проходимость впускного и выпускного отверстий для охлаждающего воздуха!
- Выдерживать минимальное расстояние до препятствий, равное 0,5 м!

2.5.1 Эксплуатация

Диапазон температур окружающего воздуха:

- от -20 °C до +40 °C*

Относительная влажность воздуха:

- до 50 % при 40 °C
- до 90 % при 20 °C

УКАЗАНИЕ

- * Температура окружающей среды подбирается в зависимости от используемого хладагента!
При охлаждении сварочной горелки учитывайте диапазон температуры охлаждающей жидкости!

2.5.2 Транспортировка и хранение

Хранение в закрытых помещениях, диапазон температур окружающего воздуха:

- от -25 °C до +55 °C

Относительная влажность воздуха

- до 90 % при 20 °C

3 Использование по назначению



ВНИМАНИЕ



Опасность вследствие использования не по назначению!

При использовании не по назначению аппарат может стать источником опасности для людей, животных и материальных ценностей. Поставщик не несет ответственность за возникший вследствие такого использования ущерб!

- Использовать аппарат только по назначению и только обученному, квалифицированному персоналу!
- Не выполнять неквалифицированные изменения или доработки аппарата!

3.1 Область применения

Данный сварочный аппарат предназначен исключительно для:

- плазменной сварки постоянным током (-) с зажиганием дежурной дугой
- плазменной сварки током положительной полярности и переменным током с высокочастотным зажиганием
- сварки ВИГ постоянным и переменным током с высокочастотным зажиганием
- сварки ВИГ постоянным и переменным током с контактным зажиганием дуги
- ручной сварки стержневым электродом постоянным и переменным током

3.2 Сопроводительная документация

3.2.1 Гарантия

УКАЗАНИЕ



Дополнительные сведения содержатся в прилагаемых дополнениях «Данные о приборе и о компании, техническое обслуживание и проверка, гарантия»!

3.2.2 Декларация о соответствии рекомендациям



Указанный аппарат по своей концепции и конструкции соответствует рекомендациям и стандартам ЕС:

- Предписание ЕС для низковольтной техники (2006/95/EWG),
- Предписание ЕС по электромагнитной совместимости (2004/108/EWG),

В случае внесения несанкционированных изменений, выполнения неквалифицированного ремонта, несоблюдения сроков проведения периодических проверок и (или) доработки аппарата, которые официально не одобрены фирмой-изготовителем, настоящая декларация теряет силу.

Оригинал декларации о соответствии прилагается к аппарату.

3.2.3 Сварка в среде с повышенной опасностью поражения электрическим током



В соответствии со стандартами IEC / DIN EN 60974, VDE 0544 аппараты могут эксплуатироваться в помещениях с повышенной электрической опасностью.

3.2.4 Сервисная документация (запчасти и электрические схемы)



ОПАСНОСТЬ



Ни в коем случае не выполнять неквалифицированный ремонт и модификации!

Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом!

При несанкционированных действиях гарантия теряет силу!

- Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)!

Оригинальные электрические схемы прилагаются к аппарату.

Запчасти можно приобрести у дилера в вашем регионе.

4 Описание аппарата — быстрый обзор

УКАЗАНИЕ



В тексте описания приводится максимально возможная конфигурация аппарата. Либо следует провести дооборудование дополнительным разъёмом подключения (см. главу Принадлежности).

4.1 Вид спереди

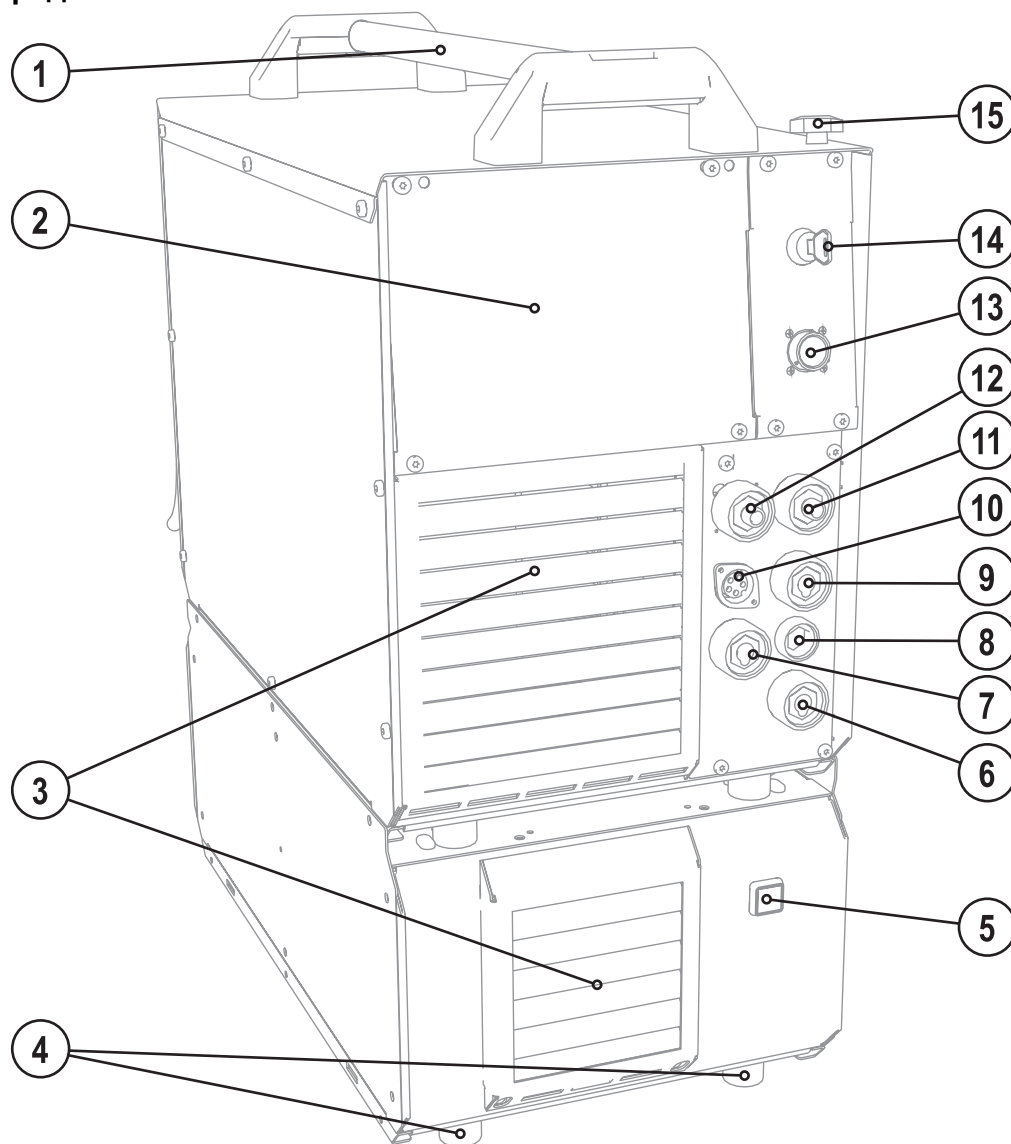


Рисунок 4-1

| Поз. | Символ | Описание |
|------|---|---|
| 1 | | Ручка для транспортировки |
| 2 | | Управление аппаратом см. гл. "Управление аппаратом - элементы управления" |
| 3 | | Впускное отверстие для охлаждающего воздуха |
| 4 | | Ножки аппарата |
| 5 |  | Кнопка дежурной дуги с сигнальной лампочкой Сигнальная лампочка не светится: дежурная дуга выключена Сигнальная лампочка светится: дежурная дуга горит |
| 6 |  | Контактная розетка, сварочный ток «+» (при полярности DC-) Подключение кабеля массы |
| 7 |  | Контактная розетка, сварочный ток «-» (при полярности DC-) Подключение электрододержателя |
| 8 |  | Розетка дежурного тока Потенциал сопла плазменной сварочной горелки |
| 9 |  | Розетка сварочного тока, сварочная горелка |
| 10 |  | 5-контактная розетка, кабель управления сварочной горелки |
| 11 |  | Соединительный штуцер G1/4 защитного газа, выход сварочного аппарата Посоединение к сварочной горелке или к блоку дозирования газа (GDE) |
| 12 |  | Соединительный штуцер G1/4 плазменного газа, выход сварочного аппарата Подсоединение к сварочной горелке или к блоку дозирования газа (GDE) |
| 13 |  | 19-контактная розетка Подключение устройства дистанционного управления |
| 14 |  | Замковый выключатель для защиты от использования посторонними Положение 1 > изменение возможно, положение 0 > изменение невозможно. См. раздел «Защита параметров сварки от несанкционированного доступа». |
| 15 | | Винты крепления блока дозирования газа |

4.2 Вид сзади

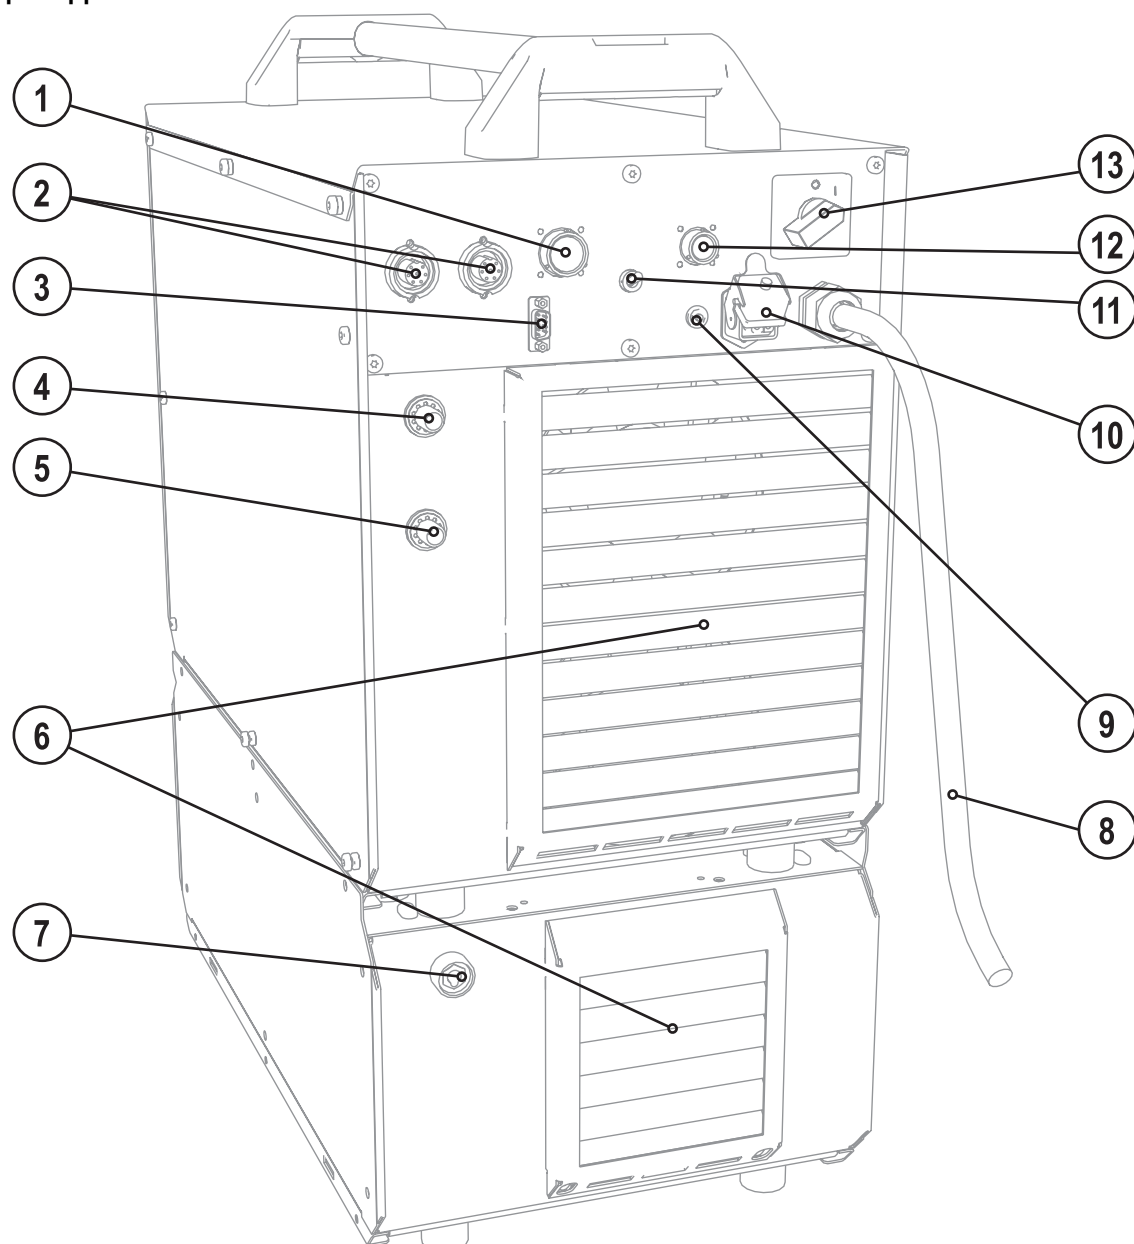


Рисунок 4-2

| Поз. | Символ | Описание |
|------|---|---|
| 1 |  | 19-контактная розетка Аналоговый интерфейс для подключения автомата |
| 2 |  | 7-контактная розетка (цифровая) Для подключения цифровых компонентов (интерфейс для документации, интерфейс для роботов или дистанционный регулятор и т.д.) |
| 3 |  | Интерфейс ПК, последовательный (9-контактная розетка D-Sub) |
| 4 |  | Соединительный штуцер G1/4", подсоединение плазменного газа Подсоединение к редуктору давления |
| 5 |  | Соединительный штуцер G1/4", подсоединение защитного газа Подсоединение к редуктору давления |
| 6 | | Выпускное отверстие для охлаждающего воздуха |
| 7 |  | Розетка дежурного тока Потенциал сопла плазменной сварочной горелки |
| 8 | | Сетевой кабель |
| 9 |  | Кнопка "Предохранитель-автомат"; Предохранитель: <ul style="list-style-type: none"> • Узел зажигания • Газовый клапан • Периферийные устройства на 7-контактных цифровых интерфейсах (задняя сторона аппарата) Нажатием кнопки вернуть сработавший предохранитель-автомат в исходное состояние |
| 10 |  | 4-контактная розетка напряжение питания охладителя |
| 11 |  | Переключатель способов зажигания дуги HF= высокочастотное зажигание дуги ⚡ = Liftarc (контактное зажигание дуги) |
| 12 |  | 8-контактная розетка подключение кабеля управления охладителя |
| 13 |  | Главный выключатель, включение/выключение сварочного аппарата |

4.3 Устройство управления – элементы управления

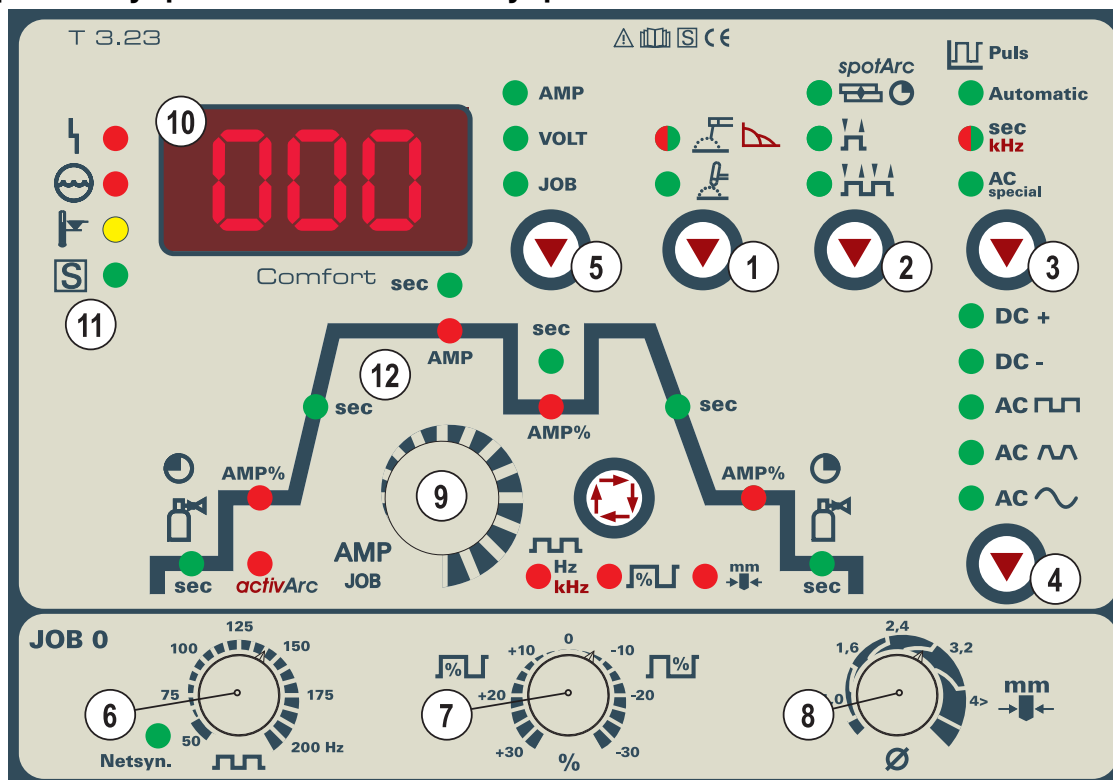







Рисунок 4-3

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | | Кнопка Вид сварки Ручная сварка стержневыми электродами, загорается зелёным цветом/ Настройка Arcforce, загорается красным цветом Сварка ВИГ |
| 2 | | Кнопка Режим работы spotArc spotArc (диапазон времени точечной сварки 0,01 с - 20,0 с) 2-тактный 4-тактный |
| 3 | | Кнопка ВИГ импульсная Automatic Импульсная автоматика ВИГ (частота и баланс) sec Импульсная ВИГ со значениями времени (горит зеленым цветом)/ kHz Быстрая Импульсная ВИГ постоянным током с частотой и балансом (горит красным цветом) AC special Специальная сварка ВИГ переменным током |
| 4 | | Кнопка Полярность сварочного тока DC + Сварка постоянным током с положительной полярностью на держателе электродов относительно изделия (переключатель полярности, только ручная сварка) DC - Сварка постоянным током с отрицательной полярностью на горелке (либо держателе электродов) относительно изделия. AC square Сварка переменным током прямоугольной формы. Максимальная энергоотдача и надёжность сварки. AC trapezoidal Сварка переменным током трапециoidalной формы. Универсальный вид, почти для всех случаев применения. AC sine Сварка синусоидальным переменным током. Низкий уровень помех. |

| Поз. | Символ | Описание |
|------|---|--|
| 5 |  | Кнопка Переключение индикации/Номер JOB AMP Индикация сварочного тока VOLT Индикация сварочного напряжения JOB Индикация и выбор номера JOB |
| 6 |  | Ручка «Частота переменного тока» (ВИГ AC) от 50 Гц до 200 Гц |
| 7 |  | Ручка «Баланс переменного тока» (ВИГ AC) Макс. диапазон: от -30% до +30% |
| 8 |  | Ручка «Диаметр вольфрамового электрода» / «Оптимизация поджига» Плавное изменение от 1 до 4 мм или более |
| 9 |  | Ручка Настройка параметров сварки Настройка тока, времени и параметров. |
| 10 |  | Трёхразрядный светодиодный дисплей Индикация сварочных параметров (см. также главу "Дисплей индикации данных сварки"). |
| 11 |  | Индикация сбоев / состояния  Сигнальная лампочка Общая неисправность  Сигнальная лампочка Недостаток охлаждающей жидкости (Охлаждение сварочной горелки)  Сигнальная лампочка Перегрев  Сигнальная лампочка "S"-знак |
| 12 | | Циклограмма (см. следующий раздел) |

4.3.1 Циклограмма

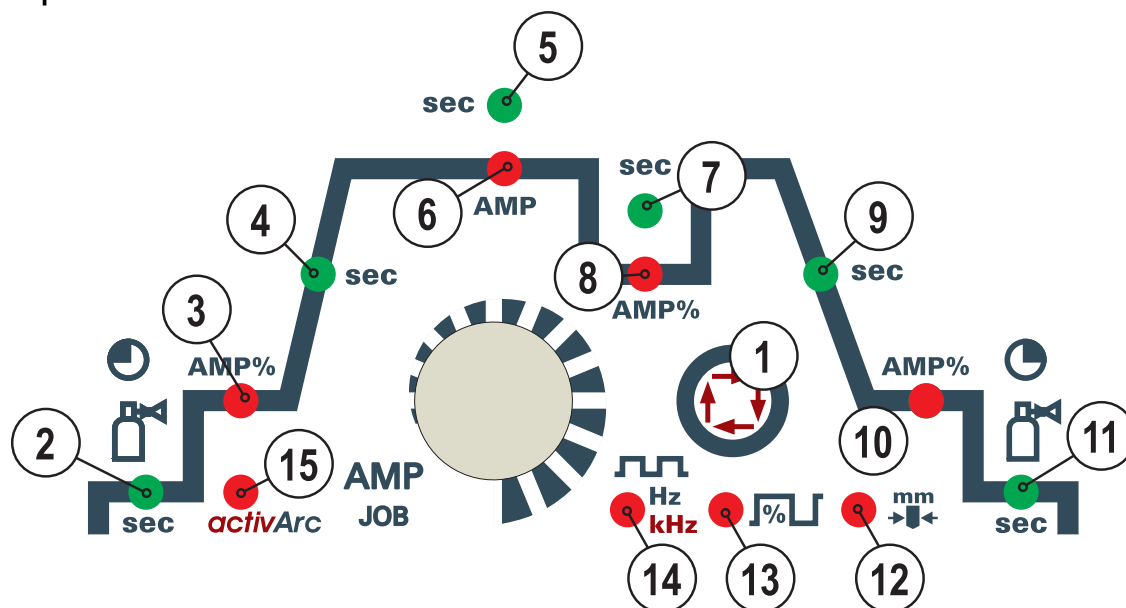





Рисунок 4-4

| Поз. | Символ | Описание | |
|------|--------|--|---|
| 1 | | Кнопка Выбор параметров сварки С помощью этой кнопки осуществляется выбор параметров сварки в зависимости от выбранного метода сварки и рабочего режима. | |
| 2 | sec | Время предварительной подачи газа (ВИГ), диапазон настройки абсолютные значения: от 0,0 сек до 20,0 с; шаг 0,1 с. | |
| 3 | AMP% | Стартовый ток (ВИГ) в процентах от основного сварочного тока. Диапазон: от 1 % до 200 %; шаг 1 %. Во время фазы стартового тока импульсы отсутствуют | Ток горячего старта (ручная сварка) в процентах от основного сварочного тока. Диапазон: от 1 % до 200 %; шаг 1 % |
| 4 | sec | Время нарастания тока (ВИГ) Диапазон: от 0,00 сек до 20,0 сек (шаг – 0,1 сек) Установки времени нарастания тока для 2- и 4- тактного режимов работы производятся независимо. | Время горячего старта (ручная сварка) Диапазон: от 0,00 сек до 20,0 сек (шаг – 0,1 сек) |
| 5 | sec | Время импульса / время изменения тока (с AMP% до AMP) <ul style="list-style-type: none"> Диапазон настройки длительности импульса: от 0,01 сек до 20,0 сек (шаг 0,01 сек < 0,5 сек; шаг 0,1 сек > 0,5 сек) Диапазон настройки времени спада тока (tS2): 0,0 сек до 20,0 сек (см. гл. "Дополнительные настройки") | |
| | | Импульсы ВИГ Время импульса применимо для фазы основного сварочного тока (AMP) в импульсном режиме. | Специальная сварка ВИГ переменным током Длительность импульса действует для фазы переменного тока при импульсном режиме переменного тока. |
| 6 | AMP | Основной сварочный ток (ВИГ) / Импульсный ток от I мин до I макс (шаг 1 A) | Основной сварочный ток (ручная сварка) от I мин до I макс (шаг 1 A) |
| 7 | sec | Время паузы импульса / время изменения тока с AMP до AMP% <ul style="list-style-type: none"> Диапазон настройки паузы между импульсами: от 0,01 сек до 20,0 сек (шаг 0,01 сек < 0,5 сек; шаг 0,1 сек > 0,5 сек) Диапазон настройки времени изменения тока (tS1): 0,0 сек до 20,0 сек (см. гл. "Дополнительные настройки") Импульсы ВИГ: Время паузы импульса применимо к фазе уменьшенного тока (AMP%) Специальная сварка ВИГ переменным током: Время паузы импульса применимо к фазе постоянного тока в режиме специальной сварки переменным током. | |

| Поз. | Символ | Описание |
|------|---|--|
| 8 | AMP% | Уменьшенный ток (ВИГ) / ток паузы Диапазон настройки: от 1 % до 100 % (шаг 1 %). Пропорционален (%) основному сварочному току |
| 9 | sec | Время спада тока (ВИГ) от 0,00 сек до 20,0 сек (шаг – 0,1 сек) Установки времени спада тока для 2- и 4-тактного режимов работы производятся независимо. |
| 10 | AMP% | Ток заварки кратера (ВИГ) Диапазон: от 1 % до 200 %; шаг 1 %. в процентах от основного сварочного тока. |
| 11 | sec | Время продувки газа (ВИГ) Диапазон: от 0,00 сек до 40,0 сек (шаг – 0,1 сек) |
| 12 |  | Диаметр вольфрамового электрода / оптимизация поджига (ТИГ) от 1 до 4 мм или больше (шаг 0,1 мм) |
| 13 |  | Баланс переменного тока (ВИГ-АС) Макс. диапазон: от –30% до +30%; шаг 1%. Диапазон настройки в зависимости от заводской настройки может быть и меньше.. Оптимизация эффекта очистки и глубины проплавления. Импульсно-дуговая сварка ВИГ постоянным током с быстротой баланса Диапазон регулирования: от 1 % до +99 % (шаг 1 %) |
| 14 |  | Частота переменного тока (ТИГ-АС) от 50 Гц до 200 Гц (с шагом 1 Гц) Сужение и стабилизация сварочной дуги: При увеличении частоты тока увеличивается эффект очистки. Ток высокой частоты позволяет хорошо сваривать и очищать очень тонкие листы (сварка слабым током), анодированный алюминий или сильно загрязнённые изделия. Частота быстрой импульсной сварки ТИГ постоянным током Диапазон настройки: от 50 Гц до 15 кГц |
| 15 | activArc | Сварка ТИГ activArc <ul style="list-style-type: none"> activArc включить или выключить (on / off) Коррекция характеристики activArc (диапазон настройки: от 0 до 100) |

5 Конструкция и функционирование

5.1 Общее



ВНИМАНИЕ



Опасность травмирования в результате поражения электрическим током!

Прикосновение к токоведущим деталям, например, к гнездам сварочного тока, может быть опасно для жизни!

- Соблюдать указания по технике безопасности на первых страницах инструкции по эксплуатации!
- Ввод в эксплуатацию должен выполняться исключительно лицами, обладающими соответствующими знаниями в области обращения с электродуговыми сварочными аппаратами!
- Соединительные или сварочные кабели (например, от держателей электродов, сварочных горелок, кабеля массы, интерфейсов) подключать только при выключенном аппарате!



ОСТОРОЖНО



Опасность ожога от подключения сварочного тока!

Незакрепленные соединения могут вызвать нагрев разъемов и проводки и, при касании, привести к ожогам!

- Необходимо ежедневно проверять соединения и, при необходимости, закреплять поворотом вправо.



Аппарат находится под электрическим током!

Если работа ведется попеременно с применением различных способов сварки и если к сварочному аппарату одновременно подключены сварочная горелка и электрододержатель, то все они будут находиться одновременно под напряжением холостого хода или сварочным напряжением!

- Поэтому перед началом работы и в перерывах сварочные горелки и электрододержатель всегда должны лежать на изолирующей подкладке!

ОСТОРОЖНО



Обращение с пылезащитным колпачком!

Пылезащитные колпачки защищают гнезда подключения и, следовательно, сам аппарат от загрязнений и повреждений.

- Если к гнезду не подключен никакой дополнительный компонент, на него должен быть надет пылезащитный колпачок.
- При утере или обнаружении дефекта колпачка его следует заменить!

5.2 Монтаж



ВНИМАНИЕ



Опасность несчастного случая при неправильной транспортировке аппаратов, непригодных для перемещения с помощью крана!

Перемещение аппарата с помощью крана и его подвешивание запрещено! Аппарат может упасть и нанести травмы людям! Ручки и крепления подходят только для ручной транспортировки!

- Аппарат непригоден для перемещения с помощью крана и подвешивания!



ОСТОРОЖНО



Место установки!

Аппарат можно устанавливать и эксплуатировать только в помещениях и только на соответствующем прочном и плоском основании!

- Эксплуатирующая сторона должна обеспечить наличие ровного, нескользкого пола и достаточное освещение рабочего места.
- Должна быть всегда обеспечена безопасная эксплуатация аппарата.

5.3 Охлаждение аппарата

Для обеспечения оптимальной продолжительности включения (ПВ) силовой части необходимо:

- Для обеспечения достаточной вентиляции на рабочем месте необходимо.
- Не загромождать воздухозаборные и воздуховыпускные вентиляционные отверстия аппарата.
- и защитить аппарат от проникновения внутрь металлических частиц, пыли или иных посторонних тел.

5.4 Обратный кабель, общее



ОСТОРОЖНО



Опасность ожога в результате неправильного подсоединения кабеля массы!

Краска, ржавчина и загрязнения в местах соединения препятствуют протеканию тока и могут привести к возникновению блуждающих сварочных токов.

Блуждающие сварочные токи могут вызвать пожар и травмировать персонал!

- Очистить места соединения!
- Надежно закрепить кабель массы!
- Элементы конструкции изделия не должны использоваться в качестве проводника для отвода сварочного тока!
- Обратить внимание на беспрепятственное прохождение сварочного тока!

5.5 Подключение к электросети



ОПАСНОСТЬ



Опасность при ненадлежащем подключении к электросети!

Ненадлежащее подключение к электросети может привести к физическому или материальному ущербу!

- Подключать аппарат только к розетке с защитным проводом, подсоединенным согласно предписаниям.
- При необходимости подсоединения новой сетевой вилки установку должен выполнять только специалист-электротехник в соответствии с национальными законами или предписаниями (любая последовательность фаз в аппаратах трехфазного тока)!!
- Специалист-электротехник должен регулярно проверять сетевую вилку, розетку и линию питания!
- Во время работы в режиме генератора последний следует заземлить в соответствии с руководством по его эксплуатации. Созданная сеть должна подходить для эксплуатации аппаратов в соответствии с классом защиты I.

5.5.1 Форма сети

УКАЗАНИЕ



Аппарат можно подключать либо

- к трехфазной 4-проводной системе с заземленным нулевым проводом, либо
- к трехфазной 3-проводной системе с заземлением в любой точке, например, с заземленным внешним проводом, и эксплуатировать с этими системами.

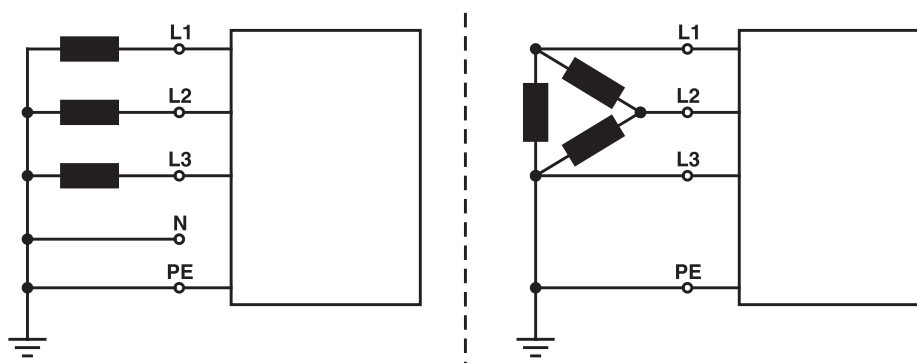


Рисунок 5-1

Экспликация

| Поз. | Обозначение | Распознавательная окраска |
|------|------------------|---------------------------|
| L1 | Внешний провод 1 | черный |
| L2 | Внешний провод 2 | коричневый |
| L3 | Внешний провод 3 | серый |
| N | Нулевой провод | синий |
| PE | Защитный провод | желто-зеленый |

ОСТОРОЖНО



Рабочее напряжение - сетевое напряжение!

Во избежание повреждения аппарата рабочее напряжение, указанное в табличке с номинальными данными, должно совпадать с сетевым напряжением!

- Сведения о сетевой защите содержатся в разделе "Технические характеристики".

- Вставить вилку отключенного устройства в соответствующую розетку.

5.6 Охлаждение сварочной горелки

ОСТОРОЖНО



Использование неподходящих жидкостей охлаждения ведет к повреждению сварочной горелки!
Неподходящие жидкости охлаждения могут привести к повреждению сварочной горелки!

- Использовать только жидкость охлаждения DKF 23E (соблюдать диапазон температур от 0 до + 40 °C).

УКАЗАНИЕ



Учитывать описание монтажа и подключения в соответствующей инструкции по эксплуатации охлаждающего модуля.

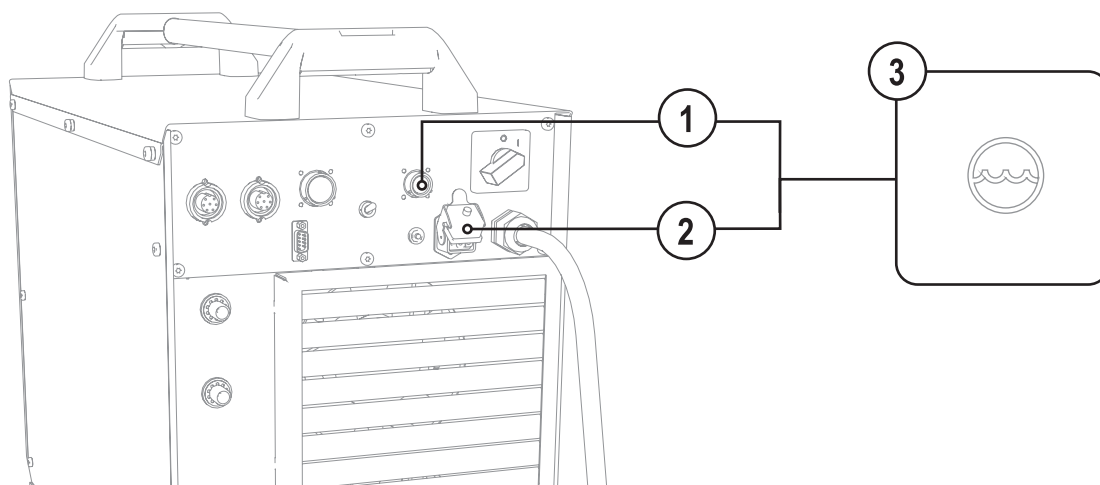





Рисунок 5-2

| Поз. | Символ | Описание |
|------|---|--|
| 1 |  | 8-контактная розетка подключение кабеля управления охладителя |
| 2 |  | 4-контактная розетка напряжение питания охладителя |
| 3 |  | охлаждающего модуля |

Управляющая и питающая линия к сварочному аппарату

Соединение между охлаждающим модулем и сварочным аппаратом устанавливается с помощью двух линий.

- Вставить штекер управляющей линии в сварочный аппарат.
- Вставить штекер питающей линии в сварочный аппарат.

Если имеется в наличии:

- Зафиксировать штуцера подключения шлангов охлаждающей воды в соответствующих быстродействующих соединительных муфтах:
отвод – красный - к быстродействующей соединительной муфте, красная (отвод охлаждающей жидкости)
иподача – синий – к быстродействующей соединительной муфте, синяя (подача охлаждающей жидкости).

5.7 Сварка плазмой

5.7.1 Подсоединение сварочной горелки (с блоком дозирования газа GDE)

УКАЗАНИЕ



Если подключение плазменного и защитного газа выполняется с использованием блока дозирования газа (GDE), то подключение между сварочным аппаратом и блоком дозирования газа (GDE) производится с использованием соединительных газовых трубопроводов, входящих в комплект поставки, оснащенных с двух сторон накидными гайками G 1/4".

GDE может применяться для сварки плазмой или для сварки ВИГ.

Переходники для подсоединения разъемов сварочной газовой горелки при необходимости накручиваются на блок дозирования газа.



Перед вводом в эксплуатацию плазменная сварочная горелка должна быть укомплектована и соответствующим образом отрегулирована для сварочного задания!





 

 
 





Рисунок 5-3

| Поз. | Символ | Описание |
|------|---|---|
| 1 | | Соединительный газовый трубопровод G1/4 Подключение сварочных газов между блоком дозирования газа (GDE) и сварочным аппаратом |
| 2 |  | Соединительный штуцер G1/4 защитного газа, выход сварочного аппарата Посоединение к сварочной горелке или к блоку дозирования газа (GDE) |
| 3 |  | Соединительный штуцер G1/4 защитного газа, вход блока дозирования газа Подсоединение к сварочному аппарату |
| 4 |  | Соединительный штуцер G1/4 плазменного газа, выход сварочного аппарата Подсоединение к сварочной горелке или к блоку дозирования газа (GDE) |
| 5 |  | Соединительный штуцер G1/4 плазменного газа, вход блока дозирования газа Подсоединение к сварочному аппарату |
| 6 |  | Переходник (G1/4 > G1/8) |
| 7 |  | Соединительный штуцер G1/4 защитного газа, выход блока дозирования газа Подсоединение к сварочной горелке |
| 8 |  | Переходник (G1/8 > соединительная муфта) |
| 9 |  | Соединительный штуцер G1/4 плазменного газа, выход блока дозирования газа Подсоединение к сварочной горелке |
| 10 |  | Переходник (G1/8 > штуцер) |
| 11 |  | Розетка сварочного тока, сварочная горелка |
| 12 |  | Розетка дежурного тока Потенциал сопла плазменной сварочной горелки |
| 13 |  | 5-контактная розетка, кабель управления сварочной горелки |

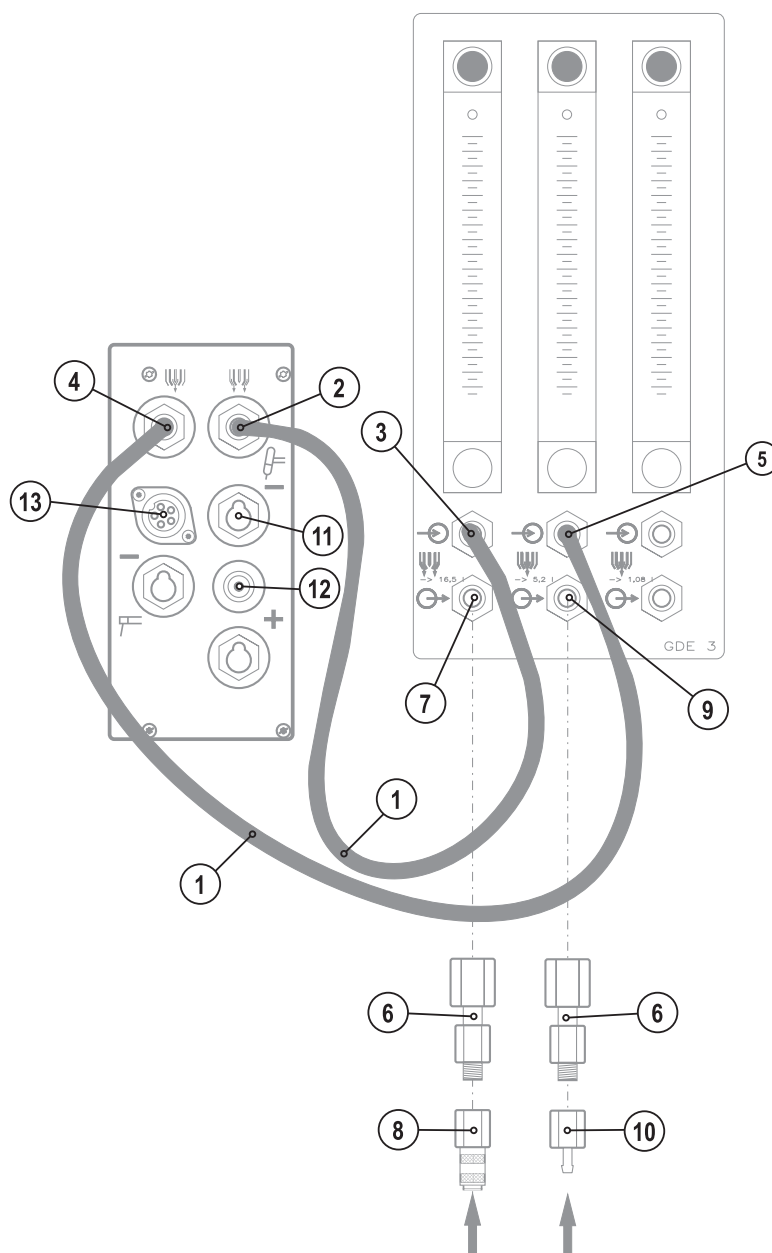- Установить соединение между "Соединительным штуцером G1/4 защитного газа, выход сварочного аппарата" и "Соединительным штуцером G1/4 защитного газа, вход блока дозирования газа" с "Соединительным газовым трубопроводом G1/4".
- Установить соединение между "Соединительным штуцером G1/4 плазменного газа, выход сварочного аппарата" и "Соединительным штуцером G1/4 плазменного газа, вход блока дозирования газа" с "Соединительным газовым трубопроводом G1/4".
- "Переходник (G1/4 > G1/8)" накрутить на "Соединительный штуцер G1/4 защитного газа, выход блока дозирования газа".
- "Переходник (G1/8 > соединительная муфта)" накрутить на "переходник (G1/4 > G1/8)".
- "Переходник (G1/4 > G1/8)" накрутить на "Соединительный штуцер G1/4 плазменного газа, выход блока дозирования газа".
- Переходник (G1/8 > штуцер) накрутить на переходник (G1/4 > G1/8).
- Вставить штекер кабеля сварочного тока в гнездо, сварочный ток "-" и закрепить.
- Штекер электропровода дежурной дуги горелки вставить в "Розетку дежурного тока".
- Штекер кабеля управления горелки подсоединить и зафиксировать в "5-контактном соединительном гнезде, кабель управления сварочной горелки".
- Штуцер трубопровода защитного газа горелки вставить в "переходник (G1/8 > соединительная муфта)".
- Одеть розетку газопровода плазменной горелки на переходник (G1/8 > штекер).

5.7.2 Подсоединение сварочной горелки (без блока дозирования газа GDE)

УКАЗАНИЕ



Перед вводом в эксплуатацию плазменная сварочная горелка должна быть укомплектована и соответствующим образом отрегулирована для сварочного задания!

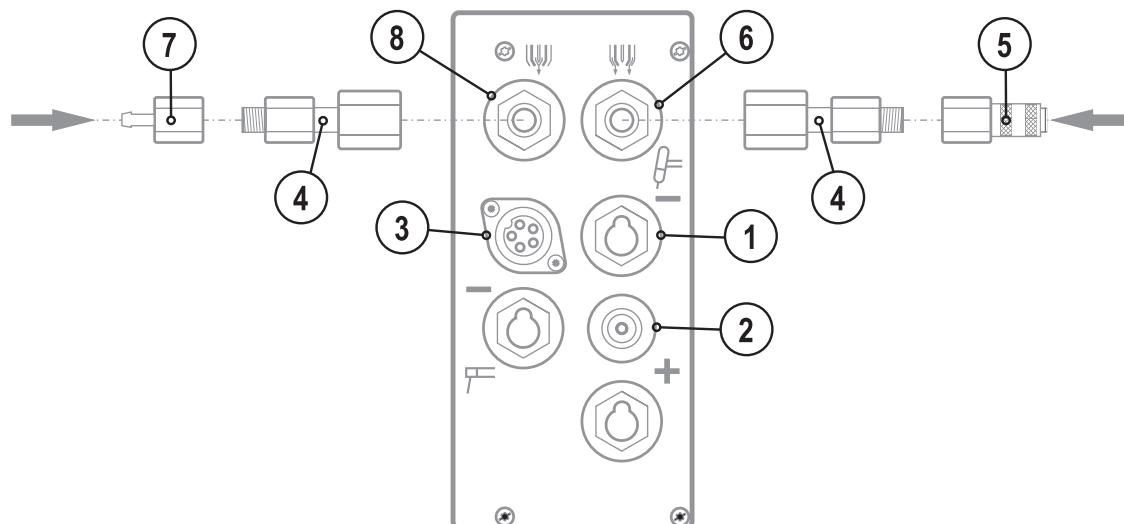


Рисунок 5-4

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|--|
| 1 | | Розетка сварочного тока, сварочная горелка |
| 2 | | Розетка дежурного тока Потенциал сопла плазменной сварочной горелки |
| 3 | | 5-контактная розетка, кабель управления сварочной горелки |
| 4 | | Переходник (G1/4 > G1/8) |
| 5 | | Переходник (G1/8 > соединительная муфта) |
| 6 | | Соединительный штуцер G1/4 защитного газа, выход сварочного аппарата Посоединение к сварочной горелке или к блоку дозирования газа (GDE) |
| 7 | | Переходник (G1/8 > штуцер) |
| 8 | | Соединительный штуцер G1/4 плазменного газа, выход сварочного аппарата Подсоединение к сварочной горелке или к блоку дозирования газа (GDE) |

- Вставить штекер кабеля сварочного тока в гнездо, сварочный ток „-“ и закрепить.
- Штекер электропровода дежурной дуги горелки вставить в "Розетку дежурного тока".
- Штекер кабеля управления горелки подсоединить и зафиксировать в "5-контактном соединительном гнезде, кабель управления сварочной горелки".
- «Переходник (G1/4 > G1/8)» накрутить на «Соединительный штуцер G1/4 защитного газа, выход сварочного аппарата».
- "Переходник (G1/8 > соединительная муфта)" накрутить на "переходник (G1/4 > G1/8)".
- Штуцер трубопровода защитного газа горелки вставить в "переходник (G1/8 > соединительная муфта)".
- "Переходник (G1/4 > G1/8)" накрутить на "Соединительный штуцер G1/4, соединение плазменный газ)".
- Переходник (G1/8 > штуцер) накрутить на переходник (G1/4 > G1/8).
- Одеть розетку газопровода плазменной горелки на переходник (G1/8 > штекер).

5.7.3 Подключение кабеля массы

- Вставить штекер кабеля массы в гнездо подключения сварочного тока "+" и закрепить поворотом вправо.

5.7.4 Подача защитного и плазменного газа



ВНИМАНИЕ



Ненадлежащее обращение с баллонами защитного газа!

Ненадлежащее обращение с баллонами защитного газа может привести к тяжелым травмам со смертельным исходом.

- Необходимо следовать инструкциям производителя газа и предписаниям, регламентирующим работу со сжатым газом.
- Установите баллон с защитным газом в предусмотренное для него гнездо и закрепите его крепежным элементом!
- Не допускать нагрева баллона с защитным газом!

ОСТОРОЖНО



Неисправности системы подачи защитного газа!

Беспрепятственная подача защитного газа из баллона с защитным газом к сварочной горелке является основным условием для оптимальных результатов сварки. Кроме того, закупоренная система подачи защитного газа может привести к выходу из строя сварочной горелки!

- Если соединительный штуцер защитного газа больше не используется, необходимо снова установить на него желтую защитную крышку!
- Все соединения в системе подачи защитного газа должны быть герметичными!

5.7.4.1 Подача защитного газа

- Установить баллон защитного газа в предусмотренное для этого крепление баллона.
- Зафиксировать баллон защитного газа страховочной цепью.
- Герметично привинтите редуктор на вентиль газового баллона.
- Накрутить накидную гайку соединительного элемента газового шланга на выходной стороне редуктора.
- Присоедините газовый шланг накидной гайкой G1/4" к соответствующему патрубку сварочного аппарата либо устройству подачи проволоки (в зависимости от исполнения)

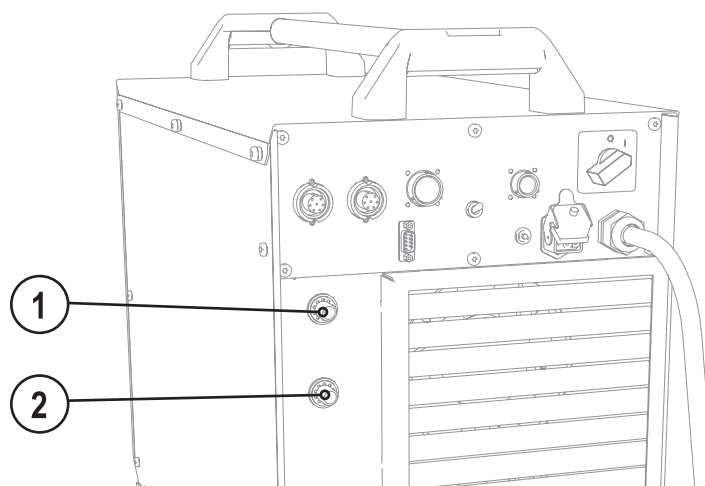


Рисунок 5-5

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|--|
| 1 | | Соединительный штуцер G1/4", подсоединение плазменного газа Подсоединение к редуктору давления |
| 2 | | Соединительный штуцер G1/4", подсоединение защитного газа Подсоединение к редуктору давления |

- Соединительную муфту трубопровода плазменного газа накрутить на соединительный штуцер G1/4", соединения плазменный газ.
- Соединительную муфту трубопровода защитного газа накрутить на соединительный штуцер G1/4", соединения защитный газ.

УКАЗАНИЕ



Подключенные газовые трубопроводы должны иметь предварительное давление 4,5 бар (граница допуска: плазменный газ от 4 до 5 бар, защитный газ от 4 до 5 бар).

5.7.4.2 Регулировка расхода защитного газа

УКАЗАНИЕ



Основное правило расчета расхода газа:

Диаметр газового сопла в миллиметрах равен расходу газа в литрах в минуту.

Например: Если диаметр газового сопла равен 7 мм, то расход газа составляет 7 л/мин.



Неверные настройки защитного газа!

Как очень низкая, так и очень высокая настройка защитного газа может привести к попаданию воздуха в сварочную ванну и, как следствие, к образованию пор.

- Расход защитного газа настроить в соответствии с заданием на сварку!

5.8 Концепция управления

На заводе в системе управления аппаратом сохранили все настройки, необходимые для определенного сварочного задания, которым присвоен номер вида работ. Путем выбора этого номера задачи сразу становятся доступными все настройки, необходимые для сварочного задания.

На заводе для настоящего сварочного аппарата были настроены следующие задания (включая параметры, которые регулируются в процессе работы):

- Задание 0 = «Сварка ВИГ»
- Задание 1 = «Сварка плазмой, полярность DC -»
- Задание 2 = «Сварка плазмой, полярность DC -»
- Задание 3 = «Сварка плазмой, полярность DC -»
- Задание 4 = «Сварка плазмой, полярность DC -»
- Задание 5 = «Сварка плазмой, полярность DC -»
- Задание 6 = «Сварка плазмой, полярность DC +» (без дежурной дуги)
- Задание 7 = «Сварка плазмой, полярность AC» (без дежурной дуги)

УКАЗАНИЕ



По желанию в системе управления аппаратом можно изменять или подбирать все задачи. Настройки, выполненные для определенных заданий, сохраняются длительное время и всегда доступны при последующих сварочных работах (под соответствующим номером вида работы). Кроме этого, с помощью серийного интерфейса ПК и ПО PC 300 можно задавать другие параметры и граничные значения.

5.8.1 Индикация параметров сварки

Перед сваркой (заданные значения) или во время сварки (фактические значения) могут отображаться следующие сварочные параметры.

| Параметр | Перед сваркой (заданные значения) | Во время сварки (фактические значения) |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| Сварочный ток | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Сварочное напряжение | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Номер задания | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Значения параметров времени | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Частота, баланс | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Значения параметров тока | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

5.8.1.1 Настройка параметров сварки

ОСТОРОЖНО



Окисление вольфрамового электрода!

Чтобы защитить вольфрамовый электрод от окисления, перед отключением источника тока следует предпринять следующие меры:

- выключить дежурную дугу и дождаться завершения времени продувки газом после окончания сварки!
- не выключать аппарат, пока дуга горит!

УКАЗАНИЕ



Вспомогательный ток при поставке аппарата установлен на 10 А.

Эта настройка тока подходит для большинства работ.

При необходимости вспомогательный ток можно подобрать индивидуально с помощью ПО PC300.NET (5-25 А).

5.9 Концепция управления

На заводе в системе управления аппаратом сохранили все настройки, необходимые для определенного сварочного задания, которым присвоен номер вида работ. Путем выбора этого номера задачи сразу становятся доступными все настройки, необходимые для сварочного задания.

На заводе для настоящего сварочного аппарата были настроены следующие задания (включая параметры, которые регулируются в процессе работы):

- Задание 0 = «Сварка ВИГ»
- Задание 1 = «Сварка плазмой, полярность DC -»
- Задание 2 = «Сварка плазмой, полярность DC -»
- Задание 3 = «Сварка плазмой, полярность DC -»
- Задание 4 = «Сварка плазмой, полярность DC -»
- Задание 5 = «Сварка плазмой, полярность DC -»
- Задание 6 = «Сварка плазмой, полярность DC +» (без дежурной дуги)
- Задание 7 = «Сварка плазмой, полярность AC» (без дежурной дуги)

УКАЗАНИЕ



По желанию в системе управления аппаратом можно изменять или подбирать все задачи. Настройки, выполненные для определенных заданий, сохраняются длительное время и всегда доступны при последующих сварочных работах (под соответствующим номером вида работы). Кроме этого, с помощью серийного интерфейса ПК и ПО РС 300 можно задавать другие параметры и граничные значения.

5.9.1 Индикация параметров сварки







Перед сваркой (заданные значения) или во время сварки (фактические значения) могут отображаться следующие сварочные параметры.

| Параметр | Перед сваркой (заданные значения) | Во время сварки (фактические значения) |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| Сварочный ток | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Сварочное напряжение | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Номер задания | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Значения параметров времени | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Частота, баланс | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Значения параметров тока | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

5.9.1.1 Настройка параметров сварки

 Параметры, регулируемые в циклограмме устройства управления, зависят от выбранного сварочного задания. Это означает, что если, например, не был выбран импульсный вариант, в циклограмме также нельзя задавать длительности импульсов.

5.9.2 Выбор сварочного задания

| Элементы управления | Действие | Результат |
|---|---|--|
|  |  | Выбор индикации JOB |
|  |  | Изменение номера задания JOB |
|  |  | При нажатии кнопки дисплея или отсутствии ввода с клавиатуры в течение 5 секунд подтверждается выбор нового задания JOB. |

УКАЗАНИЕ



Если параметры сварки для выбранного вида работ изменяются, то система управления аппаратом немедленно сохраняет эти изменения. После повторного выбора вида работ оператор выполняет сварку, используя те параметры, которые для данного вида работ были установлены последними. В процессе работы, в зависимости от предварительного выбора метода сварки и режима работы, можно регулировать следующие параметры (напр.: время подачи газа, время изменения тока или длительность импульса, параметры тока запуска, снижения или завершения). Эти параметры также сохраняются для выбранного в данный момент вида работы.

5.9.3 Зажигание дуги

Дежурная дуга включается и выключается кнопочным выключателем дежурной дуги "Вкл/Выкл".

После включения дежурной дуги начинается отсчет установленного времени предварительной подачи газа, ток дежурной дуги зажигает без контакта с массой между электродом и соплом, а на кнопочном выключателе загорается контрольная лампочка.

ОСТОРОЖНО



Окисление вольфрамового электрода!

Чтобы защитить вольфрамовый электрод от окисления, перед отключением источника тока следует предпринять следующие меры:

- выключить дежурную дугу и дождаться завершения времени продувки газом после окончания сварки!
- не выключать аппарат, пока дуга горит!

УКАЗАНИЕ



Вспомогательный ток при поставке аппарата установлен на 10 А.


Эта настройка тока подходит для большинства работ.

При необходимости вспомогательный ток можно подобрать индивидуально с помощью ПО PC300.NET (5-25 А).

5.10 Сварка ВИГ

5.10.1 Подключение сварочной горелки и кабеля массы


ОСТОРОЖНО



Повреждение аппарата из-за неправильного подключения шлангов охлаждающей жидкости!
Если шланги охлаждающей жидкости не подсоединены или используется сварочная горелка с охлаждением газом, контур охлаждающей жидкости обрывается и возможно повреждение аппарата.

- Подсоедините все шланги охлаждающей жидкости надлежащим образом!
- При использовании сварочной горелки с охлаждением газом используйте для создания контура охлаждающей жидкости перемычку для шланга (см. главу "Принадлежности").

УКАЗАНИЕ



Всегда следует использовать сварочную горелку, соответствующую данной задаче сварки (см. инструкцию по эксплуатации горелки).

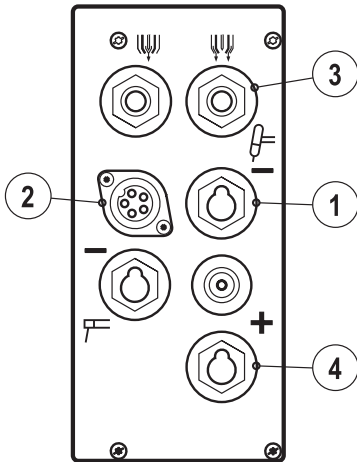






Рисунок 5-6

| Поз. | Символ | Описание |
|------|---|---|
| 1 |  | Контактная розетка, сварочный ток «-» (при полярности DC-) Подключение сварочной горелки ВИГ |
| 2 |  | 5-контактная розетка, кабель управления сварочной горелки |
| 3 |  | Соединительный штуцер G1/4 защитного газа, выход сварочного аппарата Посоединение к сварочной горелке или к блоку дозирования газа (GDE) |
| 4 |  | Розетка, сварочный ток "+" Подключение кабеля массы |

- Вставить штекер кабеля сварочного тока в гнездо, сварочный ток „-“ и закрепить.
- Штекер кабеля управления горелки подсоединить и зафиксировать в "5-контактном соединительном гнезде, кабель управления сварочной горелки".
- При использовании сварочных горелок с водяным охлаждением трубопроводы с охлаждающей жидкостью подключаются к охлаждающему модулю или к модулю обратного водоснабжения.

УКАЗАНИЕ

Соблюдайте соответствующую документацию по принадлежностям!

5.10.2 Подача защитного газа**ВНИМАНИЕ**

Ненадлежащее обращение с баллонами защитного газа!

Ненадлежащее обращение с баллонами защитного газа может привести к тяжелым травмам со смертельным исходом.

- Необходимо следовать инструкциям производителя газа и предписаниям, регламентирующим работу со сжатым газом.
- Установите баллон с защитным газом в предусмотренное для него гнездо и закрепите его крепежным элементом!
- Не допускать нагрева баллона с защитным газом!

ОСТОРОЖНО

Неисправности системы подачи защитного газа!

Беспрепятственная подача защитного газа из баллона с защитным газом к сварочной горелке является основным условием для оптимальных результатов сварки. Кроме того, закупоренная система подачи защитного газа может привести к выходу из строя сварочной горелки!

- Если соединительный штуцер защитного газа больше не используется, необходимо снова установить на него желтую защитную крышку!
- Все соединения в системе подачи защитного газа должны быть герметичными!

УКАЗАНИЕ

Перед подключением редуктора давления к газовому баллону следует кратковременно открыть клапан баллона, чтобы выдуть возможные загрязнения.

5.10.2.1 Подача защитного газа

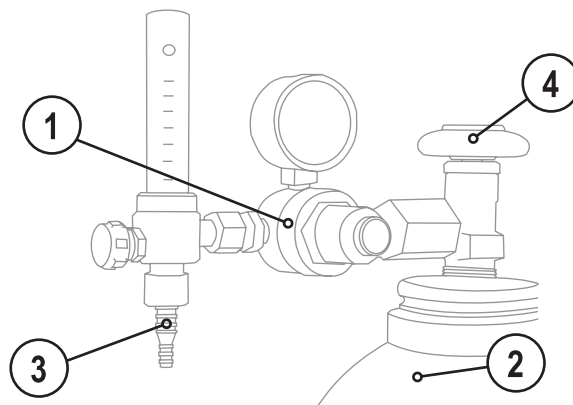


Рисунок 5-7

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|----------------------------|
| 1 | | Редуктор давления |
| 2 | | Баллон с защитным газом |
| 3 | | Выходной стороне редуктора |
| 4 | | Клапан газового баллона |

- Установить баллон защитного газа в предусмотренное для этого крепление баллона.
- Зафиксировать баллон защитного газа страховочной цепью.
- Герметично привинтите редуктор на вентиль газового баллона.
- Накрутить накидную гайку соединительного элемента газового шланга на выходной стороне редуктора.
- Присоедините газовый шланг накидной гайкой G1/4" к соответствующему патрубку сварочного аппарата либо устройству подачи проволоки (в зависимости от исполнения)

5.10.2.2 Регулировка расхода защитного газа

**ОСТОРОЖНО****Поражение электрическим током!**

При настройке расхода защитного газа на сварочной горелке возникает напряжение холостого хода или импульсы высоковольтного зажигания, которые в случае контакта могут привести к поражению электрическим током или ожогам.

- Во время процесса настройки сварочная горелка должна быть электрически изолированной на случай контакта с людьми, животными или предметами.

УКАЗАНИЕ**Основное правило расчета расхода газа:**

Диаметр газового сопла в миллиметрах равен расходу газа в литрах в минуту.

Например: Если диаметр газового сопла равен 7 мм, то расход газа составляет 7 л/мин.

**Неверные настройки защитного газа!**

Как очень низкая, так и очень высокая настройка защитного газа может привести к попаданию воздуха в сварочную ванну и, как следствие, к образованию пор.

- Расход защитного газа настроить в соответствии с заданием на сварку!

- Медленно откройте вентиль газового баллона. Проведите проверку газа (см. главу "Проверка газа")
- Установите с помощью редуктора расход защитного газа в диапазоне 4 – 15 л/мин в зависимости от силы тока и материала..

5.10.3 Проверка газа

| Орган управления | Действие | Результат |
|------------------|----------|---|
| | х х | Нажимать кнопку „Выбор параметров сварки“ до тех пор, пока светодиод „activArc“ не начнёт мигать. |
| | 5 с | Нажать на кнопку „Выбор параметров сварки“ и удерживать ок. 5 с. Светодиод времени предварительной подачи газа (WIG) загорится, защитный газ подаётся ок. 20 с. |

5.10.4 Выбор сварочного задания

УКАЗАНИЕ

Устройство управления предлагает пользователю до 8 сварочных заданий (JOBS).

Задание (JOB) 0 представляет собой ручной режим работы. Здесь все параметры изменяются и оптимизируются непосредственно на устройстве управления (см. главу "Концепции управления").



Изменение основных параметров сварки можно только при следующих условиях:

- при отсутствии сварочного тока;
- когда замковый выключатель (опция) установлен в положение "1".

Сварочное задание (JOB) можно выбрать двумя способами:

- Ручное, традиционное управление (JOB "0")
- Режим заданий (JOB), сохраненные сварочные задания (JOB 1 - 7)

5.10.4.1 Ручное, традиционное управление (JOB 0)

При заводских настройках и после каждого сброса устройства управления оно находится в режиме "ручного, традиционного управления (JOB 0)". Это означает, что сварщик каждый раз выполняет настройки, необходимые для сварки, и приводит их в соответствие с требованиями индивидуально для каждого сварочного задания.

Сварочное задание выбирается непосредственно с помощью кнопок на панели управления на сварочном аппарате. Установленные сварочные параметры показываются с помощью сигнальных индикаторов (светодиодов).

Настройка сварочного задания выполняется в следующей последовательности:

| Поз. | Символ | Описание |
|------|---|--|
| 1 |  | Кнопка Вид сварки  Ручная сварка стержневыми электродами, загорается зелёным цветом/  Настройка Arcforce, загорается красным цветом  Сварка ВИГ |
| 2 |  | Кнопка Полярность сварочного тока DC + Сварка постоянным током с положительной полярностью на держателе электродов относительно изделия (переключатель полярности, только ручная сварка) DC - Сварка постоянным током с отрицательной полярностью на горелке (либо держателе электродов) относительно изделия. AC ГЛГ Сварка переменным током прямоугольной формы. Максимальная энергоотдача и надёжность сварки. AC ЛЛ Сварка переменным током трапецеидальной формы. Универсальный вид, почти для всех случаев применения. AC ~ Сварка синусоидальным переменным током. Низкий уровень помех. |
| 3 |  | Кнопка Режим работы  spotArc (диапазон времени точечной сварки 0,01 с - 20,0 с)  2-тактный  4-тактный |
| 4 |  | Кнопка ВИГ импульсная Automatic Импульсная автоматика ВИГ (частота и баланс) sec kHz Импульсная ВИГ со значениями времени (горит зеленым цветом)/ Быстрая Импульсная ВИГ постоянным током с частотой и балансом (горит красным цветом) AC special Специальная сварка ВИГ переменным током |
| 5 |  | Ручка «Частота переменного тока» (ВИГ AC) от 50 Гц до 200 Гц |
| 6 |  | Ручка «Баланс переменного тока» (ВИГ AC) Макс. диапазон: от -30% до +30% |
| 7 |  | Ручка «Диаметр вольфрамового электрода» / «Оптимизация поджига» Плавное изменение от 1 до 4 мм или более |
| 8 |  | Кнопка Выбор параметров сварки С помощью этой кнопки осуществляется выбор параметров сварки в зависимости от выбранного метода сварки и рабочего режима. |
| 9 |  | Ручка Настройка параметров сварки Настройка тока, времени и параметров. |

5.10.4.2 Сохранение заданий на сварку (JOBS)

Для повторяющихся сварочных заданий (JOBS) можно выбирать, изменять и сохранять требуемые сварочные параметры для 7 заданий (JOB 1 по JOB 7).

5.10.4.3 Индикация и изменение номера задания (JOB)

| Элементы управления | Действие | Результат |
|---------------------|----------|--|
| | | Выбор индикации JOB |
| | | Изменение номера задания JOB |
| | | При нажатии кнопки дисплея или отсутствии ввода с клавиатуры в течение 5 секунд подтверждается выбор нового задания JOB. |

УКАЗАНИЕ



Порядок действий настройки сварочного задания соответствует описанному в главе "Ручное, традиционное управление (JOB 0)". Исключением являются поворотные ручки "Баланс переменного тока (ВИГ AC)" и "Диаметр вольфрамового электрода / Оптимизация поджига". Настройка этих параметров сварки выполняется в JOB 1 - 7 в циклограмме (одноименные сигнальные лампочки отражают сделанный выбор).

Переключение задания возможно только при отсутствии сварочного тока.

Значения времени спада / нарастания тока для 2- и 4-тактного режимов устанавливаются отдельно.

5.10.5 Индикация параметров сварки

Перед сваркой (заданные значения) или во время сварки (фактические значения) могут отображаться следующие сварочные параметры.

| Параметр | Перед сваркой (заданные значения) | Во время сварки (фактические значения) |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| Сварочный ток | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Сварочное напряжение | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Номер задания | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Значения параметров времени | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Частота, баланс | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Значения параметров тока | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

5.10.5.1 Настройка параметров сварки

Параметры, регулируемые в циклограмме устройства управления, зависят от выбранного сварочного задания. Это означает, что если, например, не был выбран импульсный вариант, в циклограмме также нельзя задавать длительности импульсов.

5.10.6 Зажигание дуги

5.10.6.1 Высокочастотное зажигание (HF)

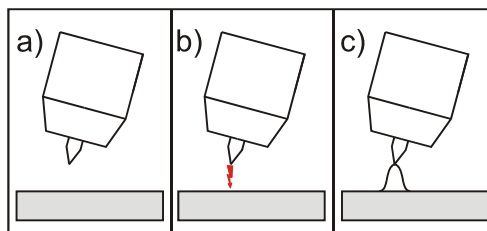


Рисунок 5-8

Электрическая дуга возбуждается бесконтактным способом с помощью импульсов напряжения высокой частоты:

- расположите сварочную горелку над деталью (расстояние между концом электрода и деталью примерно 2-3 мм)
- нажмите кнопку горелки (импульсы напряжения высокой частоты зажигают дугу)
- Включается стартовый ток, процедура сварки продолжается в соответствии с выбранным режимом работы.

Завершение процесса сварки: Отпустите кнопку горелки или же нажмите и отпустите ее в зависимости от избранного режима работы.

5.10.6.2 Контактное зажигание дуги

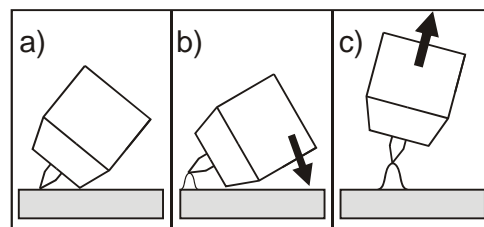


Рисунок 5-9

Электрическая дуга возбуждается при соприкосновении электрода с изделием:

- Газовое сопло горелки и конец вольфрамового электрода необходимо осторожно установить на изделие и нажать кнопку горелки (протекает ток контактного зажигания, независимо от заданного значения основного тока).
- Нагнуть горелку через газовое сопло так, чтобы между концом электрода и изделием остался зазор 2-3 мм. Дуга зажигается, и сварочный ток в зависимости от выбранного режима работы, нарастает до заданного стартового и основного тока.
- Поднять горелку и повернуть в нормальное положение.

Завершение процесса сварки: Отпустите кнопку горелки или же нажмите и отпустите ее в зависимости от избранного режима работы.

5.10.7 Принудительное отключение сварки ВИГ

УКАЗАНИЕ



Активация функции "принудительное отключение" в процессе сварки возможно в двух состояниях:

Во время фазы зажигания (ошибка зажигания)

- Если в течение 3 с после начала сварки отсутствует сварочный ток.

Во время фазы сварки (разрыв дуги)

- Если дуга отсутствует дольше 3 с.

 

В обоих случаях сварочный аппарат немедленно завершает процесс зажигания или сварки.

5.10.8 Оптимизация характеристик зажигания электрода из чистого вольфрама






Правильный выбор диаметра электрода обеспечивает лучшее зажигание дуги и увеличение её стабильности при постоянном и переменном токе, а также оптимизирует округление конца вольфрамового электрода при переменном токе.

Заданное значение должно соответствовать диаметру вольфрамового электрода. Разумеется, значение может быть изменено в соответствии с различными требованиями.

5.10.8.1 Ручное, традиционное управление (JOB 0)

| Элементы управления | Действие | Результат |
|---|---|--|
|  |  | Задать диаметр вольфрамового электрода <ul style="list-style-type: none"> Повышение значения параметра > больше энергии поджига Уменьшение значения параметра > меньше энергии поджига |

5.10.8.2 Режим заданий (JOB 1 - 7)

| Элементы управления | Действие | Результат |
|---|---|--|
|  |  | Выбор параметра Характеристика зажигания Нажимать до тех пор, пока не загорится индикатор  . |
|  |  | Задать диаметр вольфрамового электрода <ul style="list-style-type: none"> Повышение значения параметра: больше энергии поджига Уменьшение значения параметра: меньше энергии поджига |

















5.10.9 Оптимальное и быстрое образование шарика

УКАЗАНИЕ



Конически заточенная игла (ок. 35°) является необходимым условием для образования оптимального шарика.

Предварительная настройка образования шарика

| Элементы управления | Действие | Результат | | | | | | |
|---|---|--|-------|--------------------------|-------|----------------------------|------|---------------------------|
|     |  |  spotArc Задание режима работы Выключить импульсную сварку | | | | | | |
|  |  | Задать время SpotArc в зависимости от диаметра используемых электродов (см. таблицу Ориентировочные значения для образования шарика в зависимости от сварочного тока) | | | | | | |
|        |  | Выбор вида переменного тока <table><tr><td>АС ПП</td><td>Прямоугольная форма тока</td></tr><tr><td>АС ЛЛ</td><td>Трапецеидальная форма тока</td></tr><tr><td>АС ~</td><td>Синусоидальная форма тока</td></tr></table> | АС ПП | Прямоугольная форма тока | АС ЛЛ | Трапецеидальная форма тока | АС ~ | Синусоидальная форма тока |
| АС ПП | Прямоугольная форма тока | | | | | | | |
| АС ЛЛ | Трапецеидальная форма тока | | | | | | | |
| АС ~ | Синусоидальная форма тока | | | | | | | |

Настройка баланса в задании «0»

| | | |
|--|--|---|
| | | Повернуть ручку влево до упора (положит.) Сформировать шарик на вольфрамовом электроде. Снова повернуть ручку в исходное положение (положит.) |
|--|--|---|

УКАЗАНИЕ



- Использовать пробную заготовку.
- Поджечь электрическую дугу без прикосновения высокочастотным зажиганием и сформировать нужный шарик для соответствующего применения.
- Вернуть параметры к исходным значениям.

5.10.10 Циклограммы / Режимы работы

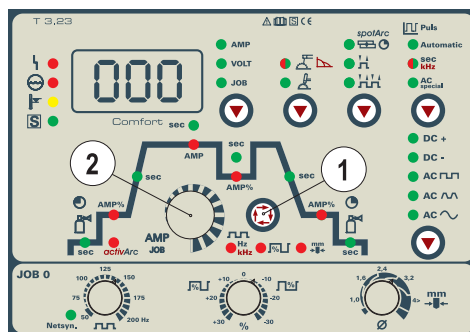








Рисунок 5-10

| Поз. | Символ | Описание |
|------|---|--|
| 1 |  | Кнопка Выбор параметров сварки С помощью этой кнопки осуществляется выбор параметров сварки в зависимости от выбранного метода сварки и рабочего режима. |
| 2 |  | Ручка Настройка параметров сварки Настройка всех параметров, как например, сварочного тока, толщины листа, времени предварительной подачи газа и т.д. |

5.10.10.1 Условные обозначения

| Символ | Значение |
|---|--|
|  | Нажать кнопку горелки 1 |
|  | Отпустить кнопку горелки 1 |
| I | Ток |
| t | Время |
|  | Предварительная подача газа до начала сварки |
| I _{start} | Стартовый ток |
| t _{up} | Время нарастания тока |
| t _P | Время сварки точки |
| AMP | Основной ток (от минимального до максимального значения) |
| AMP% | Уменьшенный ток (0% - 100% AMP) |
| t ₁ | Длительность сварочного импульса |
| t ₂ | Длительность паузы между импульсами |
| t _{s1} | Импульсная сварка ВИГ: Время изменения от основного тока (AMP) до уменьшенного тока (AMP%) |
| t _{s2} | Импульсная сварка ВИГ: Время изменения от уменьшенного тока (AMP%) до основного тока (AMP) |
| t _{Down} | Время спада тока |
| I _{end} | Ток заварки кратера |
|  | Продувка газом после окончания сварки |

5.10.10.22-тактный режим

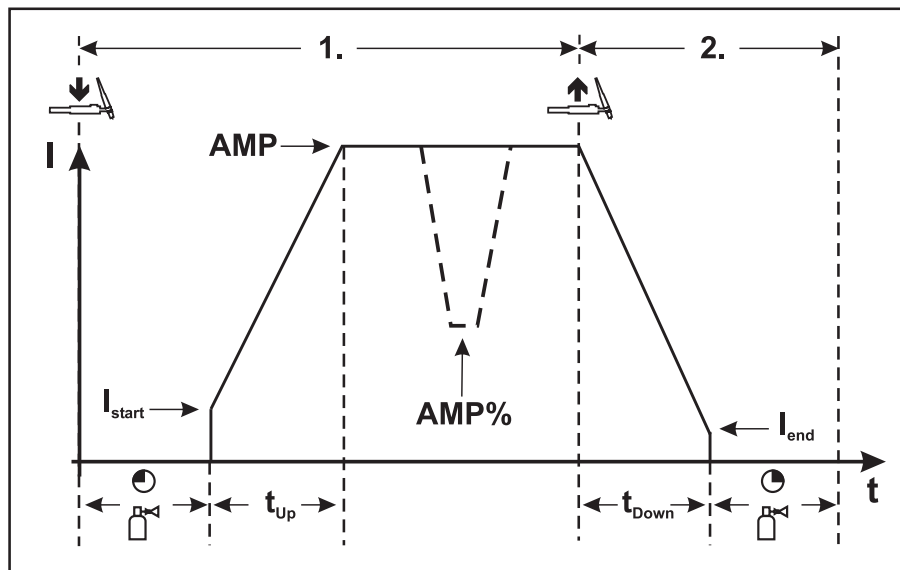


Рисунок 5-11

1-й такт:

- Нажать и удерживать кнопку 1 сварочной горелки.
- Начинается отсчет времени подачи защитного газа до начала сварки.
- Генерируются высокочастотные разряды между электродом и заготовкой, дуга зажигается.
- Сварочный ток сразу достигает установленного значения стартового тока I_{start} .
- ВЧ зажигание отключается.
- Сварочный ток в течение заданного времени нарастания увеличивается до величины основного сварочного тока AMP.

При нажатии кнопки 2 сварочной горелки, дополнительно к кнопке 1, в течение фазы основного сварочного тока значение сварочного тока с установленным временем изменения (t_{S1}) падает до уменьшенного тока AMP%.

После отпускания кнопки горелки 2 сварочный ток с установленным временем изменения (t_{S2}) снова поднимается до значения основного тока AMP.

2-й такт:

- Отпустить кнопку горелки 1.
- Сварочный ток в течение установленного времени спада уменьшается до значения тока заварки кратера I_{end} (минимальный ток).

При нажатии кнопки 1 сварочной горелки в течение времени спада сварочного тока он снова увеличивается до установленного значения AMP.

- После достижения сварочным током значения тока заварки кратера I_{end} дуга гаснет.
- Начинается отсчет заданного времени продувки газа после окончания сварки.

УКАЗАНИЕ



При подключенной педали дистанционного управления RTF аппарат автоматически переключается на 2-тактный режим работы. Функции нарастания и спада тока выключены.

5.10.10.34-тактный режим

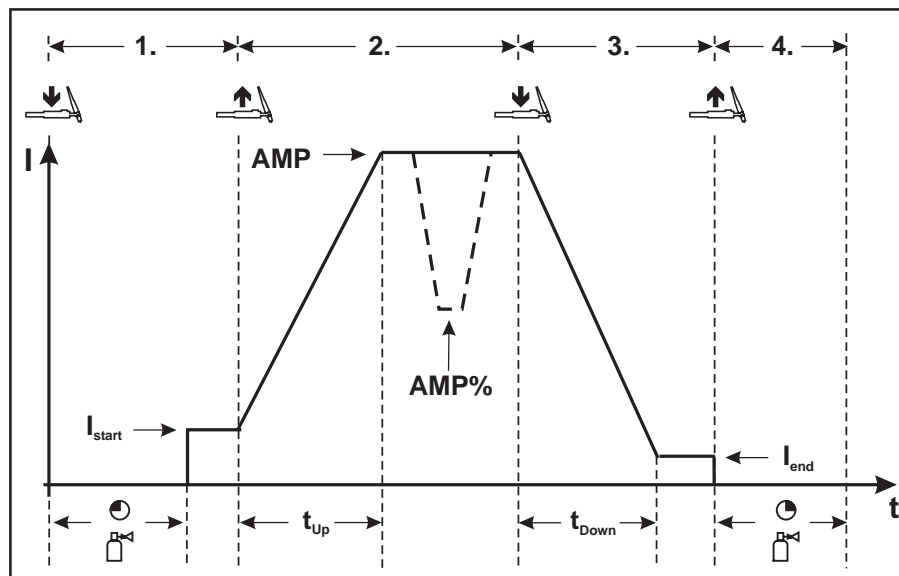


Рисунок 5-12

1-й такт

- Нажать кнопку 1 сварочной горелки, начинается отсчет времени подачи газа до начала сварки.
- Генерируются высокочастотные разряды между электродом и изделием, дуга зажигается.
- Сварочный ток сразу достигает установленного значения начального тока I_{start} (при минимальной установке - дуга возбуждения). ВЧ зажигание отключается.

2-й такт

- Отпустить кнопку горелки 1.
- Сварочный ток в течение заданного времени нарастания увеличивается до величины основного сварочного тока AMP.

Чтобы переключиться с основного тока AMP на уменьшенный ток AMP%, следует:

- нажать кнопку горелки 2 или
- кратковременно нажать кнопку 1 горелки

Время изменения тока можно настраивать (см. гл. "Дополнительные настройки" п. "Время изменения уменьшенного тока AMP% или "Настройка фронта импульса").

3-й такт

- Нажать кнопку 1 сварочной горелки.
- Сварочный ток в течение установленного времени спада уменьшается до значения тока заварки кратера I_{end} (минимальный ток).

4-й такт

- Отпустить кнопку горелки 1, дуга гаснет.
- Начинается отсчет заданного времени продувки газа после окончания сварки.

Возможно также немедленное прекращение процесса сварки, минуя фазу спада сварочного тока и тока заварки кратера:

- кратковременно нажать кнопку горелки 1 (3-й и 4-й такты).
Ток упадет до нуля и начнется отсчет установленного времени продувки газа.

УКАЗАНИЕ

При подключенной педали дистанционного управления RTF аппарат автоматически переключается на 2-тактный режим работы. Функции нарастания и спада тока выключены.



Для использования функции альтернативного запуска сварки (запуск при коротком нажатии) необходимо настроить двухступенчатый режим горелки (11-х) в системе управления аппаратом. В зависимости от типа аппарата доступно разное количество режимов горелки. В одноступенчатом режиме горелки (1-х) данная функция неактивна.

5.10.10.4 Сварка ВИГ spotArc

На заводе-изготовителе активируется функция ВИГ SpotArc с частотной автоматикой варианта импульсной сварки, так как в этой комбинации достигается самый эффективный результат. Разумеется, пользователь может, в зависимости от выбранного вида сварки, комбинировать функцию с другими вариантами импульсной сварки. Время импульса (t_1) и время паузы импульса (t_2) могут задаваться независимо друг от друга, однако чтобы получить правильный результат, время сварки точки (t_P) должно быть значительно больше, чем время импульса.

Выбор и настройка сварки ВИГ spotArc

| Элементы управления | Действие | Результат |
|---------------------|----------|---|
| | | Индикатор <i>spotArc</i> горит. В течение ок. 4 секунд время сварки точки может быть настроено ручкой „Настройка параметров сварки“. (Диапазон времени сварки точки 0,01 - 20,0 с) Затем дисплей переключается на ток или напряжение. При неоднократном нажатии кнопки дисплей снова переключается на параметр и может быть изменен ручкой. Время сварки точки можно настроить в циклограмме. |
| | | Настроить время сварки точки "tP" |
| | | Метод ВИГ spotArc включается на заводе-изготовителе с вариантом импульсной сварки "Автоматика Импульсная ВИГ". Пользователь может выбрать и другие варианты импульсной сварки: Automatic Автоматика Импульсная ВИГ (частота и баланс) sec kHz Импульсная сварка ВИГ со значениями времени, загорается зеленым цветом Быстрая импульсная сварки ВИГ DC с частотой и балансом, загорается красным цветом AC special Специальная сварка ВИГ переменным током Доступные для выбора комбинации – см. также «Таблица вариантов spotArc / Импульсная» |

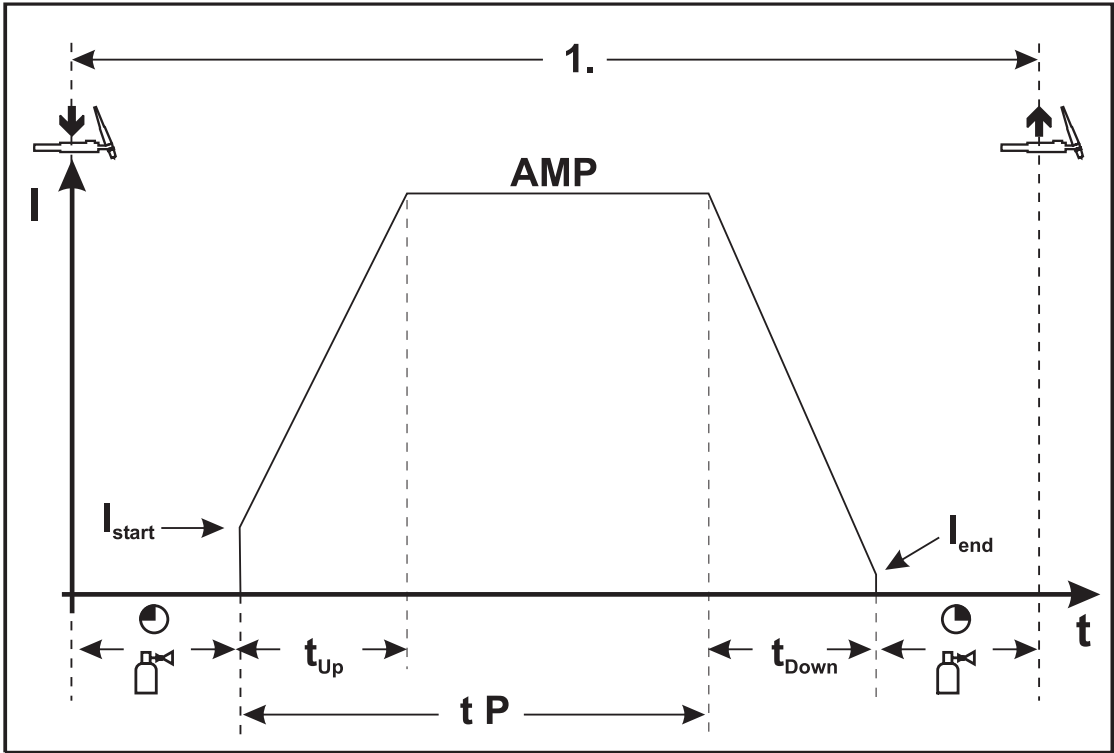


Рисунок 5-13

Порядок действий:

- Нажать и удерживать кнопку горелки.
- Начинается отсчет времени предварительной подачи газа.
- Генерируются высокочастотные разряды между электродом и заготовкой, дуга зажигается.
- Сварочный ток поступает и сразу достигает установленного значения стартового тока I_{start} .
- ВЧ-зажигание отключается.
- Сварочный ток в течение заданного времени нарастания увеличивается до величины основного сварочного тока A .

УКАЗАНИЕ

Процесс завершается по истечении заданного времени spotArc или при преждевременном отпуске кнопки горелки.

Таблица вариантов spotArc / Импульсная:

| Метод | Вариант импульсной сварки | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Сварка ВИГ постоянного тока | Automatic | Автоматика Импульсная (заводская настройка) |
| | sec kHz (горит зеленым цветом) | Импульсная сварка (термическая импульсная) |
| | sec kHz (горит красным цветом) | Импульсная кГц (металлургическая импульсная) |
| | Без импульсов | |
| Сварка ВИГ переменного тока | sec kHz (горит зеленым цветом) | Импульсная сварка (термическая импульсная) |
| | AC special | Специальная сварка переменным током |
| | Без импульсов | |

УКАЗАНИЕ

Для достижения эффективного результата необходимо установить время нарастания и спада тока в положение "0".

5.10.10.5 Spotmatic

Дуга зажигается полностью автоматически без нажатия кнопки горелки, а только в результате прикосновения конца электрода к заготовке. Полностью воспроизводимые точки прихваток можно задать без вольфрамовых включений.

УКАЗАНИЕ



Выбор и настройка осуществляются так же, как в режиме spotArc (см. главу ВИГ-spotArc).

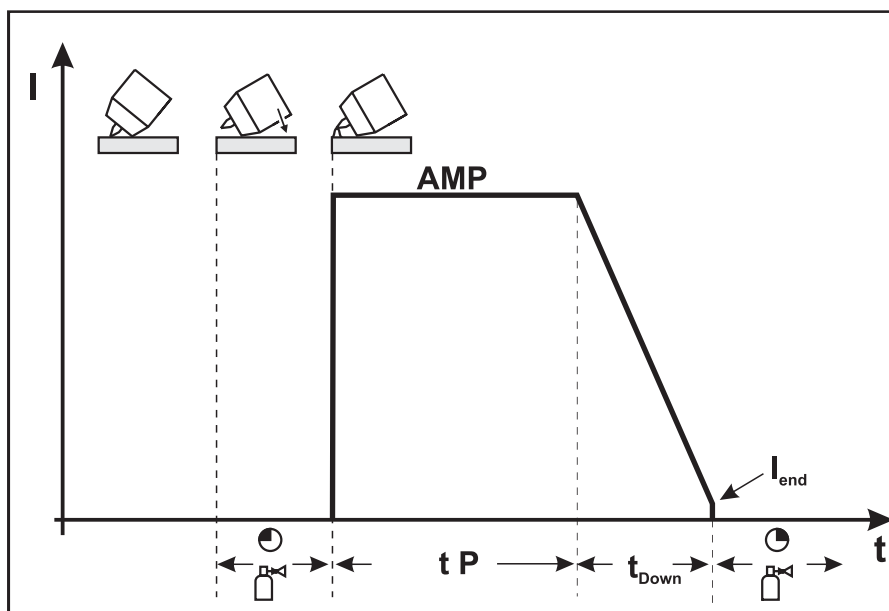


Рисунок 5-14

УКАЗАНИЕ



Для достижения положительного результата следует установить время нарастания тока на «0 с».

Порядок действий

В качестве примера показан процесс с использованием высокочастотного зажигания. Однако зажигание дуги с использованием Liftarc также возможно (см. главу «Зажигание дуги»).

- Для активации функции необходимо один раз нажать первую кнопку горелки. Сигнальная лампочка spotArc начинает быстро мигать. Теперь пользователь должен начать процесс сварки в течение 30 с.
- Осторожно установите газовое сопло горелки и наконечник вольфрамового электрода на заготовку.
- Наклоните горелку над газовым соплом горелки так, чтобы расстояние между наконечником электрода и заготовкой составляло около 23 мм.

Защитный газ подается с настроенным временем предварительной подачи.

Дуга зажигается и подается предварительно настроенный сварочный ток.

Фаза основного тока завершается по истечении настроенного времени SpotArc.

Сварочный ток в течение настроенного времени спада тока снижается до уровня конечного тока.

Время продувки газом после окончания сварки истекает и процесс сварки заканчивается.

Повторная установка сварочной горелки с наконечником электрода инициирует следующий процесс сварки.

5.10.10.62-тактный режим сварки, версия С

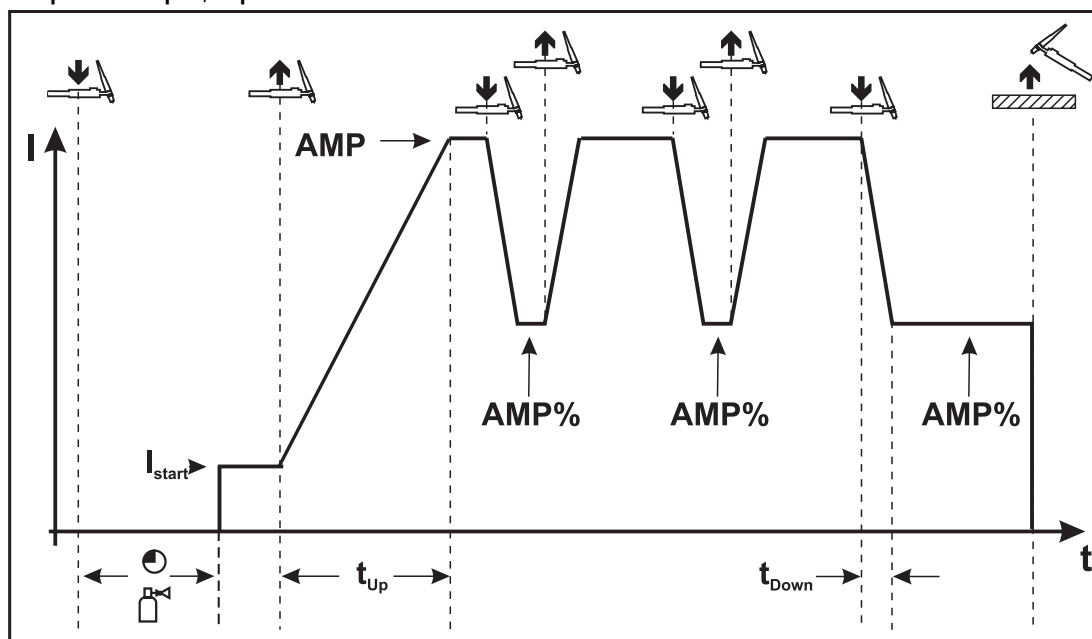


Рисунок 5-15

1-й такт

- Нажать кнопку 1 сварочной горелки, начинается отсчёт времени подачи газа до начала сварки.
- Генерируются высокочастотные разряды между электродом и изделием, дуга зажигается.
- Сварочный ток сразу достигает установленного значения стартового тока (I_{start}) (при минимальной установке - дуга возбуждения). ВЧ зажигание отключается.

2-й такт

- Отпустить кнопку горелки 1.
- Сварочный ток в течение заданного времени нарастания увеличивается до величины основного сварочного тока AMP.

УКАЗАНИЕ

При нажатии кнопки горелки 1 начинается изменение (t_{S1}) основного сварочного тока A до уменьшенного тока A%. При отпускании кнопки горелки начинается изменение (t_{S2}) уменьшенного тока A% снова до основного сварочного тока A. Этот процесс можно повторять с любой частотой. Сварка завершается разрывом электрической дуги на уменьшенном токе (удаление горелки от изделия, пока дуга не погаснет).



Время изменения тока можно настраивать (см. гл. "Дополнительные настройки" п. "Время изменения уменьшенного тока A% или "Настройка фронта импульса").



Необходимо включить этот специальный режим работы (см. гл. "Дополнительные настройки" подпункт "2-тактный режим работы ВИГ, вариант С").

5.10.11 Импульсный режим, циклограммы

УКАЗАНИЕ

-  Циклограммы в импульсном режиме в основном ведут себя как и при обычной сварке, однако во время фазы основного сварочного тока происходит попеременное переключение через определенные интервалы между импульсным током и током паузы.
-  При необходимости функцию пульсации во время фазы нарастания и спада тока можно деактивировать (см. главу «Дополнительные настройки»).

5.10.11.12-тактный режим импульсной сварки ВИГ

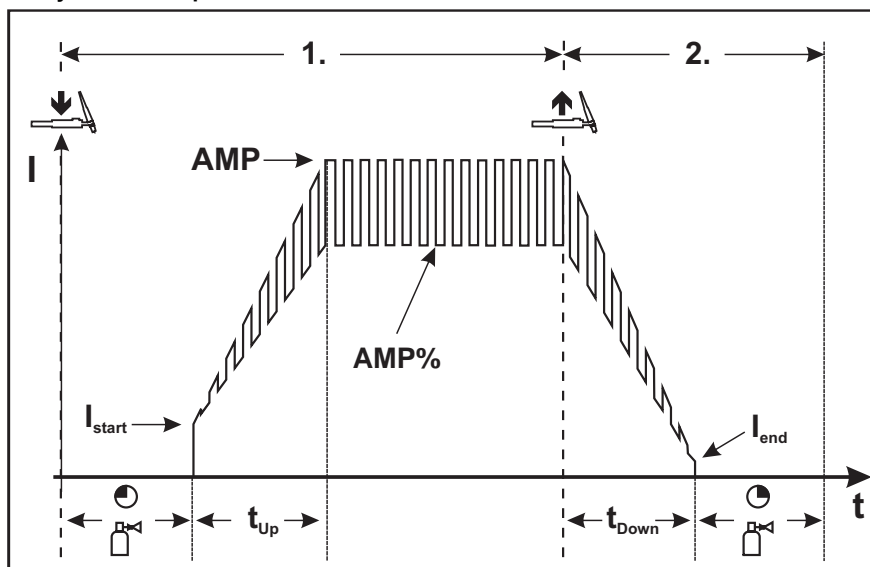


Рисунок 5-16

5.10.11.24-тактный режим импульсной сварки ВИГ

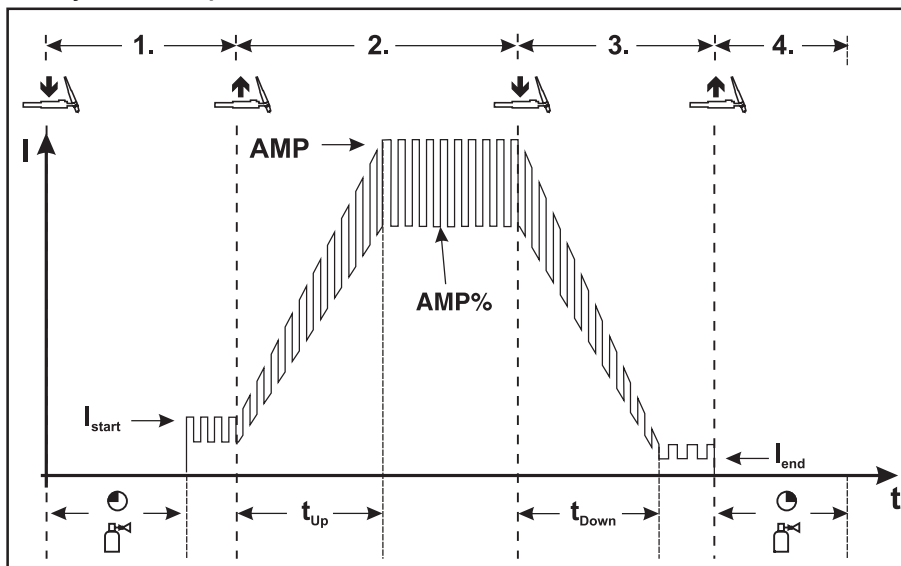


Рисунок 5-17

5.10.12 Варианты импульсной сварки

УКАЗАНИЕ



Сварочные аппараты оборудованы импульсным генератором.

В импульсном режиме выполняется попеременное переключение между импульсным (основным) током и током паузы (уменьшенным током).

5.10.12.1 Импульсный режим (Термический импульсный)

При Термической импульсной сварке значения времени импульса и паузы (частота до 200 Гц), а также фронты импульса (t_{s1} и t_{s2}) вводятся на устройстве управления в секундах.

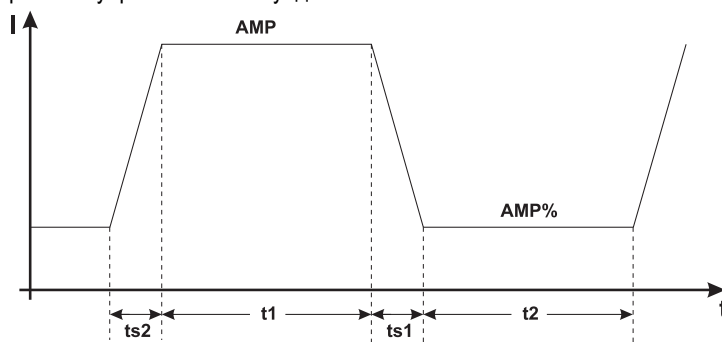



Рисунок 5-18

| Элементы управления | Действие | Результат |
|---|----------|--|
| Puls Automatic sec kHz AC special | | Выбор функции Импульсная сварка ВИГ sec kHz Сигнальная лампа горит зеленым цветом |
| Puls Automatic sec kHz AC special | | Выбор длительности импульса "t1" Горит светодиод "Длительность импульса" (см. главу Циклограмма) |
| Puls Automatic sec kHz AC special | | Настройка длительности импульса "t1" |
| Puls Automatic sec kHz AC special | | Выбор длительности паузы "t2" Горит светодиод "Длительность паузы" (см. главу Циклограмма) |
| Puls Automatic sec kHz AC special | | Настройка времени паузы "t2" |
| Puls Automatic sec kHz AC special | | Выбор значений времени спада тока "ts1 и ts2" |
| Puls Automatic sec kHz AC special | | Настройка времени изменения тока "ts1" |
| Puls Automatic sec kHz AC special | | Переход между значениями времени спада тока "ts1 и ts2" |
| Puls Automatic sec kHz AC special | | Настройка времени изменения тока "ts2" |

5.10.12.2 Импульсный кГц (металлургический импульсный)

Режим Импульсный кГц (Металлургический импульсный) использует возникающее вследствие высокого тока давление плазмы (давление дуги), с которым достигается укороченная дуга с более концентрированным нагревом. Частота может плавно регулироваться в диапазоне от 50 Гц до 15 кГц, а баланс импульсов – от 1 до 99%. В отличие от термического импульсного режима значения времени фронта импульса выпадают.

УКАЗАНИЕ

 Импульсная сварка выполняется даже во время фаз нарастания и спада сварочного тока!

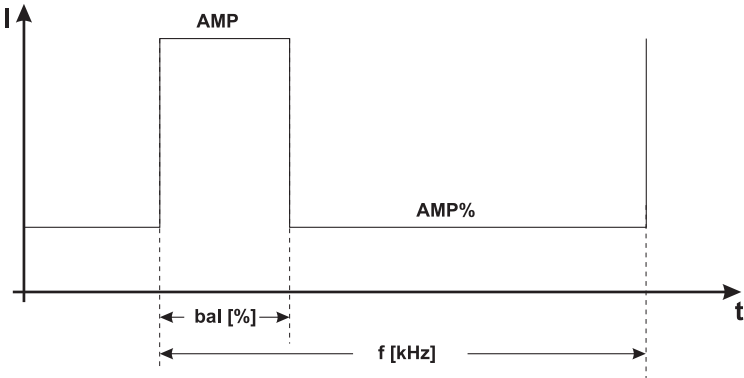










Рисунок 5-19

| Элементы управления | Действие | Результат | Индикация |
|--|---|---|-----------|
|  Automatic sec kHz AC special |  | Выбор режима «Импульсный кГц» Нажимать кнопку „Импульсная ВИГ“ до тех пор, пока сигнальная лампа sec kHz не загорится красным цветом | - |
|  |  | Выбор Баланс [%] Диапазон регулирования: от 1 % до +99 % (шаг 1 %) | 50 |
|  |  | Выбор Частота Hz kHz Диапазон регулирования: от 50 Гц до 15 кГц (с шагом 0,01 кГц) | 0.50 |

5.10.12.3 Автоматика Импульсная

Режим Автоматика Импульсный применяется, в частности, при выполнении прихватывания и точечной сварки заготовок.


Благодаря частоте и балансу импульсов, зависящих от силы тока, в расплаве возникает вибрация, которая положительно сказывается на перекрываемости воздушного зазора. Необходимые параметры импульсов автоматически задаются с устройства управления аппарата.

| Элементы управления | Действие | Результат |
|--|---|---|
|  Automatic sec kHz AC special |  | Выбор Автоматика Импульсная ВИГ Нажимать кнопку „Импульсная ВИГ“ до тех пор, пока сигнальная лампочка Automatic Автоматика Импульсная ВИГ не загорится |

5.10.12.4 Импульсно-дуговая сварка переменным током

(Импульсы переменного тока с макс. 50 Гц)

Настройка: **AC** special + **AC**

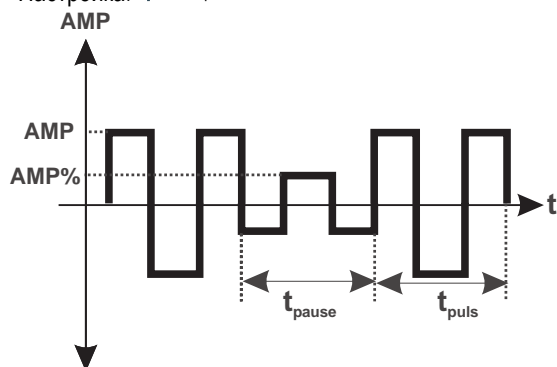


AMP = ток импульса
AMP% = ток паузы импульса
t_{puls} = длительность импульса
t_{pause} = время паузы имрульса

5.10.12.5 Специальная сварка переменным током

Применение: например, при приваривании толстых листов на тонкие листы.

| Элементы управления | Действие | Результат |
|--|----------|---|
| Puls Automatic sec kHz AC special AC special | | <p>Выбор ВИГ АС специальная</p> <p>Нажимать кнопку „Импульсная ВИГ“ до тех пор, пока сигнальная лампа AC special горит</p> |

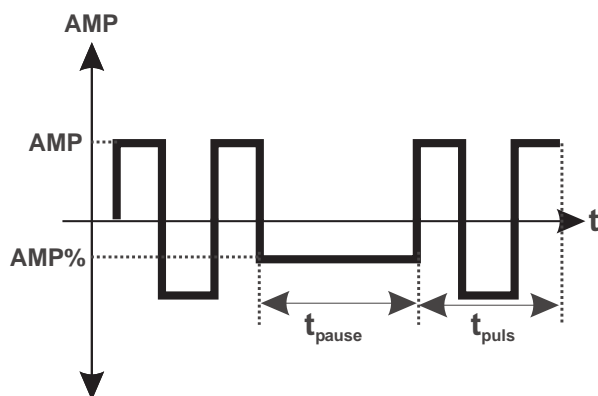







AMP = ток импульса фаза переменного тока
AMP% = ток паузы фаза постоянного тока
t_{puls} = длительность импульса; время фазы переменного тока
t_{pause} = время паузы; время фазы постоянного тока

5.10.13 Сварка ВИГ- *activArc*

Метод EWM-activArc: благодаря динамичной системе регуляторов, в случае изменения расстояния между сварочной горелкой и расплавом, например, при ручной сварке, обеспечивается как можно более постоянная подаваемая мощность. Падение напряжения вследствие сокращения расстояния между горелкой и сварочной ванной компенсируется ростом тока (ампер на вольт - A/B), а также изменяется полярность. Это предотвращает приклеивание вольфрамового электрода в расплаве и снижает количество вольфрамовых включений. Полезно в первую очередь при сварке прихватками и точечной сварке.










ВИГ *activArc* в комбинации с одним из вариантов импульсной сварки "Автоматика Импульсная ВИГ" или "Импульсная кГц (металлургическая импульсная)" дополнительно повышает положительные свойства метода в зависимости от поставленной задачи.

| Орган управления | Действие | Результат | Индикация |
|---|---|---|---|
|  |  | Выбор параметра <i>activArc</i> Нажимать до тех пор, пока индикатор <i>activArc</i> не начнет мигать | - |
|  |  | • Включить параметр |  |
| | | • Выключить параметр |  |

Настройка параметров

Параметр *activArc* (Регулировка) можно индивидуально настроить с учетом сварочного задания (толщины листа). На заводе-изготовителе этот параметр согласован с силой сварочного тока.

- Метод *activArc* необходимо выбрать предварительно (сигнальная лампочка *activArc* горит, не мигая).




| Элемент управления | Действие | Результат | Индикация |
|---|---|---|---|
|  |  | Выбор значения параметра <i>activArc</i> |  |
|  |  | Выбор значения параметра <i>activArc</i> Нажимать до тех пор, пока индикатор <i>activArc</i> не начнет мигать |  |
|  |  | Настройка значения параметра <ul style="list-style-type: none"> Увеличение значения параметра (A/B) Уменьшение значения параметра (A/B) |  |

5.10.14 Горелка (варианты управления)

Благодаря этому аппарату можно использовать различные виды горелок.

Функции и органы управления (например, кнопка горелки, тумблер или потенциометр) можно настроить индивидуально через режимы горелки.

Условные обозначения элементов управления:

| Символ | Описание |
|---|---|
|  BRT 1 ↓ | Нажмите кнопку горелки |
|  BRT 1 ↑↓ | Кратковременно нажмите кнопку горелки |
|  BRT 2 ↑↓ | Сначала кратковременно нажмите кнопку горелки, затем нажмите на более продолжительное время |

5.10.14.1 Кратковременное нажатие кнопки горелки (функция кратковременного нажатия)

УКАЗАНИЕ



Короткое нажатие кнопки горелки для изменения выполняемой функции.
Доступность функции короткого нажатия зависит от установленного режима горелки.

Функциональные возможности отдельных режимов приведены в таблицах соответствующих типов горелок. Кроме того, во всех режимах сварочный процесс может включаться и выключаться с помощью кнопки горелки 1 (BRT 1).

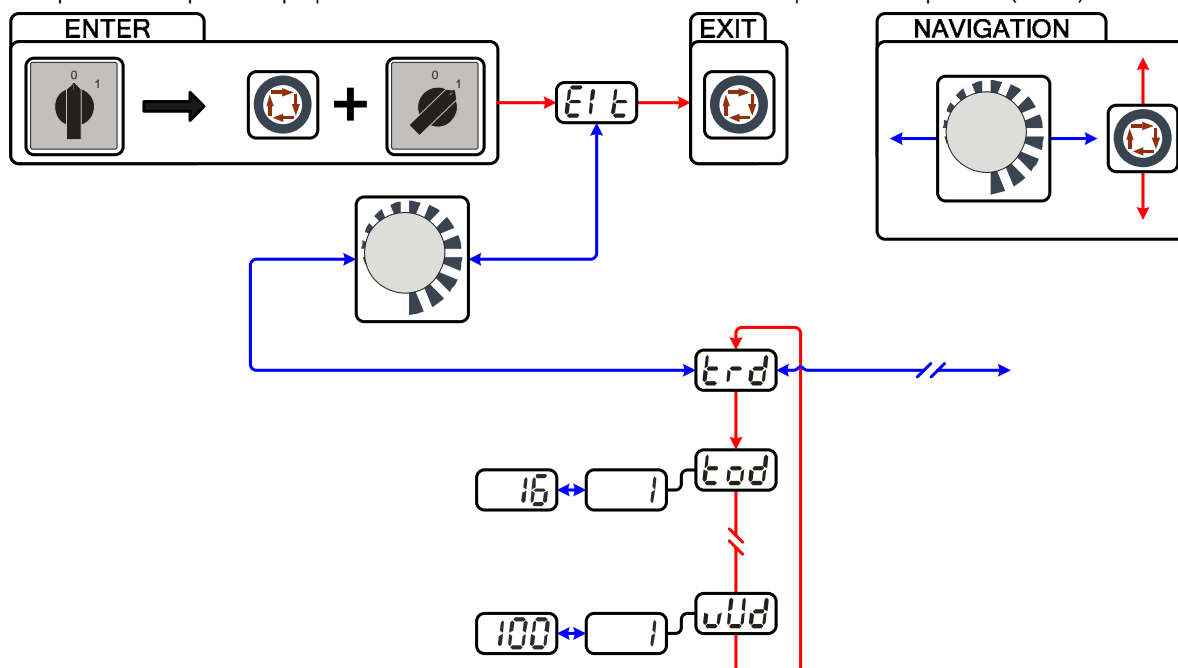










Рисунок 5-20

| Индикация | Настройка/Выбор |
|---|--|
|  | Выйти из меню Выход (Exit) |
|  | Меню Конфигурация горелки Настройка функций сварочной горелки |
|  | Режим горелки (заводская настройка 1) |
|  | Скорость роста/спада Увеличение значения = быстрое изменение тока Снизить значение = медленное изменение тока |










Для соответствующих типов горелок рациональны исключительно приведенные режимы.

         5.10.15.1 Стандартная горелка ВИГ (5 контактов)



 
 
 
 
 

 
 
 

 
Стандартная горелка с одной кнопкой

| Рисунок | Органы управления | Условные обозначения |
|---|---|--|
|  |  | Кнопка 1 = Кнопка горелки 1 (Включение/выключение сварочного тока, уменьшение тока посредством функции кратковременного нажатия) |
| Функции | Режим | Органы управления |
| Включение/выключение сварочного тока | 1 (с завода) |  |
| Уменьшенный ток (4-тактный режим) | |  |

Стандартная горелка с двумя кнопками

| Рисунок | Органы управления | Условные обозначения |
|---|---|---|
|  |  | Кнопка 1 = Кнопка 1 сварочной горелки Кнопка 2 = Кнопка 2 сварочной горелки |
| Функции | Режим | Органы управления |
| Включение/выключение сварочного тока | 1 (с завода) |  |
| Уменьшенный ток | |  |
| Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия) / (4-тактный режим) | |  |
| Включение/выключение сварочного тока | 3 |  |
| Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия) / (4-тактный режим) | |  |
| Нарастание тока | |  |
| Спад тока | |  |

Стандартная горелка с одним переключателем (перекидная клавиша, две кнопки горелки)

| Рисунок | Органы управления | Условные обозначения |
|---|---|---|
|  |  | Кнопка 1 = Кнопка 1 сварочной горелки Кнопка 2 = Кнопка 2 сварочной горелки |
| Функции | Режим | Органы управления |
| Включение/выключение сварочного тока | 1 (с завода) |  |
| Уменьшенный ток | |  |
| Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия) / (4-тактный режим) | |  |
| Включение/выключение сварочного тока | 2 |  |
| Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия) | |  |
| Нарастание тока | |  |
| Спад тока | |  |
| Включение/выключение сварочного тока | 3 |  |
| Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия) / (4-тактный режим) | |  |
| Нарастание тока | |  |
| Спад тока | |  |

5.10.16 Установка величины одного шага шага

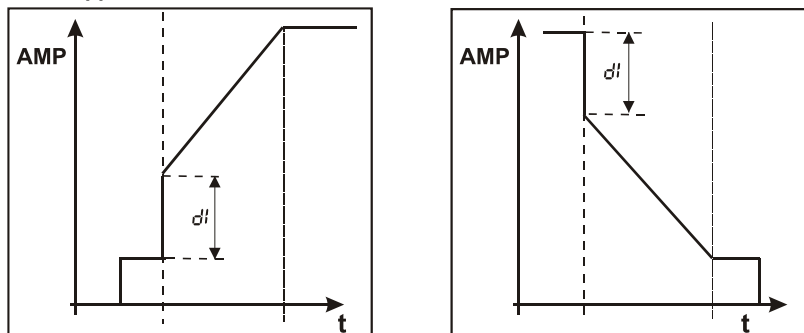


Рисунок 5-21

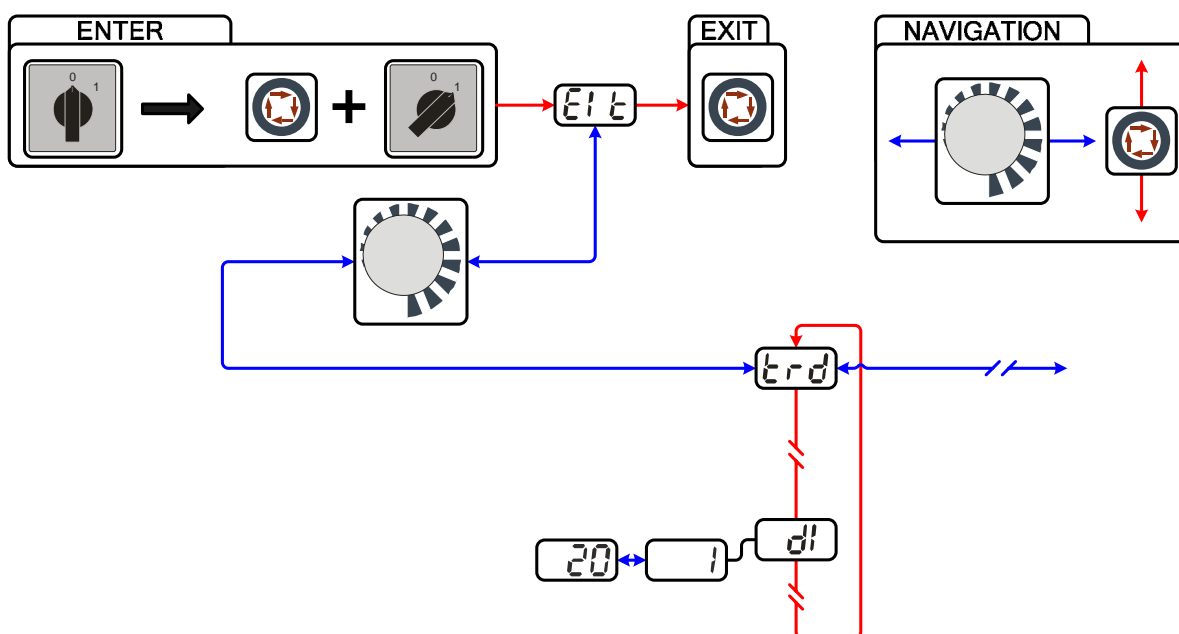


Рисунок 5-22

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|---|
| | Выйти из меню Выход (Exit) |
| | Меню Конфигурация горелки Настройка функций сварочной горелки |
| | Установка первого шага Настройка: от 1 до 20 (заводская настройка – 1) |

УКАЗАНИЕ



Использовать эту функция возможно только с горелками с нарастанием / спадом тока в режимах 4 и 14!

5.11 Ручная сварка стержневыми электродами

⚠ ОСТОРОЖНО



Опасность сдавливания и ожога!

При удалении отработавших или вставке новых электродов:

- Выключите аппарат с помощью главного выключателя;
- Наденьте специальные защитные перчатки;
- Пользуйтесь щипцами с изолированными ручками для удаления отработавших электродов или для перемещения свариваемого изделия и
- Электрододержатель следует всегда откладывать на изолирующую подкладку!

5.11.1 Подключение электрододержателя и кабеля массы

⚠ ОСТОРОЖНО



Подключение защитного газа!

При ручной сварке место подключения защитного газа (присоединительный ниппель G¼") находится под напряжением холостого хода.

- Установить желтый изоляционный колпачок на присоединительный ниппель G¼" (защита от электрического напряжения и загрязнения).

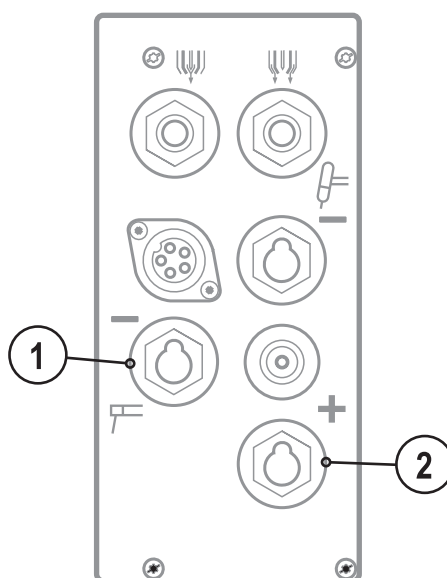


Рисунок 5-23

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|--|
| 1 | | Контактная розетка, сварочный ток «-» (при полярности DC-) Подключение электрододержателя |
| 2 | | Контактная розетка, сварочный ток «+» (при полярности DC-) Подключение кабеля массы |

- Вставить штекер кабеля электрододержателя или в гнездо сварочного тока „+“ или „-“ и закрепить поворотом вправо.
- Вставить штекер кабеля массы или в гнездо сварочного тока „+“ или „-“ и закрепить поворотом вправо.

УКАЗАНИЕ



При выборе полярности руководствуйтесь указаниями фирмы-изготовителя электродов, приведенными на упаковке электродов.

5.11.2 Выбор сварочного задания

УКАЗАНИЕ









Изменение основных параметров сварки можно только при следующих условиях:

- при отсутствии сварочного тока;
- когда замковый выключатель (опция) установлен в положение "1".

Сварочное задание выбирается непосредственно с помощью кнопок на панели управления на сварочном аппарате. Установленные сварочные параметры показываются с помощью сигнальных индикаторов (светодиодов).

Настройка сварочного задания выполняется в следующей последовательности:

| Поз. | Символ | Описание | |
|------|---|---|---|
| 1 |  | Кнопка Вид сварки  Ручная сварка стержневыми электродами, загорается зелёным цветом/ Настройка Arcforce, загорается красным цветом  Сварка ВИГ | |
| 2 |  | Кнопка Полярность сварочного тока DC + Сварка постоянным током с положительной полярностью на держателе электродов относительно изделия (переключатель полярности, только ручная сварка) DC - Сварка постоянным током с отрицательной полярностью на горелке (либо держателе электродов) относительно изделия. AC ГЛ Сварка переменным током прямоугольной формы. Максимальная энергоотдача и надёжность сварки. AC ЛЛ Сварка переменным током трапецидальной формы. Универсальный вид, почти для всех случаев применения. AC ~ Сварка синусоидальным переменным током. Низкий уровень помех. | |
| 3 |  | Кнопка Выбор параметров сварки С помощью этой кнопки осуществляется выбор параметров сварки в зависимости от выбранного метода сварки и рабочего режима. | |
| 4 | AMP% | Стартовый ток (ВИГ) в процентах от основного сварочного тока. Диапазон: от 1 % до 200 %; шаг 1 %. Во время фазы стартового тока импульсы отсутствуют | Ток горячего старта (ручная сварка) в процентах от основного сварочного тока. Диапазон: от 1 % до 200 %; шаг 1 % |
| 5 | sec | Время нарастания тока (ВИГ) Диапазон: от 0,00 сек до 20,0 сек (шаг – 0,1 сек) Установки времени нарастания тока для 2- и 4-тактного режимов работы производятся независимо. | Время горячего старта (ручная сварка) Диапазон: от 0,00 сек до 20,0 сек (шаг – 0,1 сек) |
| 6 |  | Частота переменного тока (ТИГ-AC) от 50 Гц до 200 Гц (с шагом 1 Гц) Сужение и стабилизация сварочной дуги: При увеличении частоты тока увеличивается эффект очистки. Ток высокой частоты позволяет хорошо сваривать и очищать очень тонкие листы (сварка слабым током), анодированный алюминий или сильно загрязнённые изделия. Частота быстрой импульсной сварки ТИГ постоянным током Диапазон настройки: от 50 Гц до 15 кГц | |

5.11.3 Автоматическое устройство «Горячий старт»


Устройство «Горячий старт» обеспечивает надёжное зажигание дуги, благодаря кратковременному повышению сварочного тока во время возбуждения дуги.

a) = Время горячего старта

b) = Ток горячего старта

I = Сварочный ток

t = Время

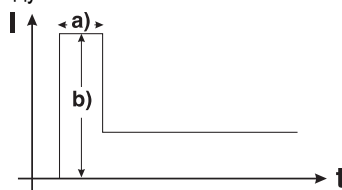

5.11.3.1 Ток горячего старта

| Элементы управления | Действие | Результат | Индикация |
|---------------------|----------|---|-----------|
| | | Выбор параметра сварки – тока горячего старта: Нажимать до тех пор, пока не загорится индикатор тока горячего старта AMP%. | |
| | | Настройка тока горячего старта. Настройка осуществляется изготовителем в процентном соотношении к избранному основному току. Чтобы установить абсолютные значения тока горячего старта см. раздел «Дополнительные настройки» | |

5.11.3.2 Время горячего старта

| Элементы управления | Действие | Результат | Индикация |
|---------------------|----------|--|-----------|
| | | Выбор параметра сварки – времени горячего старта: Нажимать до тех пор, пока не загорится индикатор времени горячего старта sec. | |
| | | Настроить время горячего старта. | |

5.11.4 Переключение полярности сварочного тока

С помощью этой функции можно переключить полярность сварочного тока электронным способом.

Если сварка выполняется разными типами электродов, для которых производителем предписывается использовать разную полярность, полярность сварочного тока может просто переключаться с панели управления.


| Элемент управления | Действие | Результат |
|---|----------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● DC + ● DC - ● AC ГЛГ ● AC ЛЛ ● AC ~ | | Выбор параметров сварки Полярность сварочного тока: Положение DC - : „-“ полярность на разъеме, сварочный ток „-“ „+“ полярность на разъеме, сварочный ток „+“ Положение DC + : „+“ полярность на разъеме, сварочный ток „-“ „-“ полярность на разъеме, сварочный ток „+“ |

5.11.5 Arcforce

Устройство форсажа дуги «Arcforcing» прекращает нарастание сварочного тока в момент близкий к приварке электрода к изделию, тем самым предотвращая пригорание.

| Элемент управления | Действие | Результат | Индикация |
|--------------------|----------|--|-----------|
| | | Выбор параметра сварки – форсажа дуги Сигнальная лампочка горит красным цветом. | |
| | | Настроить форсаж дуги. -40 = небольшое повышение тока > мягкая дуга 0 = стандартная настройка +40 = большое повышение тока > агрессивная дуга | |

5.11.6 Устройство Antistick

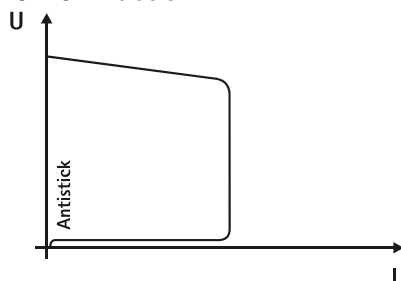

Устройство Antistick предотвращает прокаливание электрода.

Если, несмотря на наличие устройства форсажа дуги Arcforcing, электрод пригорает к изделию, аппарат автоматически, в течение примерно 1 сек, переключается на минимальный ток, чтобы не допустить прокаливания электрода. Необходимо проверить и откорректировать настроенное значение сварочного тока!

Рисунок 5-24


5.12 Устройства дистанционного управления

УКАЗАНИЕ



Питание дистанционных регуляторов осуществляется через специальный 19-контактный разъем.


5.12.1 Ручное устройство дистанционного управления RT 1

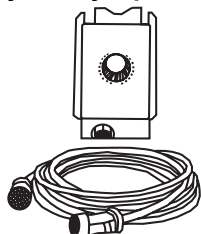

Функции

- Плавная регулировка сварочного тока (от 0% до 100%) в зависимости от предварительно выбранного основного тока сварочного аппарата.

5.12.2 Ручной дистанционный регулятор RTG1 19-контактный

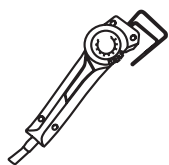

Функции

- Плавная регулировка сварочного тока (от 0 до 100 %) в зависимости от предварительно выбранного основного тока сварочного аппарата.


5.12.3 Ручное устройство дистанционного управления RTP 1



Функции

- ВИГ/ручная сварка.
- Плавная регулировка сварочного тока (от 0% до 100%) в зависимости от предварительно выбранного основного тока сварочного аппарата.
- Импульсный / Точечный / Нормальный
- Время импульса, точки и паузы имеет плавную регулировку.


5.12.4 Ручное устройство дистанционного управления RTP 2

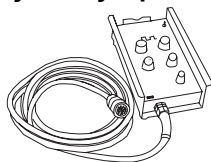

Функции

- ВИГ/ручная сварка.
- Плавная регулировка сварочного тока (от 0% до 100%) в зависимости от предварительно выбранного основного тока сварочного аппарата.
- Импульсный / Точечный / Нормальный
- Бесступенчатая регулировка частоты и времени точечной сварки.
- Грубая настройка тактовой частоты.
- Соотношения импульс-паузы (баланс) регулируется в диапазоне 10-90%.


5.12.5 Ручное устройство дистанционного управления RTP 3

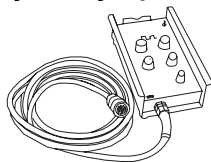

Функции

- ВИГ/ручная сварка.
- Бесступенчатая регулировка сварочного тока (от 0% до 10%) в зависимости от предварительно выбранного главного тока сварочного аппарата.
- Импульсный / Точечный SpotArc / Нормальный
- Бесступенчатая регулировка частоты и времени точечной сварки.
- Грубая настройка тактовой частоты.
- Регулировка соотношения импульсов и пауз (баланс) от 10% до 90%.


5.12.6 Ручное дистанционное устройство RT AC 1

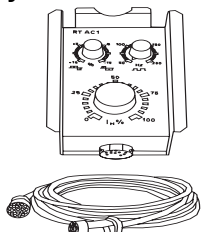

Функции

- Плавная регулировка сварочного тока (от 0% до 100%) в зависимости от предварительно выбранного основного тока сварочного аппарата.
- Плавная регулировка частоты переменного тока сварки.
- Регулировка баланса переменного тока (соотношение положительной/отрицательной полуволны) в диапазоне от +15% до -15%.


5.12.7 Ручное устройство дистанционного управления RT PWS 1

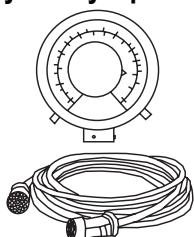

Функции

- Плавная регулировка сварочного тока (от 0% до 100%) в зависимости от предварительно выбранного основного тока сварочного аппарата.
- Переключатель полярности, пригодный для аппаратов с функцией PWS.

5.12.8 Педаль дистанционного управления RTF 1

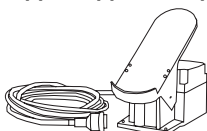

Функции

- Плавная регулировка сварочного тока (от 0% до 10%) в зависимости от предварительно выбранного основного тока сварочного аппарата.
- Старт/стоп процесса сварки (ВИГ)

Сварка ActivArc- невозможна в сочетании с ножным дистанционным регулятором RTF 1.

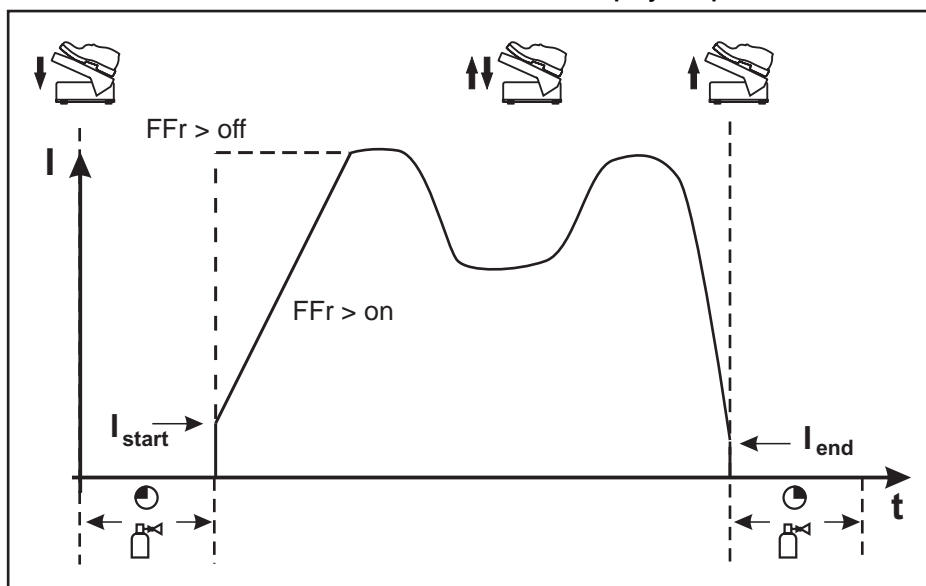


Рисунок 5-25

| Символ | Значение |
|--------|---|
| | Нажать ножной дистанционный регулятор (начать процесс сварки) |
| | Изменить положение ножного дистанционного регулятора (отрегулировать сварочный ток в соответствии с видом применения) |
| | Отпустить ножной дистанционный регулятор (завершить процесс сварки) |
| FFr | Функция ступенчатой активации RTF |
| вкл | Сварочный ток при функции ступенчатой активации приближается к заданному основному току |
| выкл | Сварочный ток сразу переходит к значению заданного основного тока |

УКАЗАНИЕ



Функцию ступенчатой активации RTF можно включить или выключить в подменю устройства управления (см. главу "Дополнительные настройки > Функция ступенчатой активации RTF").

5.13 Защита параметров сварки от несанкционированного доступа

УКАЗАНИЕ



Этот дополнительный компонент может быть установлен отдельно в качестве опции, см. Раздел Принадлежности.

Для защиты от несанкционированного или случайного изменения сварочных параметров на аппарате возможна блокировка уровня ввода панели управления с помощью замкового выключателя.

Положение ключа 1 = Возможна настройка всех параметров

Положение ключа 0 = Невозможно изменить следующие элементы управления / функции:

- Кнопка "Вид сварки"
- Кнопка „Полярность сварочного тока“
- Значения параметров могут отображаться в циклограмме, однако их изменение невозможно.

5.14 Порт компьютера

ОСТОРОЖНО



Повреждение аппарата или неисправности из-за неправильного подключения к ПК!

Отказ от использования интерфейса SECINT X10USB ведет к повреждению аппарата или помехам при передаче сигналов. Возможно разрушение ПК под воздействием высокочастотных импульсов зажигания.

- Между ПК и сварочным аппаратом следует подсоединить интерфейс SECINT X10USB!
- Для подключения следует использовать только кабели из комплекта поставки (не использовать дополнительные удлинители)!

УКАЗАНИЕ



Соблюдайте соответствующую документацию по принадлежностям!

5.15 Одновременная двусторонняя сварка, виды синхронизации

Эта функция важна, когда нужно выполнять сварку с помощью двух источников тока с двух сторон одновременно, например, как иногда происходит при сварке толстых алюминиевых изделий в положении РF. Таким образом при переменном токе обеспечивается совпадение положительных и отрицательных фаз на обоих источниках тока без взаимного отрицательного влияния дуг.

5.15.1 Синхронизация от напряжения сети (50 Гц / 60 Гц)

УКАЗАНИЕ



Для данного применения описываются два вида синхронизации:

- синхронизация между аппаратом серии Tetrax и сварочным аппаратом конкурирующего производителя;
- синхронизация между двумя аппаратами серии Tetrax.



 








Последовательность фаз и вращающиеся поля электропитания должны быть идентичными на обоих сварочных аппаратах!

Если они не совпадают, то будет нарушена подача энергии в сварочную ванну.

С помощью поворотной ручки переключения последовательности фаз в этом случае можно компенсировать разницу, используя шаг в 60° (0°, 60°, 120°, 180°, 240° и 300°).

При оптимальном выравнивании фаз результат сварки улучшается.

 5.15.1.1 Выбор и настройка

| Элементы управления | Действие | Результат |
|---|---|---|
|  |  | Выбор номера задания: Индикатор JOB горит. |
|  |  | Выбрать задание "0" (Синхронизация выполняется только в задании 0). |
|  |  | Выбрать сварку переменным током с соответствующей формой тока АС  прямоугольная форма тока АС  трапецидальная форма тока АС  синусоидальная форма тока |
|  |  | Ручку «Частота переменного тока» (ВИГ АС) повернуть влево до упора Индикатор Netsync горит. |

5.16 Интерфейсы для автоматизации

ОСТОРОЖНО



Повреждение аппарата в результате неправильного соединения!

Неподходящие кабели управления или неправильная настройка входящих и исходящих сигналов могут привести к повреждению аппарата.

- Применяйте только экранированные кабели управления!
- Если аппарат эксплуатируется от сетевого напряжения, соединение должно осуществляться через подходящий буферный усилитель!
- Чтобы регулировать основной или уменьшенный ток с помощью управляющего напряжения, необходимо включить соответствующие входы (см. раздел "Активация заданного значения управляющего напряжения").

5.16.1 Интерфейс для автомата ВИГ

| Контакт | Форма сигнала | Обозначение | Схема | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|---|---|----|---|--------|---|-------|---|------|---|---------|---|----|---|----|---|------|---|-----------|---|-------|---|---------|---|------|---|------|---|----|---|---------|---|----|---|------|---|----|---|----------|---|
| A | Выход | PE | <div>X6</div> <table><tr><td>PE</td><td>A</td></tr><tr><td>REGaus</td><td>B</td></tr><tr><td>SYN_E</td><td>C</td></tr><tr><td>IGRO</td><td>D</td></tr><tr><td>Not/Aus</td><td>E</td></tr><tr><td>0V</td><td>F</td></tr><tr><td>NC</td><td>G</td></tr><tr><td>Uist</td><td>H</td></tr><tr><td>VSchweiss</td><td>J</td></tr><tr><td>SYN_A</td><td>K</td></tr><tr><td>Str/Stp</td><td>L</td></tr><tr><td>+15V</td><td>M</td></tr><tr><td>-15V</td><td>N</td></tr><tr><td>NC</td><td>P</td></tr><tr><td>Not/Aus</td><td>R</td></tr><tr><td>0V</td><td>S</td></tr><tr><td>list</td><td>T</td></tr><tr><td>NC</td><td>U</td></tr><tr><td>SYN_A 0V</td><td>V</td></tr></table> | PE | A | REGaus | B | SYN_E | C | IGRO | D | Not/Aus | E | 0V | F | NC | G | Uist | H | VSchweiss | J | SYN_A | K | Str/Stp | L | +15V | M | -15V | N | NC | P | Not/Aus | R | 0V | S | list | T | NC | U | SYN_A 0V | V |
| PE | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGaus | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SYN_E | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGRO | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Not/Aus | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0V | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NC | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uist | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VSchweiss | J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SYN_A | K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Str/Stp | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +15V | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -15V | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NC | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Not/Aus | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0V | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| list | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NC | U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SYN_A 0V | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Выход | REGaus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Вход | SYN_E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | Вход (откр. кол.) | IGRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Вход | Авар./выкл. Аварийное выключение для отключения вышестоящего источника тока. Для использования этой функции необходимо снять перемычку 1 на плате Т320/1 сварочного аппарата! Контакт разомкнут = сварочный ток выключен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + R | Выход | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | Выход | 0V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | - | NC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | Выход | Uist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | | Vschweiss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Вход | SYN_A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | Вход | Str/Stp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | Выход | +15 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | Выход | -15 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | - | NC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Выход | 0V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T | Выход | list | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U | | NC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V | Выход | SYN_A 0 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5.16.2 Разъем для подключения дистанционного устройства, 19 контактов

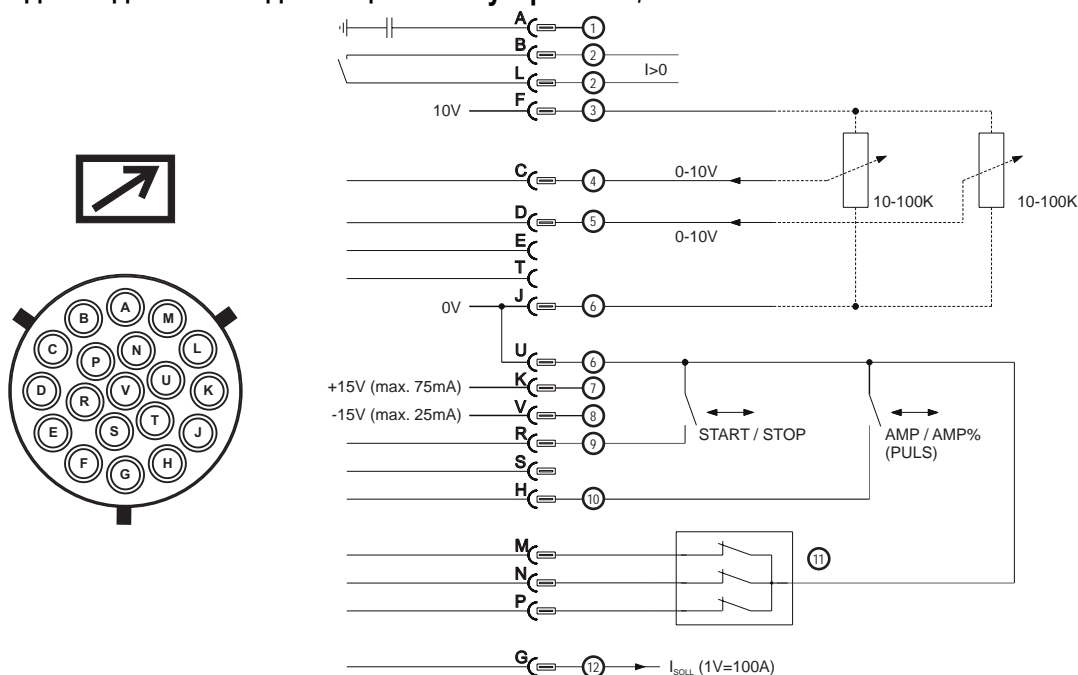


Рисунок 5-26

| Поз. | Контакт | Форма сигнала | Обозначение |
|------|---------|---------------|--|
| 1 | A | Выход | Подключение экрана кабеля (PE) |
| 2 | B/L | Выход | Сигнал прохождения тока $I > 0$, беспотенциальный (макс. ± 15 В/100 мА) |
| 3 | F | Выход | Опорное напряжение для потенциометра 10 В (макс. 10 мА) |
| 4 | C | Вход | Заданное значение управляющего напряжения для основного тока, 0-10 В ($0 \text{ В} = I_{\min} / 10 \text{ В} = I_{\max}$) |
| 5 | D | Вход | Заданное значение управляющего напряжения для уменьшенного тока, 0-10 В ($0 \text{ В} = I_{\min} / 10 \text{ В} = I_{\max}$) |
| 6 | J/U | Выход | Опорный потенциал, 0 В |
| 7 | K | Выход | Напряжение питания +15 В, макс. 75 мА |
| 8 | V | Выход | Напряжение питания -15 В, макс. 25 мА |
| 9 | R | Вход | Старт/стоп сварочного тока |
| 10 | H | Вход | Переключение основного или уменьшенного сварочного тока (пульсирование) |
| 11 | M/N/P | Вход | Активация заданного значения управляющего напряжения Установить все три сигнала на опорный потенциал 0 В, чтобы активировать внешнее заданное значение управляющего напряжения для основного или уменьшенного тока. |
| 12 | G | Выход | Измеренное значение $I_{\text{задан.}}$ ($1 \text{ В} = 100 \text{ А}$) |

5.17 Дополнительные настройки

5.17.1 Настроить время изменения уменьшенного тока AMP% либо фронт импульса

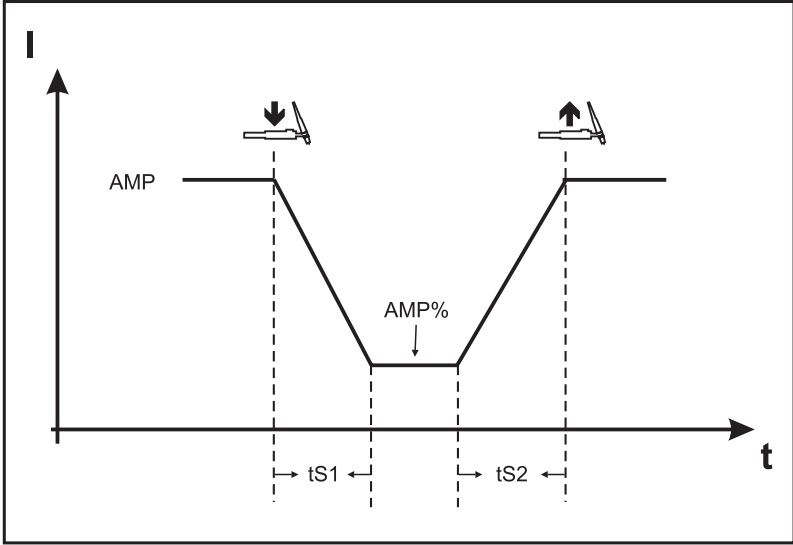


Рисунок 5-27

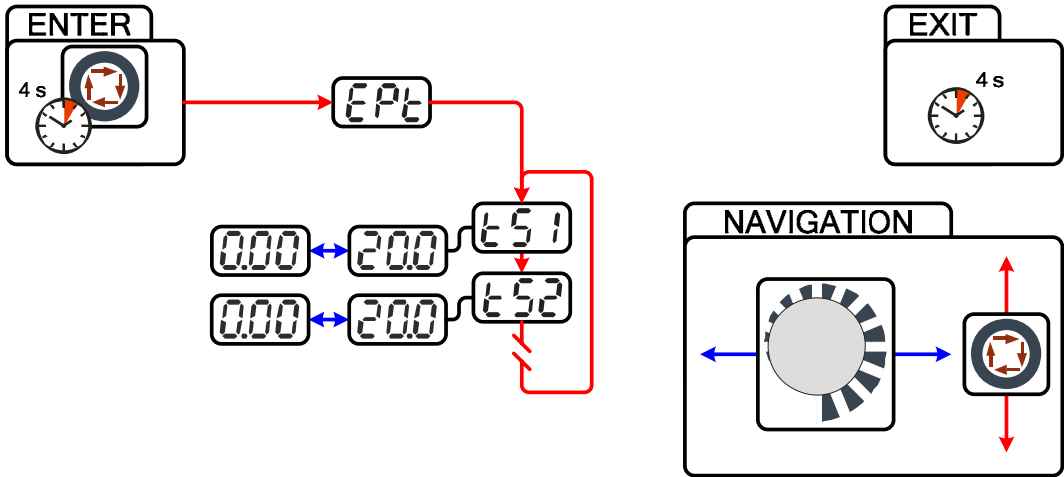


Рисунок 5-28

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|--|
| | Экспертное меню |
| | Значение времени спада тока tS1 (переход от основного тока к уменьшенному току) Настройка: от 0,00 с до 20,0 с (заводская настройка 0,01 с) |
| | Значение времени спада тока tS2 (переход от уменьшенного тока к основному току) Настройка: от 0,00 с до 20,0 с (заводская настройка 0,01 с) |

5.17.2 2-тактный режим сварки ВИГ (вариант С)

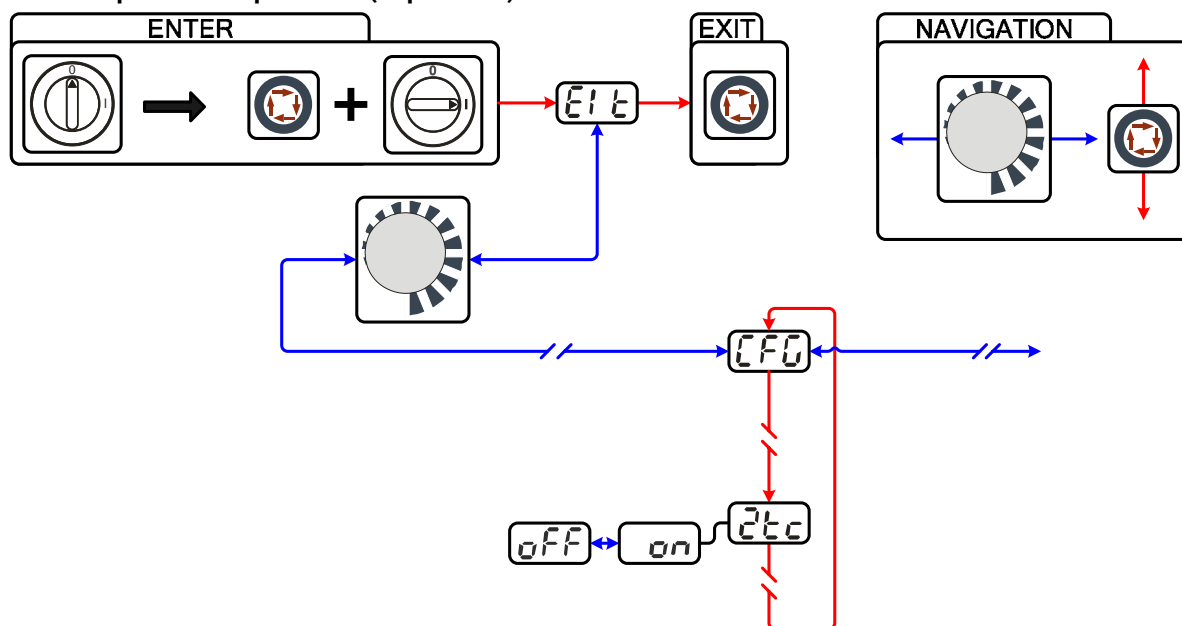


Рисунок 5-29

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|--|
| | Выйти из меню Выход (Exit) |
| | Конфигурация аппарата Настройки функций аппарата и индикации параметров |
| | 2-тактный режим сварки (версия С) <ul style="list-style-type: none"> • on = вкл. • off = выкл. (заводская настройка) |

5.17.3 Отображение сварочного тока (стартовый, уменьшенный, конечный ток и ток горячего старта)

Сварочные токи старта, снижения и завершения (экспертное меню) могут отражаться на дисплее аппарата в виде процентов (заводская установка) или в абсолютных значениях.

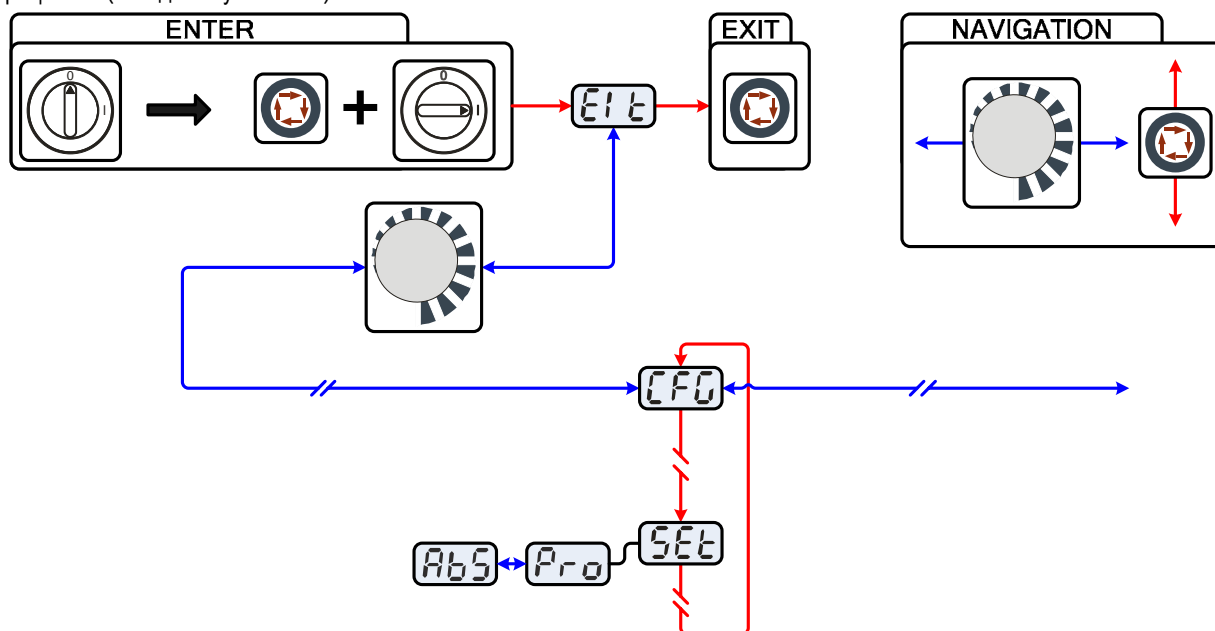


Рисунок 5-30

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|--|
| | Выйти из меню Выход (Exit) |
| | Конфигурация аппарата Настройки функций аппарата и индикации параметров |
| | Отображение сварочного тока (стартовый, уменьшенный, конечный ток и ток горячего старта) <ul style="list-style-type: none"> Pro = индикация сварочного тока в процентах в зависимости от основного тока (заводская настройка) Abs = абсолютная индикация сварочного тока |

5.17.4 Функция ступенчатой активации ножного дистанционного регулятора RTF 1

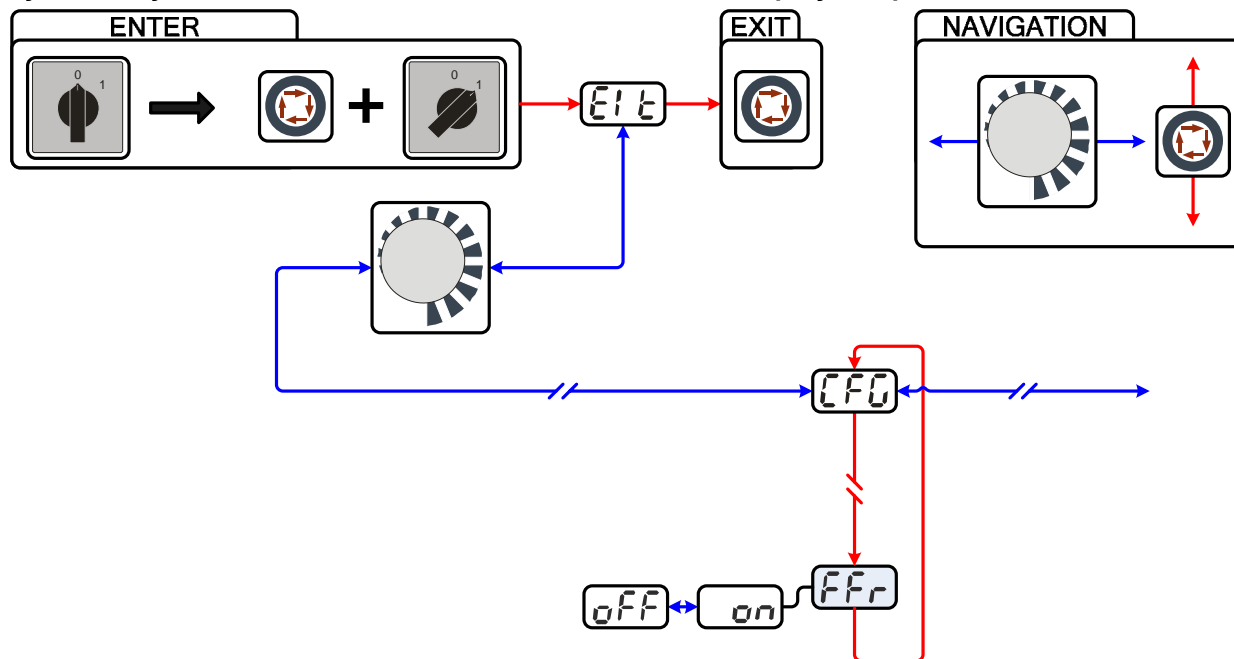


Рисунок 5-31

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|---|
| | Выйти из меню Выход (Exit) |
| | Конфигурация аппарата Настройки функций аппарата и индикации параметров |
| | Функция ступенчатой активации Дистанционный регулятор RTF 1 Функцию ступенчатой активации можно включить или выключить. |
| | Включение Включение функции аппарата |
| | Выключение Выключение функции аппарата |

5.18 Меню и подменю системы управления аппаратом

5.18.1 Прямые меню (параметры в прямом доступе)

Функции, параметры и их значения, которые можно выбрать в прямом доступе, например, однократным нажатием клавиши.

5.18.2 Экспертное меню (ВИГ)

Экспертное меню содержит функции и параметры, которые нельзя настроить непосредственно в системе управления аппарата, или которые не требуют регулярной настройки.

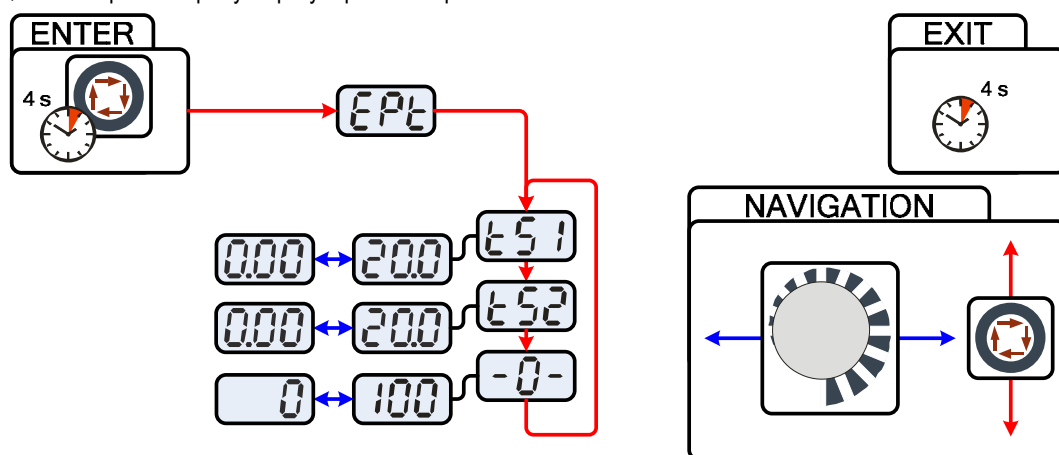


Рисунок 5-32

| Индикация | Настройка/Выбор |
|------------|--|
| EPl | Экспертное меню |
| tS1 | Значение времени спада тока tS1 (переход от основного тока к уменьшенному току) Настройка: от 0,00 с до 20,0 с (заводская настройка 0,01 с) |
| tS2 | Значение времени спада тока tS2 (переход от уменьшенного тока к основному току) Настройка: от 0,00 с до 20,0 с (заводская настройка 0,01 с) |
| dur | Отвод проволоки <ul style="list-style-type: none"> Увеличение значения = больший отвод проволоки Уменьшение значения = меньший отвод проволоки Параметр, настраиваемый дополнительно после подключения устройства подачи проволоки для холодной сварки ВИГ. Настройка: от 0 до 255 (заводская настройка – 50). |
| -0- | Параметр activArc Параметр, настраиваемый дополнительно после активации сварки ВИГ activArc. Отображение дисплея = заводская настройка). |

УКАЗАНИЕ



ENTER (вход в меню)

- Нажмите кнопку "Параметры сварки" и удерживайте ее 4 с.

Навигация в меню

- Выбор параметров осуществляется путем нажатия кнопки "Параметры сварки".
- Для настройки или изменения параметров следует поворачивать ручку потенциометра "Настройка параметров сварки".

EXIT (выход из меню)

- Через 4 с аппарат автоматически переходит в состояние готовности к работе.

5.18.3 Меню конфигурации аппарата

УКАЗАНИЕ



ENTER (вход в меню)

- Выключить аппарат с помощью главного выключателя
- Удерживая кнопку "Параметры сварки", снова включить аппарат.

NAVIGATION (навигация в меню)

- Выбор параметров осуществляется путем нажатия кнопки "Параметры сварки".
- Для настройки или изменения параметров следует поворачивать ручку потенциометра "Настройка параметров сварки".

EXIT (выход из меню)

- Выбрать пункт меню "EIt".
- Нажать кнопку "Параметры сварки" (настройки принимаются, аппарат переходит в состояние готовности к работе).










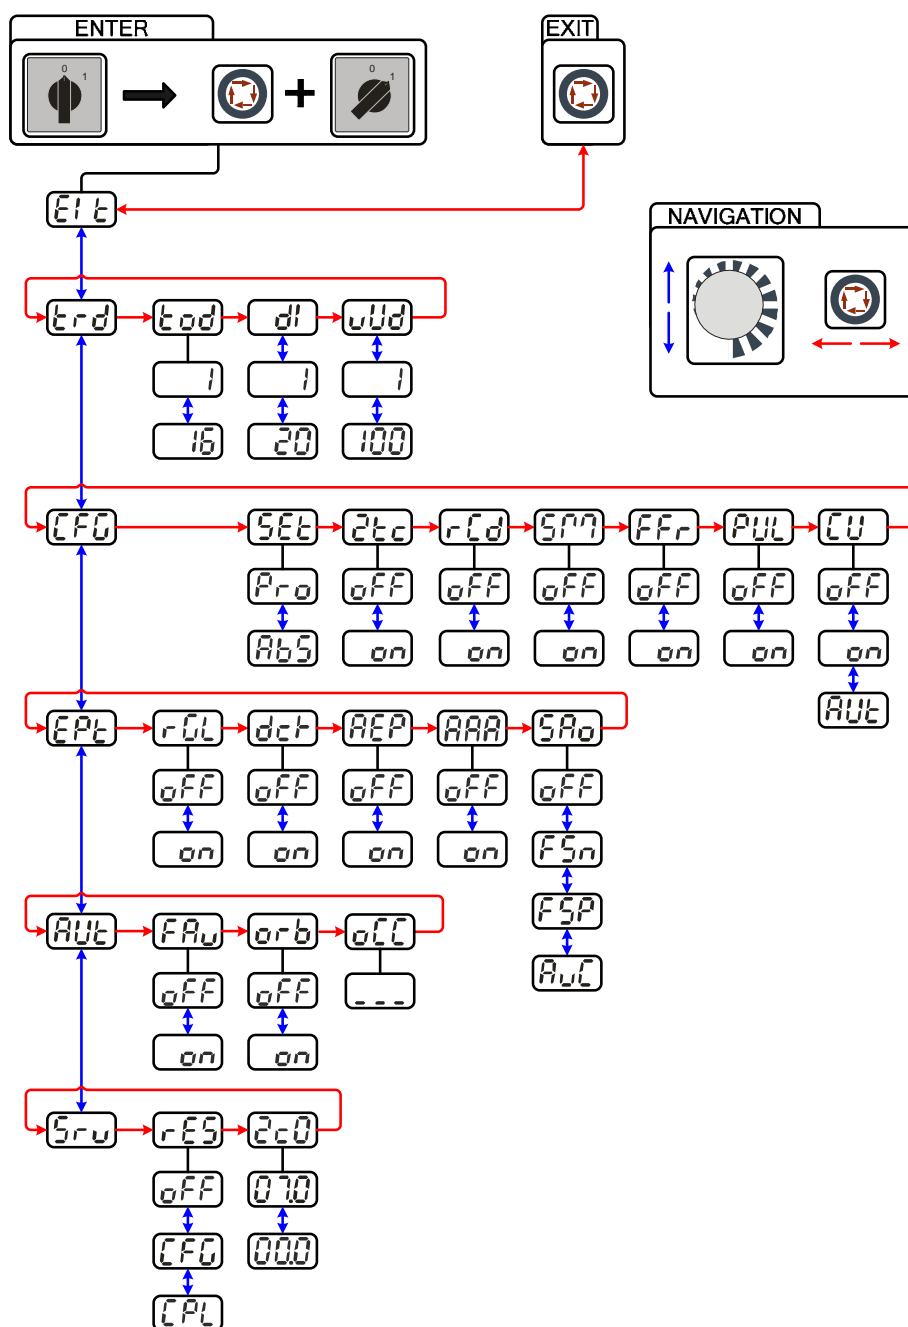


 



 













Рисунок 5-33

| Индикация | Настройка/Выбор |
|---|---|
|  | Выйти из меню Выход (Exit) |
|  | Меню Конфигурация горелки Настройка функций сварочной горелки |
|  | Режим горелки (заводская настройка 1) |
|  | Установка первого шага Настройка: от 1 до 20 (заводская настройка – 1) |
|  | Скорость роста/спада Увеличение значения = быстрое изменение тока Снизить значение = медленное изменение тока |
|  | Конфигурация аппарата Настройки функций аппарата и индикации параметров |
|  | Отображение сварочного тока (стартовый, уменьшенный, конечный ток и ток горячего старта) <ul style="list-style-type: none"> Pro = индикация сварочного тока в процентах в зависимости от основного тока (заводская настройка) Abs = абсолютная индикация сварочного тока |
|  | 2-тактный режим сварки (версия C) <ul style="list-style-type: none"> on = вкл. off = выкл. (заводская настройка) |
|  | Переключение отображения тока (ручная сварка) <ul style="list-style-type: none"> on = Отображение фактического значения off = Отображение заданного значения (заводская настройка) |
|  | spotMatic Вариант режима работы spotArc, зажигание при контакте с заготовкой <ul style="list-style-type: none"> on = вкл. off = выкл. (заводская настройка) |
|  | Функция ступенчатой активации Дистанционный регулятор RTF 1 Функцию ступенчатой активации можно включить или выключить. |
|  | Импульсная сварка во время фазы нарастания или спада тока Функцию можно включить или выключить |
|  | Режим охлаждения сварочной горелки <ul style="list-style-type: none"> AUt = автоматический режим (заводские настройки) on = постоянно включен off = постоянно выключен |
|  | Экспертное меню |
|  | Регулятор среднего значения переменного тока <ul style="list-style-type: none"> on = вкл. (заводская настройка) off = выкл. |
|  | Возможность переключения полярности сварочного тока (dc+) при сварке ВИГ постоянным током <ul style="list-style-type: none"> off = возможность выбора сварки ВИГ постоянным током (WIG-DC+) заблокирована (заводская настройка). Это необходимо для защиты вольфрамового электрода от разрушения. on = возможен выбор полярности |
|  | Восстанавливающий импульс (стабильность шарика) <ul style="list-style-type: none"> on = функция вкл. (заводская настройка) off = функция выкл. |
|  | activArc Измерение напряжения <ul style="list-style-type: none"> on = функция вкл. (заводская настройка) off = функция выкл. |

| Индикация | Настройка/Выбор |
|---|--|
|  | Вывод ошибок на разъём для соединения со сварочным автоматом, контакт SYN_A off Синхронизация по переменному току или сварка горячей проволокой (заводская настройка) FSn Сигнал ошибки, отрицательная логика FSP Сигнал ошибки, положительная логика AvC Присоединение AVC (Arc voltage control) |
|  | Меню системы автоматизации |
|  | Быстрый прием управляющего напряжения (автоматизация) • on = функция вкл. • off = функция выкл. (заводская настройка) |
|  | Орбитальная сварка • off = выкл. (заводская настройка) • on = вкл. |
|  | Орбитальная сварка Значение поправки орбитального тока |
|  | Сервисное меню Изменения в сервисном меню должны выполняться исключительно авторизованными специалистами сервисного центра! |
|  | Сброс (Reset) (сброс на заводскую настройку) • off = выкл. (заводская настройка) • CFG = Сброс значений в меню конфигурации аппарата • CPL = Полный сброс всех значений и настроек Сброс выполняется при выходе из меню (EXIT). |
|  | Запрос версии программы (пример) 07= идентификатор системной шины |
|  | 02c0= номер версии Идентификатор системной шины и номер версии разделяются точкой. |

6 Техническое обслуживание, уход и утилизация



ОПАСНОСТЬ



Опасность травмирования в результате поражения электрическим током!

Чистка аппаратов, не отключенных от сети, может привести к серьезным травмам!

- Гарантированно отключить аппарат от сети.
- Вынуть вилку сетевого кабеля из розетки!
- Подождите 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы!

6.1 Общее

Настоящий аппарат практически не требует технического обслуживания при эксплуатации в пределах указанных параметров окружающей среды и при нормальных рабочих условиях, также он требует минимум ухода.

Для обеспечения безупречного функционирования сварочного аппарата необходимо выполнять некоторые работы. К ним относятся описанные ниже регулярная чистка и проверка, периодичность которых зависит от степени загрязнения окружающей среды и длительности эксплуатации сварочного аппарата.

6.2 Работы по техническому обслуживанию, интервалы

6.2.1 Ежедневные работы по техобслуживанию

- Кабель подключения к сети и его устройство для разгрузки натяжения и крепления
- Кабели сварочного тока (проверить на прочность посадки и фиксацию)
- Газовые шланги и их переключающие устройства (электромагнитный клапан)
- Элементы крепления газового баллона
- Контрольные, сигнальные, защитные и исполнительные устройства (Проверка функционирования)
- Прочее, общее состояние

6.2.2 Ежемесячные работы по техобслуживанию

- Повреждение корпуса (передняя, задняя и боковые стенки)
- Транспортные ролики и элементы их крепления
- Элементы, предназначенные для транспортировки (ремень, рым-болты, ручка)
- Переключатели, командоаппараты, устройства аварийного выключения, устройство понижения напряжения, сигнальные и контрольные лампочки

6.2.3 Ежегодная проверка (осмотр и проверка во время эксплуатации)

УКАЗАНИЕ



Проверку сварочного аппарата должен выполнять только дееспособный квалифицированный персонал.

Дееспособный специалист – это специалист, который, опираясь на свое образование, знания и опыт, в состоянии распознать возможные опасности и их последствия при проверке источников сварочного тока, а также в состоянии предпринять соответствующие меры обеспечения безопасности.



Дополнительные сведения содержатся в прилагаемых дополнениях «Данные о приборе и о компании, техническое обслуживание и проверка, гарантия»!

Необходимо выполнять регулярную проверку согласно стандарту IEC 60974-4 «Регулярный осмотр и проверка». Наряду с упомянутыми здесь предписаниями касательно проверок следует соблюдать и соответствующее национальное законодательство.

6.3 Работы по техническому обслуживанию



ОПАСНОСТЬ



- Ни в коем случае не выполнять неквалифицированный ремонт и модификации!**
Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом!
При несанкционированных действиях гарантия теряет силу!
- Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)!

Ремонт и техническое обслуживание должны осуществляться только квалифицированным и авторизованным персоналом, в противном случае гарантийные обязательства аннулируются. По всем вопросам технического обслуживания следует обращаться в специализированное торговое предприятие, в котором был приобретен аппарат. Возврат аппарата в оговоренных случаях может производиться только через это предприятие. Для замены используйте только фирменные запасные детали. При заказе запасных деталей необходимо указывать тип аппарата, серийный номер и номер изделия, типовое обозначение и номер запасной детали.

6.4 Утилизация изделия

УКАЗАНИЕ



Правильная утилизация!

- Аппарат изготовлен из ценных материалов, которые можно превратить в сырье путем вторичной переработки; он также содержит электронные узлы, подлежащие ликвидации.**
- Не выбрасывайте оборудование вместе с бытовыми отходами!
 - Соблюдайте официальные предписания по утилизации!



6.4.1 Декларация производителя для конечного пользователя

- Согласно европейским положениям (директива 2002/96/EG Европейского парламента и совета от 27.1.2003) использованные электрические и электронные приборы не должны передаваться на пункты приема несортированных отходов. Они должны собираться по отдельности. Символ мусорного бака на колесах указывает на необходимости раздельного сбора отходов. Такой прибор должен передаваться для утилизации или для повторного использования на предусмотренные для этого пункты раздельного сбора отходов.
- В Германии согласно закону (закон о сбыте, возврате и экологически безвредной утилизации электрических и электронных приборов (ElektroG) от 16.3.2005) устаревший прибор должен быть передан на специальный пункт сбора, отделенный от пункта сбора несортированных отходов. Общественно-правовые организации по утилизации отходов (коммуны) оборудуют для этого пункты сбора, в которых устаревшие приборы бесплатно изымаются из частных хозяйств.
- Информация о возврате или сборе устаревших приборов передается в ответственные органы городского или коммунального управления.
- Фирма EWM принимает участие в разрешенной системе утилизации и вторичного использования и зарегистрирована в реестре устаревших электроприборов (EAR) под номером WEEE DE 57686922.
- Кроме того, на территории Европы возможен возврат аппаратов партнерам фирмы EWM по сбыту.

6.5 Соблюдение требований RoHS

Мы, фирма EWM HIGHTEC Welding GmbH Mündersbach, настоящим подтверждаем, что все поставленным нами Вам изделия, на которые распространяется действие директивы RoHS, соответствуют требованиям RoHS (Директива 2002/95/EG).

7 Устранение неполадок

Все изделия проходят жесткий производственный и выходной контроль. Если, несмотря на это, в работе изделия возникают какие-либо неисправности, проверьте его в соответствии с представленным ниже списком. Если проверка не приведет к восстановлению работоспособности изделия, необходимо сообщить об этом уполномоченному дилеру.

7.1 Контрольный список по устранению неисправностей

УКАЗАНИЕ



Основным условием безупречной работы является применение оборудования аппарата, подходящего к используемому материалу и газу!

| Экспликация | Символ | Описание |
|-------------|--------|---------------------------|
| | ↯ | Ошибка / Причина |
| | ✕ | Устранение неисправностей |

Неисправности

- ↯ Недостаточный расход жидкости охлаждения
 - ✕ Проверить уровень жидкости охлаждения и при необходимости долить
 - ✕ Устранить места излома в системе линий (пакеты шлангов)
 - ✕ Сбросить установочный автомат насоса для перекачки жидкости охлаждения путем нажатия элемента управления
- ↯ Воздух в контуре жидкости охлаждения
 - ✕ см. главу «Удаление воздуха из контура жидкости охлаждения»
- ↯ Сигнальные лампочки блока управления аппарата не работают после включения
 - ✕ Выход фазы из строя > проверить подключение к сети (предохранители)
- ↯ отсутствует сварочная мощность
 - ✕ Выход фазы из строя > проверить подключение к сети (предохранители)
- ↯ различные параметры не настраиваются
 - ✕ Уровень ввода заблокирован, выключить блокировку доступа (см. главы «Защита параметров сварки от несанкционированного доступа»)
- ↯ Проблемы с соединением
 - ✕ Подсоединить кабели управления или проверить правильность прокладки.

Перегрев сварочной горелки

- ↯ Ослабленные соединения для подачи сварочного тока
 - ✕ Затянуть соединения, ведущие к источнику тока, со стороны горелки и/или к заготовке
 - ✕ Надежно привинтить токовый наконечник
- ↯ Перегрузка
 - ✕ Проверить и откорректировать настройку сварочного тока
 - ✕ Использовать более мощную сварочную горелку

Зажигание дуги отсутствует

- ✓ Неправильная настройка вида зажигания.
 - ✗ Перевести переключатель видов зажигания в положение «ВЧ-зажигание».

Плохое зажигание дуги

- ✓ Включения материала в вольфрамовом электроде из-за контакта с присадочным материалом или заготовкой
 - ✗ Подшлифовать или заменить вольфрамовый электрод
- ✓ Плохая передача тока при зажигании
 - ✗ Проверить настройку, выбранную с помощью ручки потенциометра «Диаметр вольфрамового электрода/оптимизация зажигания» и при необходимости увеличить (для увеличения затрат энергии на зажигание).

Неспокойная дуга

- ✓ Включения материала в вольфрамовом электроде из-за контакта с присадочным материалом или заготовкой
 - ✗ Подшлифовать или заменить вольфрамовый электрод
- ✓ Несовместимые настройки параметров
 - ✗ Проверить настройки, при необходимости исправить

Порообразование

- ✓ Неполноценная газовая среда или вообще ее отсутствие
 - ✗ Проверить настройку расхода защитного газа и при необходимости заменить баллон защитного газа
 - ✗ Закрыть место сварки защитными стенками (сквозняк влияет на результаты сварки)
 - ✗ Использовать газовый диффузор при обработке алюминия и высоколегированной стали
- ✓ Неподходящее или изношенное оборудование сварочной горелки
 - ✗ Проверить размер газового сопла и при необходимости заменить
- ✓ Конденсат (водород) в газовом шланге
 - ✗ Продуть пакет шлангов газом или заменить

7.2 Неполадки аппарата (сообщения о неисправностях)

УКАЗАНИЕ



При возникновении ошибки сварочного аппарата загорается сигнальная лампочка общей неисправности, и на дисплее устройства управления появляется код ошибки (см. таблицу). В случае неисправности аппарата силовой блок отключается.

- При возникновении нескольких неисправностей соответствующие коды отображаются последовательно один за другим.
- Неисправности аппарата следует документировать и в случае необходимости передавать обслуживающему персоналу.

| Сообщение об ошибке | Возможная причина | Способ устранения |
|---------------------|---|---|
| Err 3 | Неисправность тахометра | Проверить проволочную проводку / шланги |
| | Устройство подачи проволоки не подключено | <ul style="list-style-type: none"> • В меню конфигурации аппарата выключить режим работы с холодной проволокой (Состояние off) • Подключить устройство подачи проволоки |
| Err 4 | Отклонение температуры | Подождать, пока аппарат остынет. |
| | Ошибка контура аварийного отключения (разъём для соединения со сварочным автоматом) | <ul style="list-style-type: none"> • Контроль внешних устройств отключения • Контроль съёмной перемычки JP 1 на плате T320/1 |
| Err 5 | Перенапряжение | Выключить аппарат и проверить напряжение в сети |
| Err 6 | Пониженное напряжение | |
| Err 7 | Неисправность в системе охлаждающей жидкости (только при подключённом охлаждающем модуле) | Проверить уровень охлаждающей жидкости и, при необходимости, долить |
| Err 8 | Неисправность в системе подачи газа | Проверить подачу газа |
| Err 9 | Перенапряжение во вторичном контуре | Выключить и снова включить аппарат. |
| Err 10 | Ошибка PE | Если неисправность не устранена, обратиться к специалисту по техническому обслуживанию. |
| Err 11 | Положение FastStop | Сигнал "Квитировать ошибку" зацентрировать через роботизированный интерфейс (при его наличии) (0 – 1) |
| Err 16 | Дежурный ток | Проверить сварочную горелку |
| Err 17 | Ошибка подачи холодной проволоки Сработал автомат тока перегрузки на одной из управляющих карт двигателя Ошибка подачи холодной проволоки, в процессе обнаружено постоянное отклонение между заданным и фактическим значением для проволоки, либо выявлено блокирование привода | <p>Проверить систему подачи проволоки (приводы, шланговые пакеты, горелку):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверить холодную проволоку на горелке/изделии (упирается в изделие?) • Проверить соотношение между скоростью подачи проволоки и скоростью перемещения робота; в случае необходимости исправить • При помощи функции «Заправка проволоки» проверить легкость подачи проволоки (для упрощения проверять проволочные проводки по участкам) |
| Err 18 | Ошибка подачи плазменного газа Заданное значение существенно отличается от фактического. Плазменный газ не подается? | <ul style="list-style-type: none"> • Проверить подачу плазменного газа, в случае необходимости использовать функцию тестирования плазменного газа на устройстве подачи холодной проволоки • Проверить прокладку/соединения газового шланга на герметичность и наличие перегибов • Проверить герметичность подачи газа на плазменную горелку |
| Err 19 | Защитный газ Заданное значение существенно отличается от фактического. Защитный газ не подается? | |

| Сообщение об ошибке | Возможная причина | Способ устранения |
|---------------------|--|--|
| Err 20 | Охлаждающая жидкость Количество протекающей жидкости для охлаждения горелки опустилось ниже минимально допустимого значения: загрязнение или прекращение потока охлаждающей жидкости из-за неправильной установки шлангового пакета Количество протекающей жидкости для охлаждения горелки упало ниже разрешенной границы | Проверить уровень охлаждающей жидкости и, при необходимости, долить <ul style="list-style-type: none"> Проверить уровень охлаждающей жидкости в противоточном охладителе Проверить трубки для подачи охлаждающей жидкости на герметичность и наличие перегибов Проверить герметичность подачи и оттока охлаждающей жидкости на плазменной горелке |
| Err 22 | Перегрев контура охлаждения Превышение температуры охлаждающей жидкости Температура охлаждающей жидкости поднялась недопустимо высоко | <ul style="list-style-type: none"> Проверить уровень охлаждающей жидкости в противоточном охладителе Проверить заданное значение температуры на охлаждающем модуле |
| Err 23 | Перегрев ВЧ дросселя Перегрев высокочастотного запирающего дросселя Сработал датчик перегрева высокочастотного запирающего дросселя | <ul style="list-style-type: none"> Дождитесь охлаждения аппарата В случае необходимости, откорректируйте время цикла обработки |
| Err 32 | Неисправность электроники (ошибка I>0) | Выключить и снова включить аппарат. Если неисправность не устранена, обратиться к специалисту по техническому обслуживанию. |
| Err 33 | Неисправность электроники (ошибка Uist) | |
| Err 34 | Неисправность электроники (ошибка канала АЦП) | |
| Err 35 | Неисправность электроники (ошибка фронтов) | |
| Err 36 | Неисправность электроники (знак S) | Подождать, пока аппарат остынет. |
| Err 37 | Неисправность электроники (отклонение температуры) | |
| Err 38 | --- | Выключить и снова включить аппарат. Если неисправность не устранена, обратиться к специалисту по техническому обслуживанию. |
| Err 39 | Неисправность электроники (кратковременное повышение напряжения питания) | |
| Err 51 | Ошибка контура аварийного отключения (разъём для соединения со сварочным автоматом) | <ul style="list-style-type: none"> Контроль внешних устройств отключения Контроль съемной перемычки JP 1 на плате T320/1 |

7.3 Восстановление заводских настроек параметров сварки

УКАЗАНИЕ



Все параметры сварки, сохраненные заказчиком, заменяются заводскими настройками.

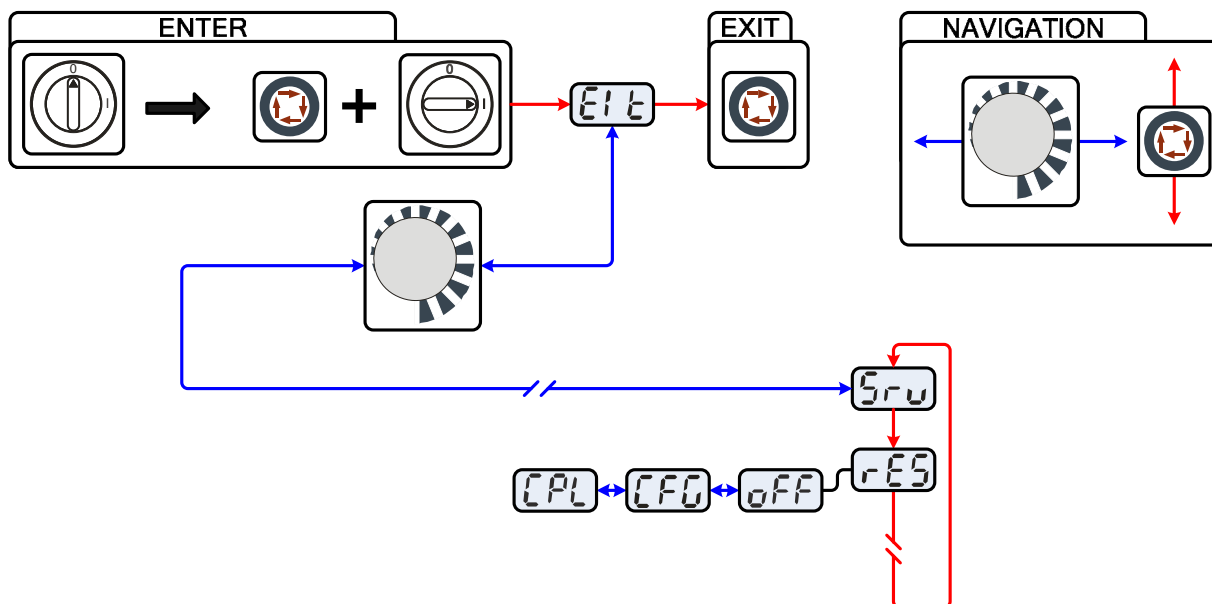


Рисунок 7-1

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|--|
| | Выйти из меню Выход (Exit) |
| | Сервисное меню Изменения в сервисном меню должны выполняться исключительно авторизованными специалистами сервисного центра! |
| | Сброс (Reset) (сброс на заводскую настройку) <ul style="list-style-type: none"> • off = выкл. (заводская настройка) • CFG = Сброс значений в меню конфигурации аппарата • CPL = Полный сброс всех значений и настроек Сброс выполняется при выходе из меню (EXIT). |
| | Выключение Выключение функции аппарата |
| | Сброс конфигурации аппарата Сброс значений в меню конфигурации аппарата |
| | Полный сброс Полный сброс всех значений и настроек до уровня заводских настроек |

7.4 Индикация версии программы управление аппаратом

УКАЗАНИЕ



Запрос версии программного обеспечения предназначен исключительно для предоставления сведений авторизованному обслуживающему персоналу!

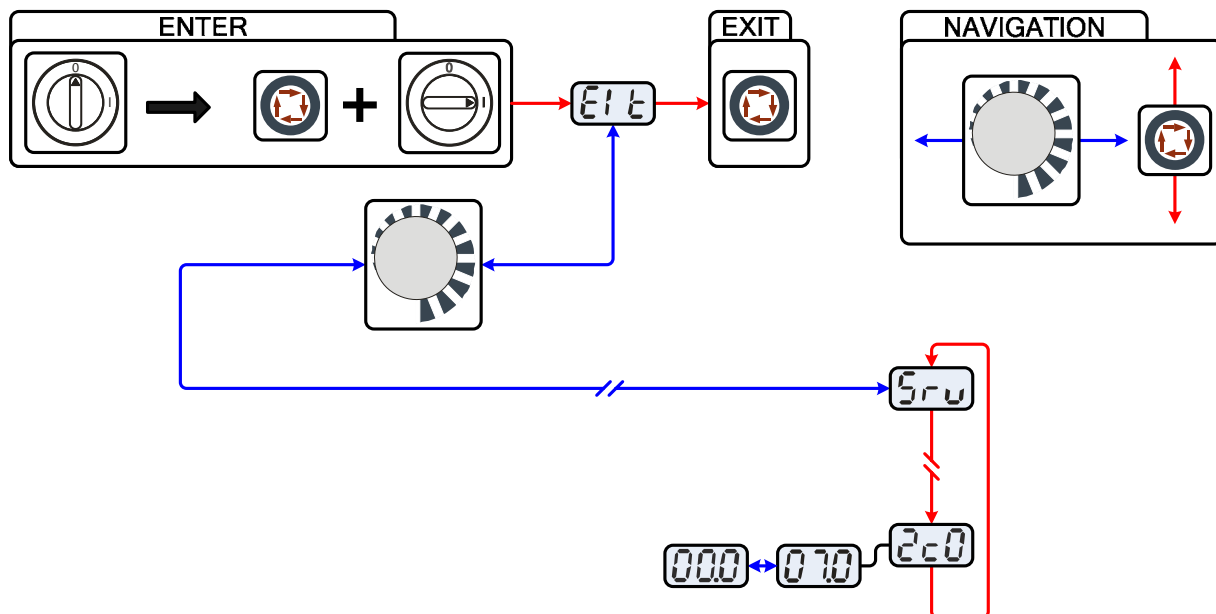


Рисунок 7-2

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|--|
| E1t | Выйти из меню Выход (Exit) |
| Srv | Сервисное меню Изменения в сервисном меню должны выполняться исключительно авторизованными специалистами сервисного центра! |
| 070 | Запрос версии программы (пример) 07= идентификатор системной шины |
| 2c0 | 02c0= номер версии Идентификатор системной шины и номер версии разделяются точкой. |

7.5 Общие неисправности

7.5.1 Разъём для соединения со сварочным автоматом



ВНИМАНИЕ



Внешние устройства отключения не работают (аварийный выключатель)!


При реализации контура аварийного отключения посредством внешнего устройства отключения через разъём для соединения со сварочным автоматом необходимо настроить аппарат на него. При несоблюдении этого указания источник тока будет игнорировать внешние устройства отключения и не будет осуществлять отключение!

- Удалить съемную перемычку 1 (перемычку 1) на плате T320/1 (Tetrix) или M320/1 (Phoenix / alpha Q)!

7.6 Удаление воздуха из контура жидкости охлаждения

УКАЗАНИЕ

- Бак с охлаждающей жидкостью, быстроразъемные муфты подачи и отвода имеются только у аппаратов с водяным охлаждением.
- Для удаления воздуха из системы охлаждения следует всегда использовать синий штуцер, максимально углубленный в систему подачи жидкости охлаждения (поблизости от бака)!

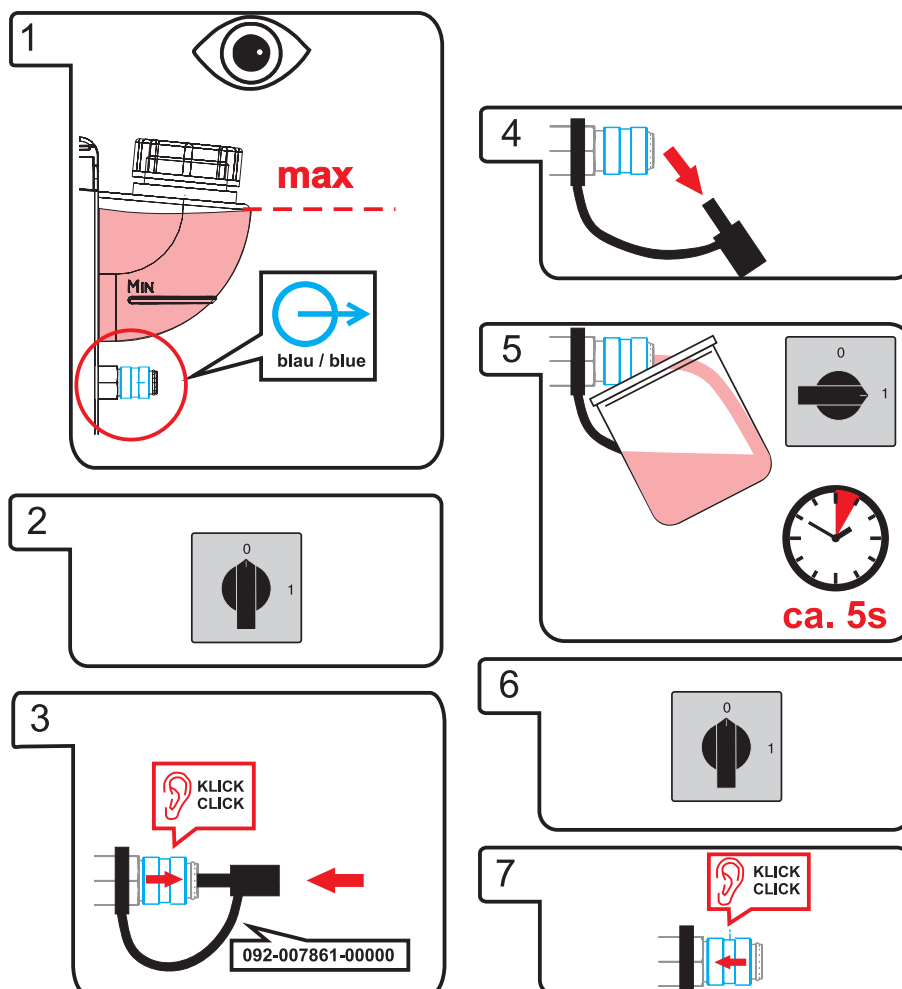

8 Технические характеристики

УКАЗАНИЕ



Данные производительности и гарантия действительны только при использовании оригинальных запчастей и изнашивающихся деталей!

8.1 Tetrix 350 AC/DC Plasma

| | ПЛАЗМА | ВИГ | Ручная сварка |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Диапазон регулирования сварочного тока | от 5 до 350 А | | |
| Диапазон регулирования сварочного напряжения | от 25,2 В до 39,0 В | от 10,2 В до 24,0 В | от 20,2 В до 34,0 В |
| Ток дежурной дуги (с помощью программы PC300.NET настраивается в пределах от 5 до 25 А) | 10 А (заводская настройка) | - | - |
| Продолжительность включения при 25 °С | | | |
| 45% ПВ | - | - | 350 А |
| 60% ПВ | 350 А | - | 310 А |
| 100% ПВ | 260 А | - | 250 А |
| Продолжительность включения при 40 °С | | | |
| 35% ПВ | - | - | 350 А |
| 40% ПВ | 350 А | - | - |
| 60% ПВ | 325 А | - | 290 А |
| 100% ПВ | 260 А | - | 230 А |
| Рабочий цикл | 10 мин (60 % ПВ \pm 6 мин сварка, 4 мин пауза) | | |
| Постоянное напряжение холостого хода (при переменном и постоянном токе) | 100 В | | |
| Сетевое напряжение (допуски) | 3 x 400 В (от -25% до +20%) | | |
| Частота | 50/60 Гц | | |
| Сетевой предохранитель (плавкий инерционный предохранитель) | 3 x 25 А | | |
| Линия подключения к электросети | H07RN-F4G2,5 | | |
| Макс. потребляемая мощность | 17,2 кВА | 10,6 кВА | 15,0 кВА |
| Рекомендуемая мощность генератора | 23,3 кВА | 14,3 кВА | 20,5 кВА |
| cosφ | 0,99 | | |
| Класс изоляции/класс защиты | F/IP 23 | | |
| Температура окружающей среды* | -20 °С до +40 °С * | | |
| Охлаждение аппарата/охлаждение горелки | Вентилятор/газ или вода | | |
| Кабель массы | 70 мм ² | | |
| Габариты Д x Ш x В [мм] | 660 x 335 x 745 | | |
| Вес | 83 кг | | |
| Класс ЭМС | А | | |
| Изготовлено согласно стандарту | IEC 60974-1, -3, -10; [S]; C € | | |

УКАЗАНИЕ

* Температура окружающей среды подбирается в зависимости от используемого хладагента!
При охлаждении сварочной горелки учитывайте диапазон температуры охлаждающей жидкости!

9 Принадлежности

УКАЗАНИЕ



Дополнительные компоненты, работа которых зависит от мощности аппарата, например, сварочные горелки, кабели массы, электрододержатели или промежуточные пакеты шлангов, можно приобрести у региональных дилеров.

9.1 Охлаждение сварочной горелки

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|------------|--|------------------|
| cool71 U43 | Модуль охлаждения с центробежным насосом и усиленным охлаждением | 090-008220-00502 |
| UKV4SET 4M | Набор для подключения шлангов | 092-000587-00000 |
| DKF10 | Деионизированная жидкость охлаждения без антифриза | 094-001504-00000 |

9.2 Transportsysteme

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|----------------|---|------------------|
| Trolly 70-3 DF | Транспортная тележка для мастерской, для подъема краном, источник тока + 2 модуля + 2 газовых баллона | 090-008159-00000 |

9.3 Общие принадлежности

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|---------------------------|---|------------------|
| DM4 5 л/мин | Расходомер редуктора давления | 094-001812-00001 |
| DM5 16 л/мин H2 | Расходомер редуктора давления | 094-001813-00001 |
| DM/ARGON | Редуктор давления "Constant" | 096-000000-00000 |
| DM/H2 | Редуктор давления "Constant" | 096-000001-00000 |
| GDE2 | Блок дозирования газа с 2 датчиками измерения количества газа | 090-008077-00000 |
| GDE2.1 | Блок дозирования газа | 090-S08077-01033 |
| GDE3 | Блок дозирования газа с 3 датчиками измерения количества газа | 090-008081-00000 |
| 5POLE/CEE/32A/M | Штепсельная вилка | 094-000207-00000 |
| 2M-G1/4"+G3/8"/DIN EN 559 | Газовый шланг, 2 м | 092-000525-00001 |
| GH 2X1/4" 2M | Газовый шланг | 094-000010-00001 |
| ADAP3 G1/4-G1/4 LKS | Резьбовой переходник | 094-001652-00000 |
| Multivolt 70-500 | Модуль вариативного напряжения 230/400/415/460/500/575 В | 090-008162-00502 |

9.4 Устройство дистанционного управления и принадлежности

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|---------------------|--|------------------|
| RTF1 19-КОНТАКТ. 5M | Ножной дистанционный регулятор сварочного тока с соединительным кабелем | 094-006680-00000 |
| RT1 19POL | Дистанционный регулятор тока | 090-008097-00000 |
| RTG1 19POL | Дистанционный регулятор, ток | 090-008106-00000 |
| RTAC1 | Дистанционный регулятор тока/баланса/частоты | 090-008197-00000 |
| RT PWS1 | Дистанционный регулятор тока при сваривании вертикальных швов, свариваемых сверху вниз, переключения полюсов | 090-008199-00000 |
| RTP1 19POL | Дистанционный регулятор, точки / импульсы | 090-008098-00000 |
| RTP2 19POL | Дистанционный регулятор, точки / импульсы | 090-008099-00000 |
| RTP3 spotArc 19POL | Дистанционный регулятор spotArc, точки / импульсы | 090-008211-00000 |
| RA5 19POL 5M | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00005 |

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|-----------------------|--|------------------|
| RA10 19POL 10M | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00010 |
| RA20 19POL 20M | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00020 |
| RV5M19 19-КОНТАКТ. 5M | Удлинительный кабель | 092-000857-00000 |

9.5 Опции

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|--|---|------------------|
| ON 7pol | Опция – дополнительное 7-контактное гнездо подключения с принадлежностями и цифровые интерфейсы | 092-001826-00000 |
| ON Key Switch | Опция: Дополнительный замковый выключатель | 092-001828-00000 |
| ON 19POL Tetrix 300/351 | Опция – дополнительное 19-контактное гнездо подключения с принадлежностями и аналоговый интерфейс А | 092-001827-00000 |
| ON FILTER TETRIX 350 перем./пост. ток | Опция для дооборудования: грязезащитный фильтр для впуска воздуха | 092-002392-00000 |

9.6 Связь с компьютером

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|---------------------|---|------------------|
| PC300.Net | Комплект компьютерных программ PC300.Net по определению сварочных параметров, включая кабель и интерфейс SECINT X10 USB | 090-008265-00000 |
| CD PC300.Net update | Обновление программного обеспечения для PC300.Net на CD-ROM | 092-008172-00001 |

10 Приложение А

10.1 Обзор представительств EWM

Headquarters

EWM HIGHTEC WELDING GmbH

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

Technology centre

EWM HIGHTEC WELDING GmbH

Forststr. 7-13
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -144
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

Production, Sales and Service

EWM HIGHTEC WELDING GmbH

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING (Kunshan) Ltd.

10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone
Kunshan · Jiangsu · 215300 · People's Republic of China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm-group.com/cn · info.cn@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING AUTOMATION GmbH

Boxbachweg 4
08606 Oelsnitz/V. · Germany
Tel: +49 37421 20-300 · Fax: -318
www.ewm-group.com/automation · automation@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.

Tr. 9. května 718 / 31
407 53 Jiříkov · Czech Republic
Tel: +420 412 358-551 · Fax: -504
www.ewm-group.com/cz · info.cz@ewm-group.com

Sales and Service Germany

EWM HIGHTEC WELDING GmbH

Lindenstraße 1a
38723 Seesen-Rhüden · Tel: +49 5384 90798-0 · Fax: -20
www.ewm-group.com/handel · nl-seesen@ewm-group.com

EWM Schweißtechnik-Handels-GmbH

Sachsstraße 28
50259 Pulheim · Tel: +49 2234 697-047 · Fax: -048
www.ewm-group.com/handel · nl-koeln@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING GmbH

In der Florinskaul 14-16
56218 Mülheim-Kärlich · Tel: +49 261 988898-0 · Fax: -20
www.ewm-group.com/handel · nl-muelheim@ewm-group.com

EWM Schweißtechnik-Handels-GmbH

Eiserfelder Straße 300
57080 Siegen · Tel: +49 271 3878103-0 · Fax: -9
www.ewm-group.com/handel · nl-siegen@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING GmbH

Vertriebs- und Technologiezentrum
Draisstraße 2a
69469 Weinheim · Tel: +49 6201 84557-0 · Fax: -20
www.ewm-group.com/handel · nl-weinheim@ewm-group.com

EWM Schweißtechnik Handels GmbH

Rittergasse 1
89143 Blaubeuren · Tel: +49 7344 9191-75 · Fax: -77
www.ewm-group.com/handel · nl-ulm@ewm-group.com

EWM Schweißtechnik Handels GmbH

Heinkelstraße 8
89231 Neu-Ulm · Tel: +49 731 7047939-0 · Fax: -15
www.ewm-group.com/handel · nl-ulm@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING AUTOMATION GmbH

Steinfeldstrasse 15
90425 Nürnberg · Tel: +49 911 3841-727 · Fax: -728
www.ewm-group.com/automation
automation-nl-nuernberg@ewm-group.com

Sales and Service International

EWM HIGHTEC WELDING GmbH

Fichtenweg 1
4810 Gmunden · Austria · Tel: +43 7612 778 02-0 · Fax: -20
www.ewm-group.com/at · info.at@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING UK Ltd.

Unit 2B Coopies Way · Coopies Lane Industrial Estate
Morpeth · Northumberland · NE61 6JN · Great Britain
Tel: +44 1670 505875 · Fax: -514305
www.ewm-group.com/uk · info.uk@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING (Kunshan) Ltd.

10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone
Kunshan · Jiangsu · 215300 · People's Republic of China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm-group.com/cn · info.cn@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING Sales s.r.o. / Prodejní a poradenské centrum

Tyršova 2106
256 01 Benešov u Prahy · Czech Republic
Tel: +420 317 729-517 · Fax: -712
www.ewm-group.com/cz · sales.cz@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING FZCO / Regional Office Middle East

LOB 21 G 16 · P.O. Box 262851
Jebel Ali Free Zone · Dubai, UAE · United Arab Emirates
Tel: +971 48870-322 · Fax: -323
www.ewm-group.com/me · info.me@ewm-group.com