



EWM / **HIGHTEC®**
WELDING

SIMPLY MORE

EWM
HIGHTEC WELDING GmbH
Dr. Günter-Henle-Straße 8 D-56271 Mündersbach
Fon +49 2680 181-0 Fax +49 2680 181-244
www.ewm.de info@ewm.de

ⒸZ Návodý k obsluze

Svařovací přístroje pro TIG a Elektrodové svařování

TETRIX 301, 351, 421, 521 COMFORT activArc



Před uvedením do provozu bezpodmínečně pročtěte návod k obsluze!

Při neprostudování hrozí nebezpečí!

Přístroj smí být obsluhován pouze osobami, kterým jsou bezpečnostní předpisy podrobně známy!



Přístroje jsou vybaveny ES prohlášením o shodě a splňují:

- EG- Normy EU pro nízké napětí (2006/95/ EG)
- EG- EMV- Právní normy (2004/108/ EG)



Přístroje odpovídají EU normám IEC 60974, EN 60974, VDE 0544 a jsou konstruovány pro prostředí se zvýšeným elektrickým nebezpečím.



Obsah návodu k obsluze nezakládá jakékoliv nároky ze strany kupujícího.

Autorské právo k tomuto návodu k obsluze zůstává výrobci.

Přetisk, i částečný, pouze s písemným souhlasem.

Mündersbach, 25.02.2009

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši zakázku.

Prvotřídní kvalita - made in Germany! a navíc tři roky záruka.

Přístroje od EWM přesvědčují inovační technikou, optimální obsluhou a nejmodernější invertorovou a řídicí technologií. Tak je umožněno jednoduché, účinné a na prostředky šetrné vysoce hospodárné svařování!

Dokonalost není náhodná: Každá komponenta je podrobena 100% kontrole a spolehlivost přístroje je před expedicí vyzkoušena.

Naše obsáhlá nabídka servisu a zdokonalené, moderní řízení jakosti EWM zaručují prvotřídní kvalitu "made in Germany" a 3roční záruku po celém světě.

Díky nepřetržitému zdokonalování a optimalizaci jsme se stali vedoucí společností na německém trhu ve výrobě obloukových svařovacích automatů. Naše výrobní, školicí a servisní stanoviště jsou zastoupena v celém světě a jsou Vám k dispozici s jejich obsáhlou nabídkou servisu a poradenství.

V přiloženém návodu k obsluze naleznete vše pro uvedení přístroje do provozu, bezpečnostní upozornění a upozornění pro údržbu a péči, technická data, jakož i informace týkající se záruky. K docílení optimálních svařovacích procesů a na záruku bezpečného, dlouhodobého provozu přístroje je důležité, dbát na všechna naše upozornění.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil, a těšíme se na dlouholetou a zejména úspěšnou spolupráci s Vámi.

S přátelským pozdravem

EWM HIGHTEC WELDING GmbH



Bernd Szczesny
Vedení společnosti

Zde prosím do příslušných polí zaneste data přístroje EWM a Vaše firemní data.

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| EWM HIGHTEC® WELDING | | EWM HIGHTEC WELDING GMBH D-56271 MÜNDERSBACH |
| TYP: | | SNR: |
| ART: | | PROJ: |
| GEPRÜFT/CONTROL: | | CE |

| | |
|--|--|
| Jméno zákazníka / firmy | |
| Ulice a domovní číslo | |
| PSC / Místo | |
| Stát | |
| | |
| Razítko / Podpis obchodního partnera EWM | |
| Datum dodávky | |

| | |
|--|--|
| Jméno zákazníka / firmy | |
| Ulice a domovní číslo | |
| PSC / Místo | |
| Stát | |
| | |
| Razítko / Podpis obchodního partnera EWM | |
| Datum dodávky | |

1 Obsah

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Obsah | 4 |
| 2 | Bezpečnostní pokyny | 7 |
| 2.1 | Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze | 7 |
| 2.2 | Všeobecně | 9 |
| 2.3 | Přeprava a instalace | 12 |
| 2.3.1 | Přeprava jeřábem | 13 |
| 2.4 | Okolní podmínky | 14 |
| 2.4.1 | Za provozu | 14 |
| 2.4.2 | Přeprava a skladování | 14 |
| 3 | Technická data | 15 |
| 3.1 | TETRIX 301-521 | 15 |
| 4 | Popis přístroje | 16 |
| 4.1 | TETRIX 301-521 | 16 |
| 4.1.1 | Čelní pohled | 16 |
| 4.1.2 | Zadní pohled | 18 |
| 4.2 | Řízení přístroje – Ovládací prvky | 20 |
| 4.2.1.1 | Funkční sled | 22 |
| 5 | Popis funkce | 24 |
| 5.1 | Koncepty ovládání | 24 |
| 5.1.1 | Ruční, obvyklé ovládání (JOB 0) | 24 |
| 5.1.2 | Uložit svařovací úkoly (JOBy) | 25 |
| 5.1.2.1 | Indikace a změna čísla úkolu | 25 |
| 5.1.3 | Zobrazení dat svařování | 25 |
| 5.1.3.1 | Nastavení parametrů svařování | 25 |
| 5.2 | TIG svařování | 26 |
| 5.2.1 | Zapálení elektrického oblouku | 26 |
| 5.2.1.1 | Vysokofrekvenční zapálení | 26 |
| 5.2.1.2 | Zážeh liftarc | 26 |
| 5.2.2 | Nucené vypínání | 26 |
| 5.2.3 | Funkční sledy / druhy provozu | 27 |
| 5.2.3.1 | Vysvětlivky značek | 27 |
| 5.2.3.2 | 2-dobý provoz | 28 |
| 5.2.3.3 | 4-dobý provoz | 29 |
| 5.2.3.4 | SpotArc | 30 |
| 5.2.3.5 | 2-taktní provoz verze C | 32 |
| 5.2.4 | Pulsování, funkční sledy | 33 |
| 5.2.4.1 | 2-dobý provoz | 33 |
| 5.2.4.2 | 4-dobý provoz | 33 |
| 5.2.5 | Pulsní obměny | 34 |
| 5.2.5.1 | Pulsování (termické pulsování) | 34 |
| 5.2.5.2 | kHz pulsování (metalurgické pulsování) | 35 |
| 5.2.5.3 | Intervalová automatika | 35 |
| 5.2.6 | Svařování WIG- <i>activArc</i> | 36 |
| 5.2.7 | Nastavení ochranného plynu | 36 |
| 5.2.7.1 | Zkouška plynu | 36 |
| 5.2.8 | Hořák (varianty ovládání) | 37 |
| 5.2.8.1 | Ťuknutí na tlačítko hořáku (funkce ťuknutím) | 37 |
| 5.2.9 | Nastavení režimu hořáku a rychlosti Up/Down | 38 |
| 5.2.9.1 | Standardní hořák TIG (5pólový) | 39 |
| 5.2.9.2 | Up/Down hořák TIG (8pólový) | 41 |
| 5.2.9.3 | Potenciometrický hořák (8pólový) | 43 |
| 5.2.9.4 | Hořák RETOX TIG (12pólový) | 44 |
| 5.2.10 | Nastavení 1. skoku | 45 |
| 5.3 | Ruční svařování elektrodou | 46 |
| 5.3.1 | Navolení a nastavení | 46 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 5.3.2 | Horký start | 46 |
| 5.3.2.1 | Proud horkého startu..... | 46 |
| 5.3.2.2 | Čas horkého startu | 47 |
| 5.3.3 | Arcforce..... | 47 |
| 5.3.4 | Antistick..... | 47 |
| 5.4 | Klíčový spínač | 47 |
| 5.5 | Dálkový ovladač..... | 48 |
| 5.5.1 | Ruční dálkový ovladač RT 1..... | 48 |
| 5.5.2 | Ruční dálkový ovladač RTP 1..... | 48 |
| 5.5.3 | Ruční dálkový ovladač RTP 2..... | 48 |
| 5.5.4 | Ruční dálkový ovladač RTP 3..... | 48 |
| 5.5.5 | Nožní dálkový ovladač RTF 1 | 49 |
| 5.6 | Rozhraní pro automatizaci | 50 |
| 5.6.1 | Automatové rozhraní TIG | 50 |
| 5.6.2 | Připojovací zdířka dálkového ovladače 19pólová | 51 |
| 5.7 | Rozšířená nastavení..... | 52 |
| 5.7.1 | Nastavení Slope časů pro depresní proud AMP% popř. pulzních křivek | 52 |
| 5.7.2 | Způsob provozu 2-taktní TIG verze C | 53 |
| 5.7.3 | Konfigurace připojení potenciometrického hořáku TIG | 54 |
| 5.7.4 | Indikace svařovacího proudu (počáteční, snížený, konečný a proud pro horký start)..... | 55 |
| 5.7.5 | Lineárně rostoucí funkce patkového dálkového ovladače RTF 1..... | 56 |
| 5.8 | Menu a podmenu ovládání přístroje | 57 |
| 5.8.1 | Přímá menu (parametry jsou přímo dostupné)..... | 57 |
| 5.8.2 | Expertní menu (WIG)..... | 57 |
| 5.8.3 | Konfigurační menu přístroje | 58 |
| 6 | Uvedení do provozu | 60 |
| 6.1 | Všeobecné pokyny | 60 |
| 6.2 | Instalace | 60 |
| 6.3 | Chlazení přístroje | 60 |
| 6.4 | Oblast použití – Použití v souladu s určením | 61 |
| 6.5 | Vedení obrobku, všeobecně | 61 |
| 6.6 | Připojení na síť | 62 |
| 6.6.1 | Druh sítě..... | 62 |
| 6.7 | Chlazení svařovacího hořáku..... | 63 |
| 6.7.1 | Všeobecně | 63 |
| 6.7.2 | Přehled chladicích prostředků..... | 63 |
| 6.7.3 | Naplnění chladicího prostředku | 64 |
| 6.8 | TIG svařování | 65 |
| 6.8.1 | Připojení svařovacího hořáku | 65 |
| 6.8.2 | Připojení vedení obrobku..... | 66 |
| 6.8.3 | Varianty připojení hořáku, obsazení přípojů | 66 |
| 6.8.4 | Zásobení ochranným plynem | 66 |
| 6.8.4.1 | Připojení zásobení ochranným plynem..... | 67 |
| 6.8.4.2 | Nastavení množství ochranného plynu..... | 68 |
| 6.9 | Ruční svařování elektrodou | 68 |
| 6.9.1 | Připoj držáku elektrody a kabelu pro uzemnění obrobku | 69 |
| 6.10 | PC-rozhraní | 70 |
| 7 | Údržba a zkouška | 71 |
| 7.1 | Všeobecné pokyny | 71 |
| 7.2 | Čištění | 71 |
| 7.3 | Zkouška | 72 |
| 7.3.1 | Zkušební přístroje | 72 |
| 7.3.2 | Rozsah zkoušky | 73 |
| 7.3.3 | Vizuální kontrola | 73 |
| 7.3.4 | Měření napětí při chodu naprázdno | 73 |
| 7.3.5 | Měření izolačního proudu | 73 |
| 7.3.6 | Měření svodového proudu (proud ochranného vodiče a dotykový proud) | 74 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 7.3.7 | Měření odporu ochranného vodiče | 74 |
| 7.3.8 | Funkční zkouška svářečky | 74 |
| 7.3.9 | Dokumentace zkoušky | 74 |
| 7.4 | Oprávněnské práce | 75 |
| 7.5 | Odborná likvidace přístroje | 76 |
| 7.5.1 | Prohlášení výrobce pro konečného uživatele..... | 76 |
| 7.6 | Dodržování požadavků RoHS | 76 |
| 8 | Záruka | 77 |
| 8.1 | Všeobecná platnost | 77 |
| 8.2 | Záruční prohlášení..... | 78 |
| 9 | Provozní poruchy, příčiny a odstranění..... | 79 |
| 9.1 | Hlášení chyb (proudový zdroj) | 79 |
| 9.2 | Reset svařovacích parametrů na původní nastavení z výroby | 80 |
| 9.3 | Zobrazit verzi programového vybavení řízení přístroje | 81 |
| 9.4 | Všeobecné provozní poruchy | 82 |
| 9.4.1 | Rozhraní automatu..... | 82 |
| 10 | Příslušenství | 83 |
| 10.1 | Svařovací hořák, držák elektrody a směrování obrobku | 83 |
| 10.1.1 | TETRIX 301..... | 83 |
| 10.1.2 | TETRIX 351, 421 | 83 |
| 10.1.3 | TETRIX 521..... | 83 |
| 10.2 | Dálkový ovladač a příslušenství..... | 83 |
| 10.3 | Opce | 84 |
| 10.4 | Všeobecné příslušenství | 84 |
| 10.4.1 | TETRIX 301..... | 84 |
| 10.4.2 | TETRIX 351-521..... | 84 |
| 10.5 | Počítačová komunikace | 84 |
| 11 | Schémata zapojení | 85 |
| 11.1 | TETRIX 301 COMFORT | 85 |
| 11.2 | TETRIX 351 COMFORT | 88 |
| 11.3 | TETRIX 421 COMFORT | 91 |
| 11.4 | TETRIX 521 COMFORT | 94 |
| 12 | Dodatek A | 97 |
| 12.1 | Prohlášení o shodě | 97 |

2 Bezpečnostní pokyny

2.1 Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze



NEBEZPEČÍ

Pracovní a provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení bezprostředně hrozících těžkých úrazů nebo usmrcení osob.

- Bezpečnostní upozornění obsahuje ve svém nadpisu signálové slovo „NEBEZPEČÍ“ s obecným výstražným symbolem.
- Kromě toho je nebezpečí zvýrazněno symbolem na okraji stránky.



VÝSTRAHA

Pracovní nebo provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení bezprostředně hrozících těžkých úrazů nebo usmrcení osob.

- Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu signální slovo „VÝSTRAHA“ s obecným výstražným symbolem.
- Kromě toho je nebezpečí zvýrazněno symbolem na okraji stránky.



POZOR

Pracovní a provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení možných lehkých úrazů osob.

Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu návestí „POZOR“ s obecným výstražným symbolem.

Nebezpečí je zvýrazněno piktogramem na okraji stránky.

POZOR

Pracovní a provozní postupy, které je nutno dodržet pro zamezení poškození nebo zničení výrobku.

Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu návestí „POZOR“ bez obecného výstražného symbolu.

Nebezpečí je zvýrazněno piktogramem na okraji stránky.

UPOZORNĚNÍ














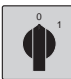

Technické zvláštnosti, které musí mít uživatel na zřeteli.

- Upozornění obsahuje ve svém nadpisu signální slovo „UPOZORNĚNÍ“ bez obecného výstražného symbolu.
- Upozornění jsou zvýrazněna symbolem "ruky" na okraji stránky.

Pokyny pro jednání a výčty, které Vám krok za krokem určují, co je v dané situaci nutno učinit, poznáte dle odrážek např.:

- Zdířku vedení svařovacího proudu zasuňte do příslušného protikusu a zajistěte.

| Symbol | Popis |
|---|---|
|  | Uvést v činnost |
|  | Neuvádět v činnost |
|  | Otočit |
|  | Zapnout |
|  | Přístroj vypnout |
|  | Přístroj vypnout |
|  | ENTER (Přístup k menu) |
|  | NAVIGATION (Navigace v menu) |
|  | EXIT (Menu opustit) |
|  | Znázornění času (příklad: vyčkat / aktivovat po dobu 4 sek.) |
|  | Dočasné přerušení znázornění menu (možnost dalších nastavení) |
|  | Nástroje není zapotřebí / nepoužívat |
|  | Nástroje je zapotřebí / používat |

2.2 Všeobecně



NEBEZPEČÍ



Úraz elektrickým proudem!

Svářecí přístroje používají vysoká napětí, která mohou být při dotyku příčinou životu nebezpečných úrazů elektrickým proudem a vedou ke vzniku popálenin. I při styku s nízkým napětím hrozí nebezpečí polekání, následkem čehož může dojít k nehodám.

Nedotýkejte se žádných dílů v přístroji nebo na něm, které jsou pod napětím!

Připojovací a spojovací vodiče musí být bez závad!

Pouhé vypnutí nestačí! Vyčkejte 2 minuty, až se vybíjí kondenzátory!

Svařovací hořák a držák elektrod odložte na izolaci!

Přístroj smí otvírat oprávněný odborný personál pouze pokud je přístrojová zástrčka vytažena!

Noste vždy suchý ochranný oděv!



Elektromagnetická pole!

Proudový zdroj může být zdrojem elektrických nebo elektromagnetických polí, která mohou poškodit funkci elektronických zařízení jako přístrojů na elektronické zpracování dat, CNC přístrojů, telekomunikačních vedení, síťových nebo signálních vedení a kardiostimulátorů.

- Dodržovat předpisy pro údržbu! (viz kap. Údržba a kontrola)
- Svařovací vedení úplně odvinout!
- Přístroje nebo zařízení citlivá na záření příslušně zastínit!
- Funkce kardiostimulátorů může být negativně ovlivněna (podle potřeby se obrátit na lékaře).



Neodborné opravy a modifikace jsou zakázány!

K zabránění úrazům a poškození přístroje, smí přístroj opravovat resp. modifikovat pouze kvalifikované, oprávněné osoby!

V případě neoprávněných zásahů zaniká záruka!

- Případnou opravou pověřte oprávněné osoby (vycvičený servisní personál)!



VÝSTRAHA



Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních pokynů!

Nerespektování bezpečnostních předpisů může být životu nebezpečné!

Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny v tomto návodu!

Dodržujte místně specifické předpisy pro úrazovou prevenci!

Osoby v oblasti pracoviště upozorněte na dodržování předpisů!



Nebezpečí úrazu zářením nebo horkem!

Záření světelného oblouku má za následek poškození pokožky a zraku.

Styk s horkými obrobky a jiskrami má za následek popálení.

- Nosit suchý ochranný oblek (např. svařčeský štít, rukavice, atd..) podle příslušných předpisů odpovídající země!
- Nezáchranné osoby chránit ochrannými záclonami nebo ochrannými přepážkami proti záření a nebezpečí oslnění!



Nebezpečí výbuchu!

Zdánlivě neškodné látky v uzavřených nádobách mohou v případě ohřátí vytvořit přetlak.

- Nádoby s hořlavými nebo výbušnými kapalinami odstranit z pracovního rozmezí!
- Nepřipustit ohřátí výbušných kapalin, prachů nebo plynů svařováním nebo řezáním!



VÝSTRAHA



Kouř a plyny!

Kouř a plyny mohou vést k dýchacím potížím a otravám! Kromě toho se mohou výpary rozpouštědel (chlorovaný uhlovodík) změnit v důsledku ultrafialového záření světelného oblouku v jedovatý fosgen!

- Zajišťit dostatek čerstvého vzduchu!
- Zabránit vniknutí výparů rozpouštědel do oblasti záření světelného oblouku!
- V daném případě používat způsobilý dýchací přístroj!



Nebezpečí požáru!

V důsledku vysokých teplot, odletujících jisker, rozžhavených dílů či horké strusky vznikající při svařování může dojít k tvorbě plamenů.

K tvorbě plamenů mohou přispět i bludné svařovací proudy!

V okruhu pracoviště dávejte pozor na ohniska požáru!

Nenoste s sebou žádné snadno zápalné předměty, jako např. zápalky nebo zapalovače.

V okruhu pracoviště mějte připravené vhodné hasicí přístroje!

Z obrobku před začátkem svařování důkladně odstraňte zbytky hořlavých látek.

Svařené obrobky dále zpracovávejte teprve po vychladnutí.

Nenechávejte je v kontaktu s hořlavým materiálem!

Řádně připevněte svařovací vedení!



POZOR



Hluková zátěž!

Hluk, přesahující 70dBA, může způsobit trvalé poškození sluchu!

Používejte vhodnou ochranu sluchu!

Osoby na pracovišti musí nosit vhodnou ochranu sluchu!

POZOR



Povinnosti provozovatele!

V Evropském hospodářském prostoru (EHP) je třeba dodržovat a dbát příslušné národní verze rámcových směrnic!

Národní verze rámcové směrnice (89/391/EHS) a k ní patřící jednotlivé směrnice.

Zejména směrnice (89/655/EHS) o minimálních předpisech pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při používání pracovního zařízení při práci.

Předpisy pro ochranu před úrazem příslušné země (např. v Německu BGV D 1).

Kontrolujte v pravidelných intervalech, zda je práce uživatele prováděna s ohledem na bezpečnost!



Škody způsobené cizími komponentami!

V případě škod způsobených cizími komponentami zaniká záruka výrobce!

- Používat výhradně systémové komponenty a doplňky (proudové zdroje, svařovací hořáky, držáky elektrod, dálkové ovladače, náhradní a opotřebitelné díly, atd.) z našeho dodávaného sortimentu!
- Komponentu příslušenství připojte k odpovídající přípojné zásuvce pouze při vypnutém svařecím přístroji a zajistěte ji.



Elektromagnetické rušení!

Odpovídající IEC 60974-10 jsou tyto přístroje určeny k použití v průmyslových oblastech. V případě jejich použití např. v obytných oblastech může dojít k potížím, má-li být zajištěna elektromagnetická snášenlivost.

- Přezkoušet ovlivnění jiných přístrojů!

2.3 Přeprava a instalace



VÝSTRAHA



Chybná manipulace s láhvemi ochranného plynu!

Nesprávné zacházení s láhvemi ochranného plynu může vést k těžkým poraněním s následkem smrti.

Respektujte pokyny výrobce plynu a předpisy pro stlačený plyn!

Lahve ochranného plynu uložte do určených držáků a zajistěte bezpečnostními prvky!

Zabraňte ohřívání lahví s ochranným plynem!



POZOR



Nebezpečí převrácení!

Při přemísťování a instalaci přístroje se může přístroj převrátit a zranit osoby nebo se poškodit. Bezpečnost proti převrácení je zajištěna do úhlu naklonění 10° (odpovídá IEC 60974-1, -3, -10).

Přístroj instalujte a transportujte pouze na rovném, pevném podkladu!

Nástavné díly je nutno zajistit vhodnými prostředky!



Poškození v důsledku neoddělených napájecích vedení!

Při transportu mohou neoddělená napájecí vedení (síťová vedení, řídicí vedení, atd.) způsobit rizika, jako např. převrácení přístrojů a poškození osob!

Odpojte napájecí vedení!

POZOR



Poškození přístroje v důsledku provozování v nevzpřímené poloze!

Přístroje jsou koncipovány k provozu ve svislé poloze!

Provoz v neschválených polohách může způsobit poškození přístroje.

Přeprava a provoz výhradně ve vzpřímené poloze!

2.3.1 Přeprava jeřábem




NEBEZPEČÍ



Nebezpečí úrazu při jeřábové přepravě!

Při jeřábové přepravě může dojít k těžkým úrazům způsobených padajícími přístroji nebo přídatnými díly.

- Přepravovat za všechna jeřábová oka současně (viz obr. princip jeřábu)!
- Zajistit stejnoměrné rozložení zatížení! Používat výhradně kroužkové řetězy nebo lanová závěsy stejné délky!
- Dbát na princip jeřábu (viz obrázek)!
- Před přepravou pomocí jeřábu odstranit veškeré komponenty příslušenství (např. láhve na ochranný plyn, bedny na nářadí, posuvy drátu, atd.)!
- Vyvarovat se trhavému zvedání a odstavování!
- Používat závěsná oka a háky dostatečné nosnosti!

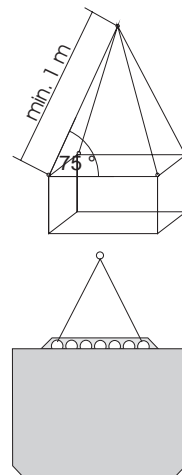

Obr. Princip jeřábu



Nebezpečí úrazu v důsledku nevhodných závěsných šroubů!

V důsledku neodborného použití závěsných šroubů nebo použití nezpůsobilých závěsných šroubů může dojít k těžkým úrazům v důsledku padajících přístrojů nebo přídatných dílů!

- Závěsný šroub musí být úplně zašroubován!
- Závěsný šroub musí dosedat rovně a celoplošně na styčnou plochu!
- Před použitím přikontrolovat pevné usazení závěsných šroubů a eventuální zřejmá poškození (koroze, deformaci)!
- Poškozené šrouby dále nepoužívat nebo zašroubovávat!
- Zabránit laterálnímu zatížení závěsných šroubů!

2.4 Okolní podmínky

POZOR



Poškození přístroje v důsledku nečistot!

Neobvykle velké množství prachu, kyselin, korozivních plynů nebo látek může přístroj poškodit.

Zabraňte vzniku velkého množství kouře, páry, olejové mlhy a prachu po broušení!

Zabraňte přítomnosti vzduchu s obsahem solí (mořský vzduch)!



Nepřípustné okolní podmínky!

Nedostatečné větrání vede k poklesu výkonu a poškození přístroje.

Dodržujte okolní podmínky!

Vstupní a výstupní otvory pro chladicí vzduch nechte volné!

Dodržte minimální vzdálenost 0,5 m od překážek!



Umístění přístroje!

Přístroj nesmí být nainstalován a provozován venku, ale pouze na vhodném, dostatečně nosném a rovném podkladu!

Provozovatel musí zajistit rovnou podlahu odolnou proti skluzu a dostatečné osvětlení pracoviště.

Vždy musí být zajištěna bezpečná obsluha přístroje.

2.4.1 Za provozu

Rozsah teplot okolního vzduchu:

- -20 až +40

relativní vlhkost vzduchu:

- do 50 % při 40
- do 90 % při 20 °C

2.4.2 Přeprava a skladování

Uskladnění v uzavřené místnosti, rozsah teplot okolního vzduchu:

-25 °C až +55 °C

Relativní vlhkost vzduchu

do 90 % při 20 °C

3 Technická data

UPOZORNĚNÍ



Provozní údaje a záruka pouze ve spojení s originálními náhradními a opotřebitelnými díly!

3.1 TETRIX 301-521

| TETRIX | 301 | | 351 | | 421 | | 521 | |
|--|---|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| Rozsahy nastavení | | | | | | | | |
| Svařovací proud | 5 A až 300 A | | 5 A až 350 A | | 5 A až 420 A | | 5 A až 520 A | |
| Svařovací napětí (WIG) | 10,2 až 22,0 V | | 10,2 až 24,0 V | | 10,2 až 26,8 V | | 10,2 až 30,8 V | |
| Svařovací napětí (ruční svařování E) | 10,2 až 32,0 V | | 10,2 až 34,0 V | | 10,2 až 36,8 V | | 10,2 až 40,8 V | |
| Zapínací doba | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 |
| Doba zapnutí 60% | - | 300 A | - | 350 A | - | 420 A | - | 520 A |
| Doba zapnutí 80% | 300 A | - | - | - | 420 A | - | 520 A | - |
| Doba zapnutí 100% | 270 A | 250 A | 350 A | 300 A | 380 A | 360 A | 450 A | 420 A |
| Zatěžovací cyklus | 10 min (doba zapnutí 60% ± 6 min svařování, 4 min přestávka) | | | | | | | |
| Napětí naprázdno | 98 V | | | | | | 79 V | |
| Síťové napětí (tolerance) | 3 x 400 V (-25% až +20%) | | | | | | | |
| Kmitočet | 50/60 Hz | | | | | | | |
| Síťová pojistka (tavná pojistka, pomalá) | 3 x 16 A | | 3 x 25 A | | 3 x 35 A | | | |
| Přípojně vedení | H07RN-F4G4 | | | | | | H07RN-F4G6 | |
| max. příkon | | | | | | | | |
| WIG | 8,3 kVA | | 10,6 kVA | | 14,2 kVA | | 20,2 kVA | |
| Ruční svařování elektrodou | 12,0 kVA | | 15,0 kVA | | 19,5 kVA | | 26,8 kVA | |
| Doporučený výkon generátoru | 16,4 kVA | | 20,5 kVA | | 27,0 kVA | | 38,0 kVA | |
| cosφ | 0,99 | | | | | | | |
| Izolační třída / ochranná třída | H / IP 23 | | | | | | | |
| Okolní teplota | -20°C až +40°C | | | | | | | |
| Chlazení přístroje/hořáku | Ventilátor / plyn nebo voda | | | | | | | |
| Chladicí výkon při 1 l/min | 1500 W | | | | | | | |
| Max. přiváděné množství | 5 l/min. | | | | | | | |
| Výstupní tlak chladicího prostředku | max. 3,5 baru | | | | | | | |
| Max. objem nádrže | 12 l | | | | | | | |
| Chladicí prostředek | Z výroby: KF 23E (-10°C až +40°C) nebo KF 37E (-20°C až +10°C) | | | | | | | |
| Kabel pro připojení obrobku | 50 mm² | | 70 mm² | | | | 95 mm² | |
| Rozměry d/š/v | 1100 x 455 x 950 mm | | | | | | | |
| Hmotnost | 105 kg | | 117 kg | | 120 kg | | 128,5 kg | |
| Odpovídá normě | IEC 60974-1, -2, -3, -10 S / C € | | | | | | | |

4 Popis přístroje

UPOZORNĚNÍ




Text popisuje maximální možnou konfiguraci přístroje.


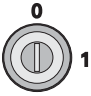






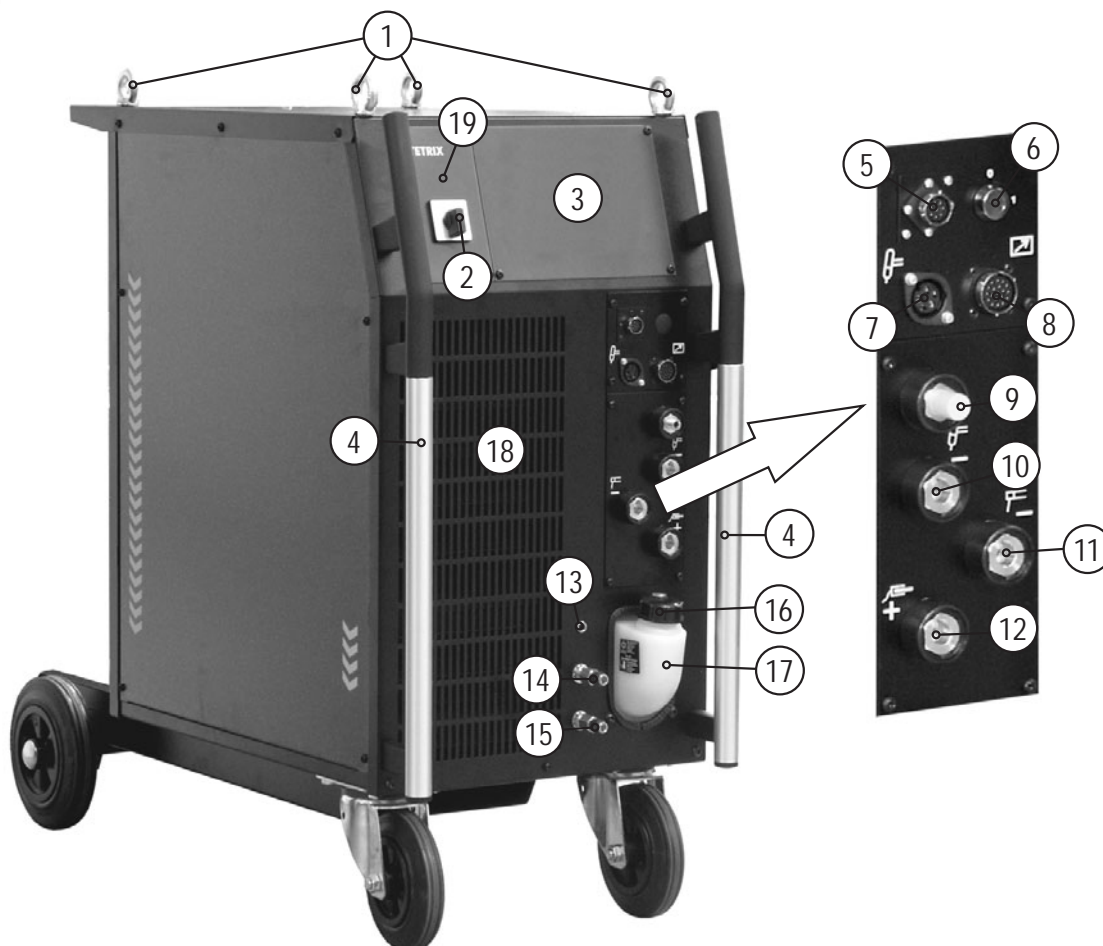



V daném případě musí být doplňková možnost připojení dodatečně instalována (viz kapitola Příslušenství).

4.1 TETRIX 301-521


4.1.1 Čelní pohled









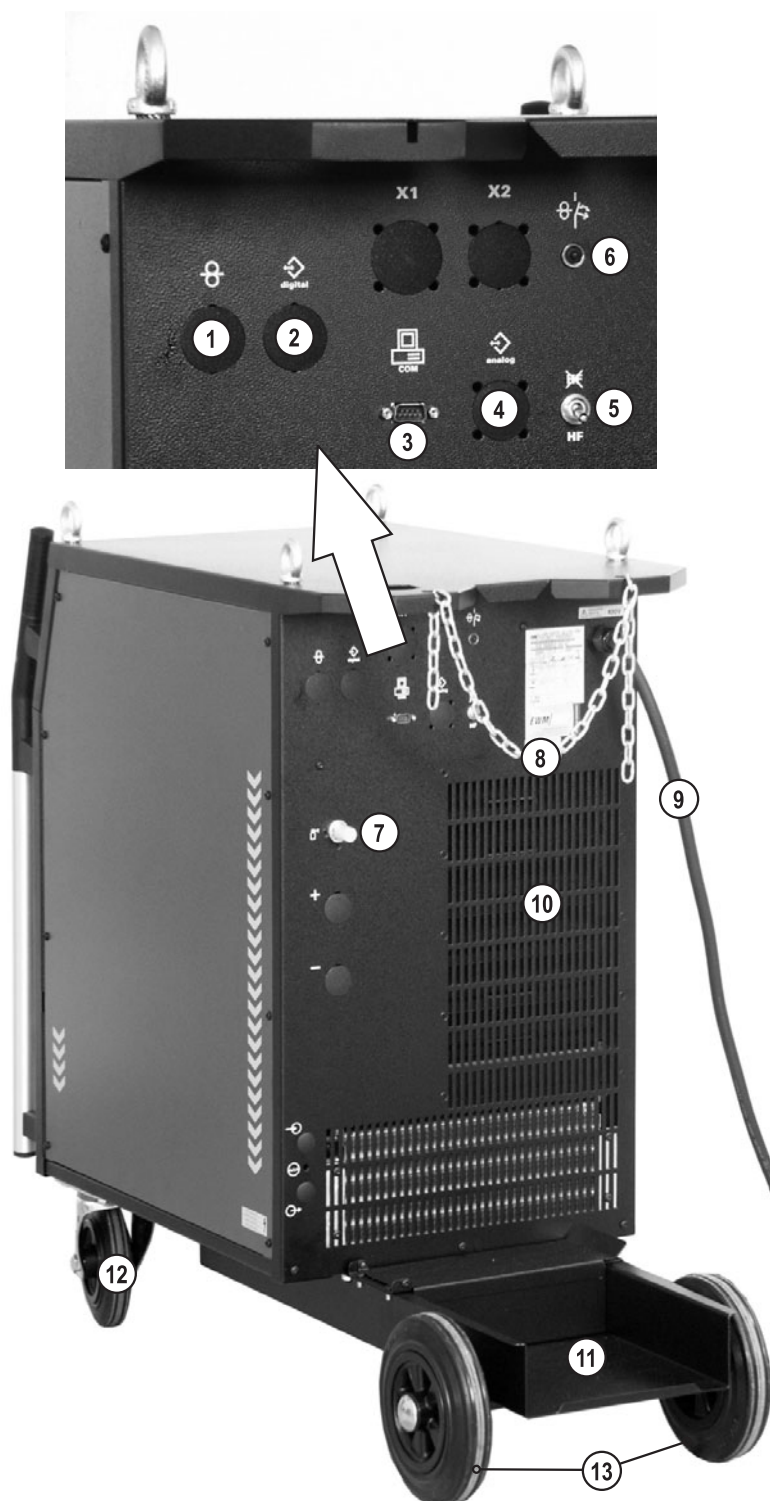

Obrázek 4-1

| Pol. | Symbol | Popis |
|------|---|---|
| 1 | | Jeřábové oko |
| 2 |  | Hlavní vypínač, Přístroj zapnut/vypnut |
| 3 | | Řízení zařízení viz kapitola Řízení zařízení - ovládací prvky |
| 4 | | Přepravní držadlo |
| 5 | | Připojovací zdířka, 8pólová / 12pólová 8pólová: Řídicí vedení Up/Down nebo potenciometrického hořáku TIG 12pólová: Řídicí vedení Up/Down hořáku TIG s LED indikací (opce) |
| 6 |  | Klíčový přepínač na ochranu proti neoprávněnému použití Poloha „1“ > změna umožněna, poloha „0“ > změna znemožněna. Viz kapitola "Klíčový spínač" |
| 7 |  | Připojovací zdířka 5pólová Řídicí vedení standardního hořáku TIG |
| 8 |  | Připojovací zdířka, 19-pólová Přípoj dálkového ovladače |
| 9 |  | Připojovací šroubení G1/4", svařovací proud „-“ Připojení ochranného plynu (se žlutým izolačním víčkem) pro svařovací hořák TIG |
| 10 |  | Připojovací zdířka - Svařovací proud „-“ Připojení svařovacího hořáku TIG |
| 11 |  | Připojovací zdířka - Svařovací proud „-“ Připojení držáku elektrody |
| 12 |  | Připojovací zdířka - Svařovací proud „+“ Připojení vedení obrobku |
| 13 |  | Tlačítko Jistič čerpadla chladicího prostředku Vypadlou pojistku zapojit stisknutím |
| 14 |  | Potrubní rychlospojka, červená (zpětný tok chladiva) |
| 15 |  | Potrubní rychlospojka, modrá (přívod chladiva) |
| 16 | | Uzavírací poklop nádrže na chladicí prostředek |
| 17 | | Nádrž na chladicí prostředek |
| 18 | | Vstupní otvory chladicího vzduchu |
| 19 |  | Ukazatel Provozní stav Svítil, když je přístroj zapnutý a připraven k provozu. |

4.1.2 Zadní pohled




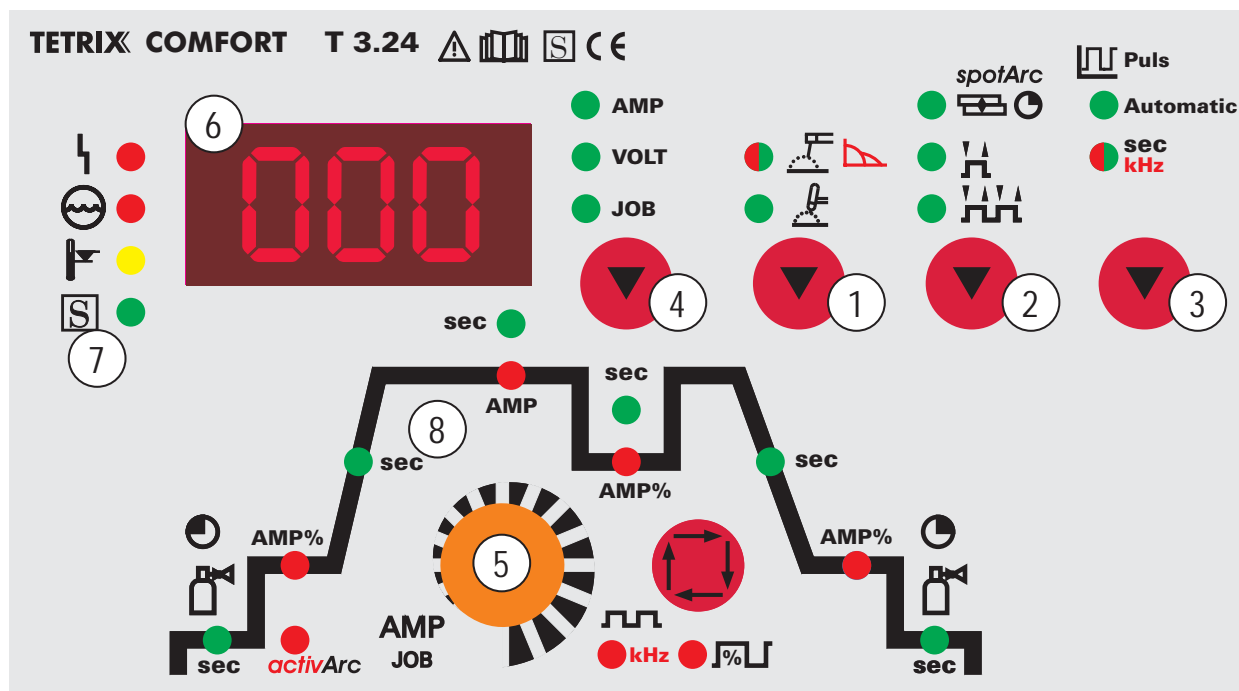
Obrázek 4-2

| Pol. | Symbol | Popis |
|------|--|--|
| 1 |  | Zdířka připoje 7 pólová (digitální) Připojení podavače drátu |
| 2 |  digital | Zdířka připoje 7 pólová (digitální) Pro připojení digitálních komponent příslušenství (rozhraní pro dokumentaci, rozhraní robota nebo dálkového ovladače atd.). |
| 3 |  COM | Rozhraní počítače, sériové (D-SUB zdířka připojení 9 pólová) |
| 4 |  analog | Automatizační rozhraní 19 pólové (analogové) (viz kapitola Popis funkce) |
| 5 |  HF | Přepínač způsobu zapálení  = Liftarc (dotykové zapálení) HF = HF-Zapálení |
| 6 |  42V/4A | Tlačítko, Automatická pojistka Zajištění napájecího napětí motoru podavače drátu (vypadlou pojistku zapnout stisknutím) |
| 7 |  | Připojovací šroubení G1/4" Připojení ochranného plynu od redukčního ventilu |
| 8 | | Bezpečnostní řetěz |
| 9 | | Síťový přívodní kabel |
| 10 | | Výstupní otvory chladicího vzduchu |
| 11 | | Umístění lahví |
| 12 | | Transportní kladky, vodící kladky |
| 13 | | Transportní kladky, pojízdné kotouče |













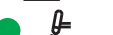

4.2 Řízení přístroje – Ovládací prvky



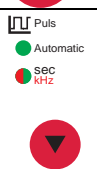




UPOZORNĚNÍ

 Ovládání přístroje nabízí uživateli až 8 svařovacích úkolů (JOBS).
JOB 0 představuje ruční provozní režim. Zde se mění resp. optimalizují všechny parametry přímo na ovládání přístroje (viz kapitola "Koncepty ovládání").




Obrázek 4-3





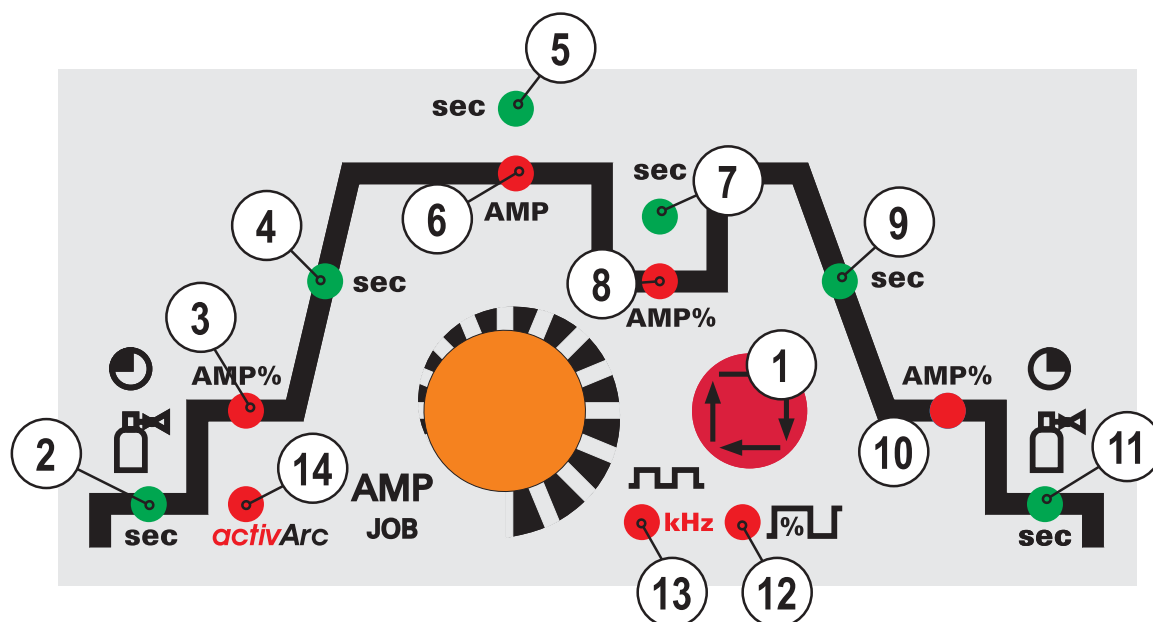


| Pol. | Symbol | Popis |
|------|---|---|
| 1 |  | Tlačítko Svařování  Ruční svařování elektrodou, svítí zeleně / při Arcforce svítí červeně  Svařování WIG |
| 2 |  | Tlačítko Druh provozu  spotArc (nastavitelný rozsah doba bodování 0,01 sek. až 20,0 sek.)  2-taktní  4-taktní |
| 3 |  | Tlačítko Pulsování WIG  Automatic Pulsní automatika WIG (kmitočty a vyvážení)  sec kHz Pulsování WIG s časy, svítí zeleně / rychlé DC pulsování WIG s kmitočtem a vyvážením, svítí červeně |
| 4 |  | Tlačítko Přepínání displeje  AMP Indikace svařovacího proudu  VOLT Indikace svařovacího napětí  JOB Indikace čísla úlohy |








| Pol. | Symbol | Popis |
|------|---|---|
| 5 |  | Rotační snímač Nastavení parametrů svařování Nastavení všech parametrů jako např. rozběhového, svařovacího a závěrného proudu, předfuk a zbytkové proudění plynu, čela impulsů atd. |
| 6 |  | Třímístný LED displej Zobrazení svařovacích parametrů (viz také kap. "Indikace svařovacích dat na displeji"). |
| 7 |  | Indikace poruch / stavu  Signální svítidlo hromadná porucha (viz kap. Provozní poruchy)  Signální svítidlo nedostatek vody (chlazení svařovacího hořáku)  Signální svítidlo nadměrná teplota  Signální svítidlo [S] symbol |
| 8 | | Sled funkcí (viz následující kapitola) |

4.2.1.1 Funkční sled



Obrázek 4-4

| Pol. | Symbol | Popis | |
|------|---|---|--|
| 1 |  | Tlačítko Volba parametrů svařování Tímto tlačítkem se volí parametry svařování v závislosti na použitém svařovacím postupu a druhu provozu. | |
| 2 |  | Čas předdávky plynu (TIG), rozsah nastavení absolutně 0,0 sec až 20,0 sec (kroky po 0,1sec) | |
| 3 |  | Startovací proud (TIG) Procentně závislý na hlavním proudu. Rozsah nastavení 1 % až 200 % (kroky po 1 %). Během fáze startovacího proudu nejsou prováděny pulzy. | Proud horkého startu (ruční svařování elektrodou) Procentně závislý na hlavním proudu. Rozsah nastavení 1 % až 200 % (kroky po 1 %). |
| 4 |  | Up-Slope-čas (TIG) Rozsah nastavení: 0,00 sec až 20,0 sec (kroky po 0,1 sec). Up-Slope-čas je odděleně nastavitelný pro 2-takt a pro 4-takt. | Čas horkého startu (ruční svařování elektrodou) Rozsah nastavení: 0,00 sec až 20,0 sec (kroky po 0,1 sec). |
| 5 |  | Doba pulsů / doba přepnutí z AMP% na AMP <ul style="list-style-type: none"> Rozsah nastavení doby pulsů: 0,01 sek. až 20,0 sek. (Kroky 0,01s < 0,5 sek.; kroky 0,1 sek. > 0,5 sek.) Doba impulsu platí pro fázi hlavního proudu (AMP) při pulsování. Rozsah nastavení doby přepnutí (tS2): 0,0 sek. až 20,0 sek. (viz kapitola "Rozšířená nastavení") | |
| 6 |  | Hlavní proud (TIG) / Pulzní proud I min až I max (kroky po 1 A) | Hlavní proud (ruční svařování elektrodou) I min až I max (kroky po 1 A) |
| 7 |  | Čas mezi pulzy / Slope čas z AMP na AMP% <ul style="list-style-type: none"> Rozsah nastavení pauzy mezi pulzy: 0,01 sec až 20,0 sec (kroky po 0,01 sec < 0,5 sec; kroky po 0,1 sec > 0,5 sec) Rozsah nastavení Slope času (tS1): 0,0 sec až 20,0 sec (viz kapitola "Rozšířená nastavení") Čas pulzů platí pro fázi depresního proudu (AMP%) | |

| Pol. | Symbol | Popis |
|------|---|--|
| 8 |  | Snížený proud (TIG) / proud v době mezi impulsy Rozsah nastavení 1 % až 100 % (kroky po 1 %). Procentuálně závislý na hlavním proudu. |
| 9 |  | Down-Slope-čas (TIG) 0,00 sec až 20,0 sec (kroky po 0,1 sec). Down-Slope-čas je odděleně nastavitelný pro 2-takt a pro 4-takt. |
| 10 |  | Proud závěrných kráterů (TIG) Rozsah nastavení 1 % až 200 % (kroky po 1 %). Procentně závislý na hlavním proudu. |
| 11 |  | Čas dozívání toku plynu (TIG) Rozsah nastavení: 0,00 sec až 40,0 sec (kroky po 0,1 sec). |
| 12 |  | Vyváženost pulsů WIG-DC (15 kHz) Rozsah nastavení: 1 % až +99 % (kroky po 1 %-) |
| 13 |  | Kmitočet pulsování WIG DC (15 kHz) Rozsah nastavení: 50 Hz až 15 kHz |
| 14 |  | Svařovací metoda WIG activArc <ul style="list-style-type: none"> • activArc zapnout nebo vypnout (on / off) • Oprava charakteristické křivky activArc (nastavitelný rozsah: 0 až 100) |

5 Popis funkce

UPOZORNĚNÍ



Ovládání přístroje nabízí uživateli až 8 svařovacích úkolů (JOBS).
JOB 0 představuje ruční provozní režim. Zde se mění resp. optimalizují všechny parametry přímo na ovládání přístroje (viz kapitola "Koncepty ovládání").

5.1 Koncepty ovládání

Úkoly svařování (JOB) lze volit dvojím způsobem:

- Ruční, obvyklé ovládání (JOB "0")
- Provoz s programovými bloky, v paměti uložené úkoly svařování (JOB 1 až 7)

5.1.1 Ruční, obvyklé ovládání (JOB 0)

UPOZORNĚNÍ



Změny základních svařovacích parametrů nemohou být během procesu svařování provedeny.







Ve stavu při expedici a po každém resetu řízení přístroje se řízení nachází v "ručním, obvyklém konceptu ovládání (JOB 0). To znamená, že svařeč provádí neustále nastavení nezbytná ke svařování a přizpůsobuje je individuálně na každý nový svařovací úkol.

| Obslužný prvek | Činnost | Výsledek |
|----------------|---------|--|
| | | Výběr a indikace metody svařování. |
| | | Svařování WIG |
| | | Svařování WIG-activArc |
| | | Ruční svařování elektrodou, svítí zeleně / při Arcforce svítí červeně |
| | | Výběr a indikace druhu provozu. |
| | | spotArc (nastavitelný rozsah doby bodování 0,01 sek. až 20,0 sek.) |
| | | 2-taktní |
| | | 4-taktní |
| | | Volba a indikace pulsní metody. |
| | | Automatic Intervalová automatika WIG (kmitočet a vyvážení) |
| | | sec kHz Pulsování WIG s časy, svítí zeleně / rychlé pulsování DC-WIG s kmitočetem a vyvážením, svítí červeně |
| | | Volba svařovacích parametrů a funkčního sledu |
| | | Nastavení parametrů svařování |

5.1.2 Uložit svařovací úkoly (JOBy)

Pro opětovné úkoly svařování (JOB) je možno požadované parametry svařování volit, měnit a ukládat až do 7 úkolů (JOB 1 až JOB 7).

5.1.2.1 Indikace a změna čísla úkolu

| Obslužný prvek | Činnost | Výsledek | Displej |
|---|---|---|----------------------|
|  |  | Volba zobrazení úkolu (JOB) | Číslo úkolu (JOB č.) |
|  |  | Změna čísla úkolu (JOB) | Číslo úkolu (JOB č.) |
|  |  | Po přepnutí displeje nebo po uplynutí 5 vteřin aniž by došlo k zavádění z klávesnice, je nový úkol aktivní. | Číslo úkolu (JOB č.) |

UPOZORNĚNÍ



Postup při konfiguraci svařovacího úkolu je popsán v kapitole "Ruční, obvyklé ovládání (JOB 0)". Svařovací úkol (JOB) lze přepnout pouze pokud neteče žádný svařovací proud.

Doby zvýšení a snížení hodnot jsou nastavitelné pro 2-taktní a 4-taktní provoz samostatně.

5.1.3 Zobrazení dat svařování

Následující parametry mohou být indikovány před svařováním (nastavené hodnoty) nebo během svařování (skutečné hodnoty):

| Parametr | Před svařováním (nastavené hodnoty) | Během svařování (skutečné hodnoty) |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Svařovací proud | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Svařovací napětí | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Číslo úlohy (JOB č.) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Časy parametrů | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Proudy parametrů | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |


5.1.3.1 Nastavení parametrů svařování

Ve funkčním sledu nastavitelné parametry ovládání přístroje závisí na zvoleném úkolu svařování. To znamená, že pokud nebyla zvolena např. žádná pulsní varianta, nejsou ve funkčním sledu nastavitelné žádné pulsní doby.

5.2 TIG svařování

5.2.1 Zapálení elektrického oblouku

5.2.1.1 Vysokofrekvenční zapálení

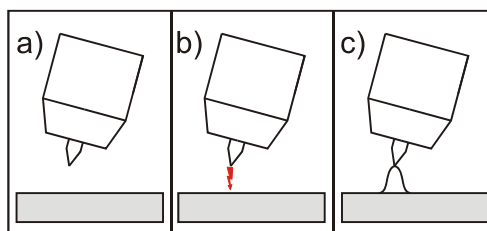


Obrázek 5-1

Elektrický oblouk je spuštěn bezdotykově pomocí vysokonapěťového zapalovacího impulsu:

- Svařovací hořák umístíte ve svařovací poloze nad obrobkem (vzdálenost špičky elektrody a obrobku cca. 2-3 mm).
- Stisknete tlačítko hořáku (vysokonapěťové zapalovací impulsy spustí elektrický oblouk).
- Startovací proud protéká, podle navoleného způsobu provozu pokračuje svařování.

Ukončení svařování: Uvolněte tlačítko hořáku popř. jej stisknete a uvolněte podle navoleného způsobu provozu.

5.2.1.2 Zážeh liftarc

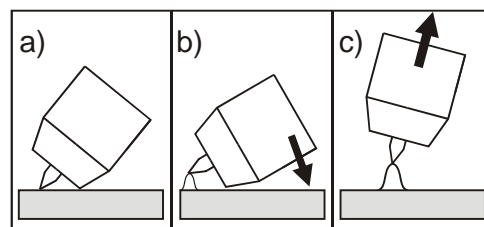

Obrázek 5-2

Elektrický oblouk se zapálí v okamžiku dotyku s obrobkem:

- Dotkněte se opatrně plynovou tryskou hořáku a špičkou wolframové elektrody obrobku a stisknete tlačítko hořáku (Liftarc proud teče nezávisle na nastaveném hlavním proudu).
- Nakloňte hořák nad plynovou trysku hořáku tak, aby odstup špičky elektrody od obrobku činil cca 2-3 mm. Elektrický oblouk se zapálí a svařovací proud stoupá v závislosti na nastaveném druhu provozu na nastavený rozběhový resp. hlavní proud.
- Hořák nadzvedněte a nastavte jej do normální polohy.

Ukončení svařování: Uvolněte tlačítko hořáku resp. je podle zvoleného druhu provozu stisknete a uvolněte.

5.2.2 Nucené vypínání

UPOZORNĚNÍ



Funkce nuceného vypnutí může být při procesu svařování spuštěna dvěma stavy:

Během fáze zapalování (chyba zapalování)

? Neprotéká-li do 3 s po startu svařování svařovací proud.


Během fáze svařování (přerušení elektrického oblouku)

? Je-li elektrický oblouk přerušen na více než 3 s.

V obou případech svařovací zdroj neprodleně ukončí proces zapalování, resp. svařování.

5.2.3 Funkční sledy / druhy provozu

Pomocí "Navolení svařovacích parametrů" a otočným čidlem "Nastavení parametrů svařování" je možno regulovat všechny parametry průběhu TIG:

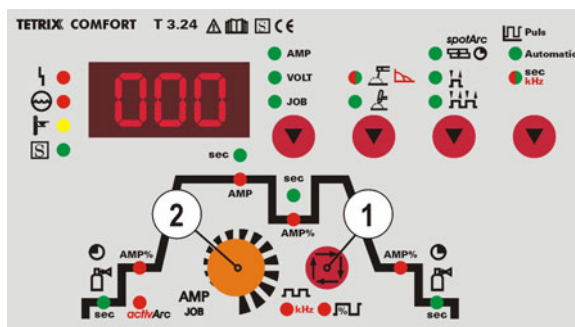


Obrázek 5-3

| Pol. | Symbol | Popis |
|------|--------|---|
| 1 | | Tlačítko Volba parametrů svařování Tímto tlačítkem se volí parametry svařování v závislosti na použitém svařovacím postupu a druhu provozu. |
| 2 | | Rotační snímač Nastavení parametrů svařování Nastavení všech parametrů jako např. rozběhového, svařovacího a závěrného proudu, předfuk a zbytkové proudění plynu, čela impulsů atd. |

5.2.3.1 Vysvětlivky značek

| Symbol | Význam |
|---------------------|---|
| | Stisknout tlačítko 1 hořáku |
| | Tlačítko 1 hořáku pustit |
| I | Proud |
| t | Čas |
| | Předfuk plynu |
| I _{start} | Rozběhový proud |
| T _{up} | Doba nárůstu hodnot |
| t _P | Bodový čas |
| AMP | Hlavní proud (minimální až maximální proud) |
| AMP% | Snížený proud (0% až 100% AMP) |
| t ₁ | Doba pulsu |
| t ₂ | Doba mezi impulsy |
| ts ₁ | Pulsování WIG: Doba snížení hlavního proudu (AMP) na snížený proud AMP%) |
| ts ₂ | Pulsování WIG: Doba zvýšení sníženého proudu (AMP%) na hlavní proud (AMP) |
| t _{pokles} | Čas poklesu |
| I _{konec} | Proud koncového kráteru |
| | Zbytkové proudění plynu |

5.2.3.2 2-dobý provoz

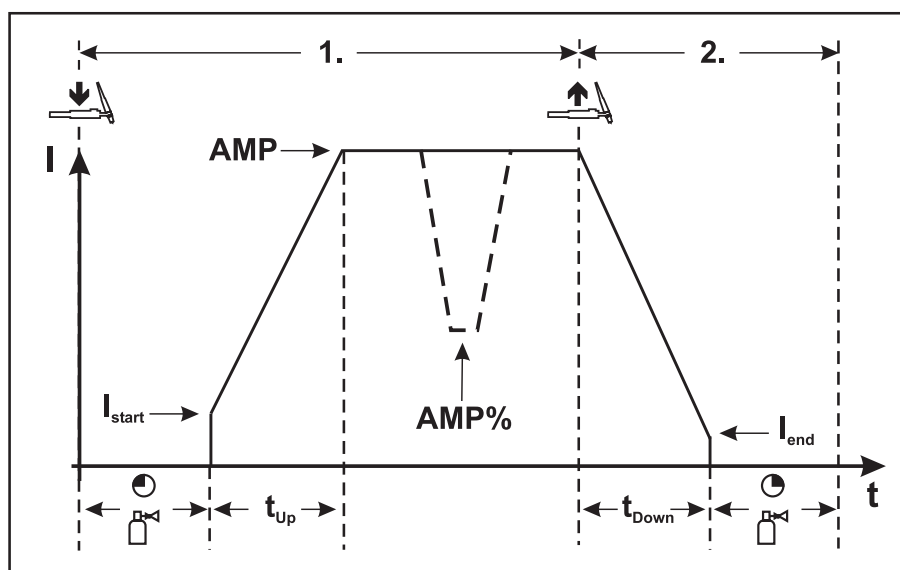

Obrázek 5-4

1. cyklus:

Stiskněte a přidržte tlačítko hořáku 1.

Probíhá doba předcházejícího proudění plynu.

Vysokofrekvenční zapalovací impulzy přeskakují z elektrody na obrobek, elektrický oblouk se zapálí.

Svařovací proud teče a dosahuje okamžitě nastavené hodnoty startovacího proudu I_{start} .

Vysoká frekvence se vypíná.

Svařovací proud vzrůstá po nastavenou dobu náběhu na hlavní proud AMP.

Je-li během fáze hlavního proudu stisknuto kromě tlačítka hořáku 1 i tlačítko hořáku 2, klesne svařovací proud za nastavenou dobu (t_{S1}) na snížený proud AMP%.

Po uvolnění tlačítka hořáku 2 vzroste svařovací proud za nastavený čas (t_{S2}) opět na hlavní proud AMP.

2. cyklus:

Uvolnit tlačítko hořáku 1.

Hlavní proud klesá s nastaveným časem Down-Slope na proud konečného kráteru I_{end} (minimální proud).

Je-li během času Down-Slope stisknuto 1. tlačítko hořáku, vzroste svařovací proud opět na nastavený hlavní proud AMP

Hlavní proud dosahuje hodnoty proudu koncového kráteru I_{end} , elektrický oblouk zhasíná.


Běží nastavený čas zbytkového proudění plynu.

UPOZORNĚNÍ



Je-li připojen pedálový dálkový ovladač RTF, přepíná přístroj automaticky na 2-taktní provoz. Náběh a doběh svařovacího proudu je vypnut.

5.2.3.3 4-dobý provoz

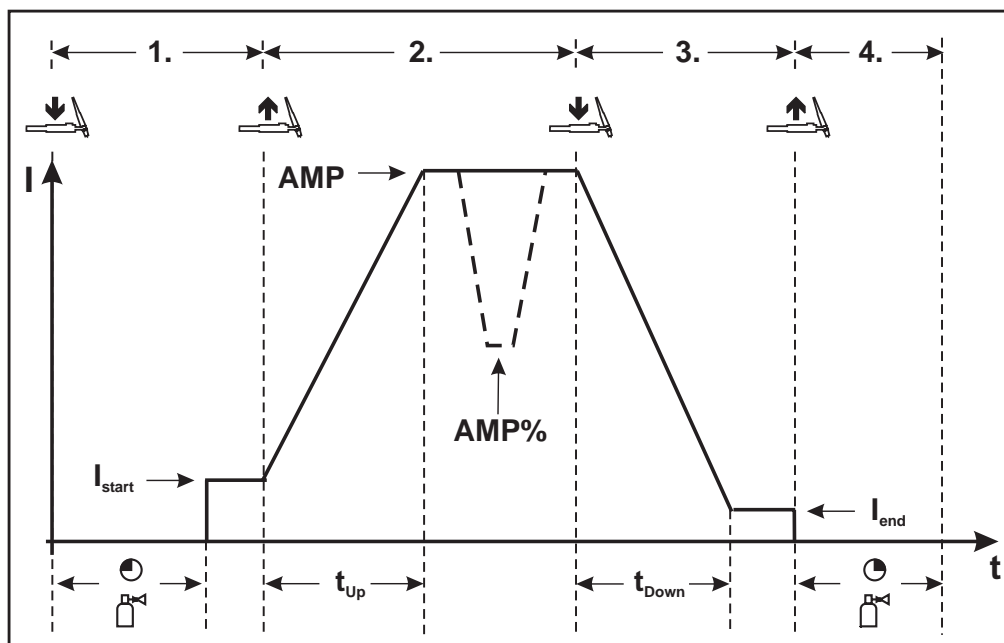

Obrázek 5-5

1.takt:

- Stiskněte tlačítko hořáku 1, čas předdodávky plynu ubíhá.
- Vysokofrekvenční zapalovací impulzy přeskakují z elektrody na obrobek, elektrický oblouk se zapaluje.
- Svařovací proud protéká a dosahuje okamžitě předvolené hodnoty startovacího proudu. Vysokofrekvenční impulsy se vypínají.

2.takt:

- Uvolnění tlačítka hořáku 1
- Svařovací proud vzrůstá s nastaveným časem Up-Slope na hlavní proud AMP.

Přepnutí s hlavního proudu AMP na depresní proud %AMP:

- Stiskněte tlačítko hořáku 2 nebo
- stiskněte přerušovaně tlačítko hořáku 1 *

Slope časy je možno nastavit (viz kapitola "Rozšířená nastavení" bod "Slope časy pro depresní proud %AMP popř. nastavení pulzních křivek").

3.takt:

- Stisk tlačítka hořáku 1
- Hlavní proud klesá s nastaveným časem Down-Slope na závěrný proud kráteru I_{end} (minimální proud).

4.takt:

- Uvolnění tlačítka hořáku 1, elektrický oblouk zhasíná.
- Začíná nastavený čas doznívání toku plynu

Okamžité ukončení svařování bez Downslope a závěrného proudu kráteru:

- Krátkým stisknutím 1. tlačítka hořáku (3.takt a 4.takt). Proud klesá na nulu a začíná čas doznívání toku plynu.

UPOZORNĚNÍ












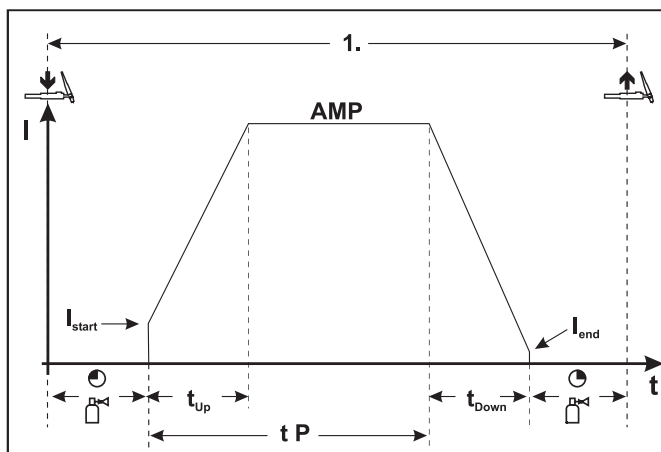
Je-li připojen pedálový dálkový ovladač RTF, přepíná přístroj automaticky na 2-taktní provoz. Náběh a doběh svařovacího proudu je vypnut.

5.2.3.4 SpotArc

Z výroby je funkce WIG - SpotArc s pulsní variantou kmitočtové automatiky aktivní, protože lze pomocí této kombinace docílit nejučinnějšího výsledku. Samozřejmě může uživatel v závislosti na zvolené metodě svařování tuto funkci kombinovat s jinými pulsními variantami. Puls (t1) a přestávku mezi pulsy (t2) lze nastavit nezávisle, avšak k docílení smysluplného výsledku má být doba bodování (tP) mnohonásobně delší než doba pulsu.

Volba a nastavení WIG – spotArc

| Obslužný prvek | Činnost | Výsledek |
|---|---|--|
|  |  | <p>Kontrolka  svítí</p> <p>Po dobu cca 4 vteřin lze dobu bodování nastavit rotačním snímačem "nastavení svařovacích parametrů". (Nastavitelný rozsah doby bodování 0,01 sek. až 20,0 sek.) Poté přístroj přepne znovu na proud resp. napětí. Stisknete-li tlačítko znovu, přepne se displej zpět na parametr, který je možno rotačním snímačem příslušně změnit. Doba bodování lze nastavit také ve funkčním sledu.</p> |
|  |  | <p>Nastavit dobu bodování "tP"</p> |
|  |  | <p>Metoda WIG - spotArc je z výroby zapnuta s pulsní variantou "WIG-pulsní automatika". Uživatel může volit také jiné pulsní varianty:</p> <p> Automatic WIG-pulsní automatika (kmitočty a vyvážení)</p> <p> sec kHz Pulsování WIG s časy, svítí zeleně / Rychlé pulsování DC-WIG s kmitočtem a vyvážením, svítí červeně</p> |



Obrázek 5-6

Postup:

Stiskněte a přidržte klávesu hořáku.

Probíhá doba předfuku plynu.

Impulzy HF-zážehu přeskočí z elektrody na obrobek, elektrický oblouk se zapálí.

Svařovací proud teče a dosahuje okamžitě nastavené hodnoty startovacího proudu I_{start} .

HF se vypíná.

Svařovací proud vzrůstá po nastavenou dobu náběhu proudu na hlavní proud AMP.

UPOZORNĚNÍ

➡ Proces se po uplynutí nastavené doby spotArc nebo po předčasném puštění tlačítka hořáku ukončí.


Tabulka SpotArc / pulsní varianty:

| Postup | Pulsní varianta | |
|--------|----------------------------------|--|
| WIG-DC | ● Automatic | Pulsní automatika (z výroby) |
| | ● sec kHz (svítí zeleně) | Pulsování (termické pulsování) |
| | ● sec kHz (svítí červeně) | kHz pulsování (metalurgické pulsování) |
| | žádné pulsování | |

UPOZORNĚNÍ

➡ K dosažení účinného výsledku mají být doby nárůstu a poklesu nastaveny na "0".

5.2.3.5 2-taktní provoz verze C

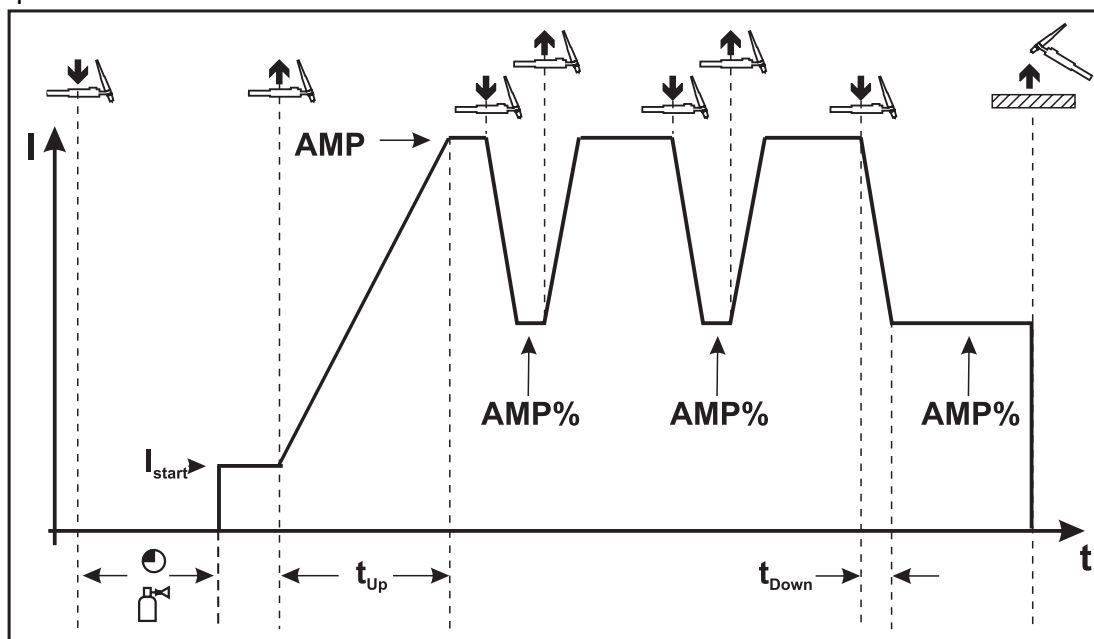

Obrázek 5-7

1. cyklus

- Stisknete tlačítko hořáku 1, čas předfuku plynu běží.
- Vysokofrekvenční zapalovací impulzy přeskakují z elektrody na obrobek, elektrický oblouk se zapálí.
- Svařovací proud protéká a dosahuje okamžitě předvolené hodnoty startovacího proudu. Vysoká frekvence se vypíná.

2. cyklus

- Pustíte tlačítko hořáku 1.
- Svařovací proud vzrůstá s nastaveným časem Up-Slope na hlavní proud AMP.

UPOZORNĚNÍ



Stisknutím klávesy hořáku 1 začíná změna (tS1) z hlavního proudu AMP na snížený proud AMP%. Uvolněním klávesy hořáku začíná změna (tS2) ze sníženého proudu AMP% zpět na hlavní proud AMP. Tento postup lze libovolně často opakovat.

Proces svařování je ukončen přerušením elektrického oblouku za sníženého proudu (oddálením hořáku od obrobku až elektrický oblouk zhasne).

Časy změn je možno nastavit (viz kapitola "Rozšířená nastavení", bod "Nastavení časů změn pro snížený proud AMP% resp. čela impulsů").



Tento druh provozu je nutno uvolnit (viz kapitola "Rozšířená nastavení" odstavec "Způsob provozu 2-taktní WIG verze C").


5.2.4 Pulsování, funkční sledy

UPOZORNĚNÍ




Funkční sledy při pulsování se v zásadě chovají stejně jako při standardním svařování WIG, avšak během fáze hlavního proudu se neustále přepíná podle příslušných časů sem a tam mezi pulsním a přestávkovým proudem.

5.2.4.1 2-dobý provoz

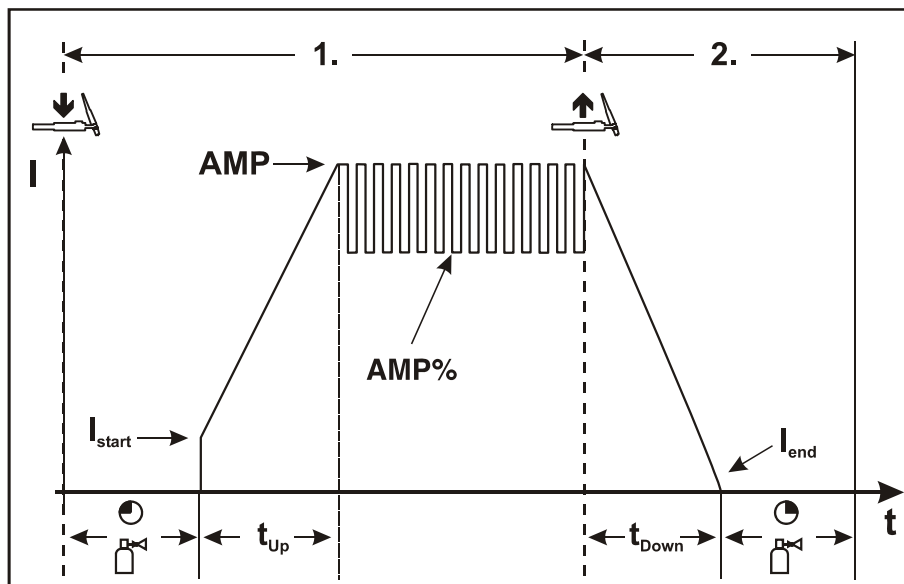

Obrázek 5-8

5.2.4.2 4-dobý provoz

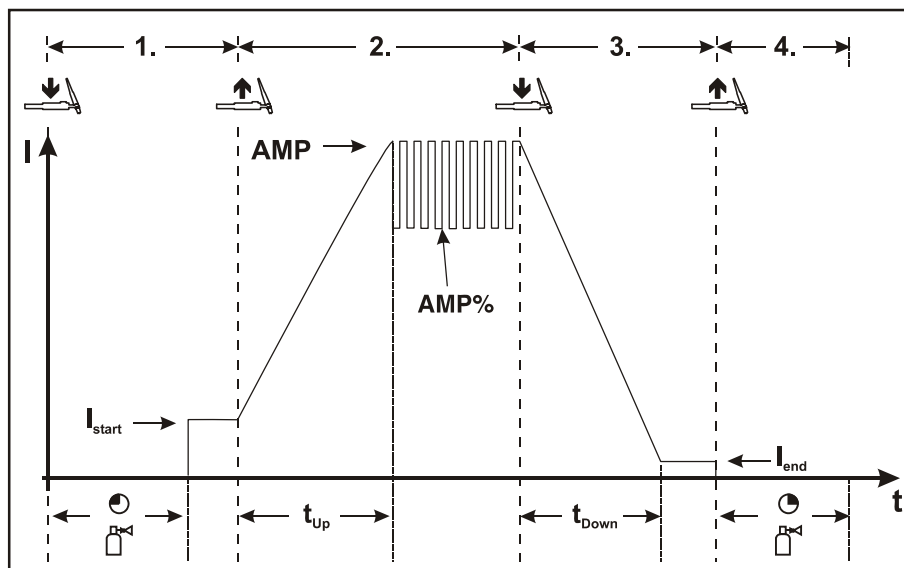

Obrázek 5-9

5.2.5 Pulsní obměny

UPOZORNĚNÍ




Přístroje jsou vybaveny integrovaným impulsním zařízením.

Při pulsování se přepíná z intervalového proudu (hlavního proudu) na přestávkový proud (snížený proud) a zase zpět.

5.2.5.1 Pulsování (termické pulsování)

Při termickém pulsování se zavádí délka pulsu a přestávky (kmitočet do 200 Hz) jakož i čela pulsních signálů (t_{s1} a t_{s2}) na ovládání v sekundách.

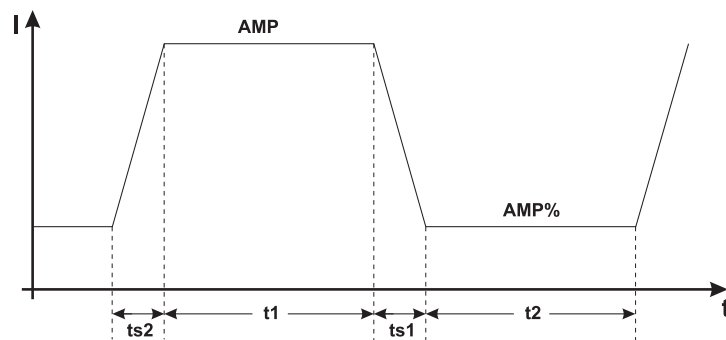

Obrázek 5-10

| Obslužný prvek | Činnost | Výsledek |
|---------------------------------|------------|--|
| Puls Automatic sec kHz | | Volba funkce pulsování WIG sec Kontrolka svítí zeleně kHz |
| | | |
| | | Volba pulsní doby "t1" dioda "pulsní doba" svítí (viz kapitola Funkční sled) |
| | | Nastavení doby pulsu "t1" |
| | | Volba délky přestávky "t2" dioda "Délka přestávky mezi pulsy" svítí (viz kapitola Funkční sled) |
| | | Nastavení délky přestávky "t2" |
| | 2 sek. | Volba dob změny "ts1" a "ts2" |
| | | Nastavení doby poklesu "ts1" |
| | | Přepínání mezi dobami změny "ts1" a "ts2" |
| | | Nastavení doby zvýšení "ts2" |

5.2.5.2 kHz pulsování (metalurgické pulsování)


kHz pulsování (metalurgické pulsování) využívá plazmového tlaku (tlaku světelného oblouku), vznikajícího při vysokých proudech, jímž lze docílit svázaného světelného oblouku s koncentrovaným přívodem tepla. Kmitočet lze nastavit plynule od 50 Hz do 15 kHz a vyvážení impulsů od 1 - 99%.

Na rozdíl od termického pulsování odpadají doby čel impulsů.

UPOZORNĚNÍ



Pulsování pokračuje také během fáze nárůstu a poklesu!

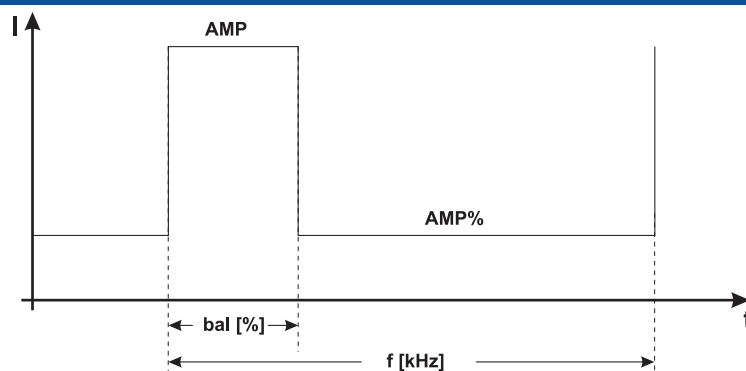

Obrázek 5-11

| Obslužný prvek | Činnost | Výsledek |
|---------------------------------|---------|--|
| Puls Automatic sec kHz | | Volba pulsování kHz Tlačítko "Pulsování WIG" přidržet stisknuté, až bude kontrolka svítit červeně |
| | | Volba vyvážení Nastavitelný rozsah: 1 % až +99 % (kroky po 1 %) |
| | | Volba kmitočtu kHz Nastavitelný rozsah: 50 Hz až 15 kHz (kroky po 0,01 kHz) |

5.2.5.3 Intervalová automatika

Intervalové automatiky se používá zvláště ke stehování a bodování obrobků.








V důsledku proudově závislého pulsního kmitočtu a vyvážení dochází v tavné lázni k oscilaci, která má pozitivní vliv na schopnost přemostění vzduchové mezery. Potřebné pulsní parametry jsou zaváděny automaticky řízením přístroje.

| Obslužný prvek | Činnost | Výsledek |
|---------------------------------|---------|---|
| Puls Automatic sec kHz | | Výběr intervalové automatiky WIG Tlačítko "Pulsování WIG" přidržet stisknuté, až bude kontrolka intervalové automatiky WIG Automatic svítit |
| | | |

5.2.6 Svařování WIG-*activArc*

EWM metoda *activArc* zajišťuje prostřednictvím vysoce dynamického regulačního systému, že zůstává při změnách vzdálenosti mezi svařovacím hořákem a tavnou lázní, např. při ručním svařování, přiváděný výkon téměř konstantní. Napěťové ztráty následkem zkrácení vzdálenosti mezi hořákem a tavnou lázní se kompenzují zvýšením proudu (ampérů na volt - A/V) a obráceně. Tím se znesnadní přilepení wolframové elektrody v tavné lázni a redukuje se příměsky wolframu. To je zvláště výhodné při stehování a bodování!










V kombinaci s pulsní variantou "WIG-pulsní automatika" nebo "KHz pulsování (metalurgické pulsování)" zdokonaluje WIG-*activArc* pozitivní vlastnosti metody v závislosti na definici požadavků ještě více.

| Ovládací prvek | Činnost | Výsledek | Displej |
|---|---|--|---|
|  |  x x | Výběr parametru <i>activArc</i> Stisknout, až bude dioda <i>activArc</i> blikat |  |
|  |  | • Parametry zapnout |  |
| | | • Parametry vypnout |  |

Konfigurace parametrů





Parametr *activArc* (regulace) lze přizpůsobit individuálně na svařovací úkol (tloušťku plechu). Tento parametr je z výroby přizpůsoben svařovacímu proudu.

- Metoda "activArc" musí být zvolena předem (kontrolka *activArc* svítí nepřetržitě).

| Ovládací prvek | Činnost | Výsledek | Displej |
|---|--|--|---|
|  | 4 sek.  | Výběr parametru <i>activArc</i> |  |
|  |  x x | Výběr parametru <i>activArc</i> Stisknout, až bude blikat světelná dioda <i>activArc</i> |  |
|  |  | Nastavit hodnotu parametru • Zvýšit hodnotu parametru (A/V) • Snížit hodnotu parametru (A/V) |  |

5.2.7 Nastavení ochranného plynu

5.2.7.1 Zkouška plynu




| Ovládací prvek | Činnost | Výsledek |
|---|---|---|
|  |  x x | Stisknout tlačítko "Výběr svařovacích parametrů" tolikrát, až bude blikat kontrolka "activArc" <i>activArc</i> . |
|  | 5 sek.  | Stisknout tlačítko "Výběr svařovacích parametrů" a přidržet je stisknuté po dobu cca 5 sek. Kontrola předfuku plynu (WIG) <i>sec</i> svítí, ochranný plyn proudí po dobu cca 20 sek. |

5.2.8 Hořák (varianty ovládání)

S tímto přístrojem lze využít různé varianty hořáků.

Funkce ovládacích prvků, jako jsou tlačítka hořáku (BRT), kolébkové přepínače nebo potenciometry, lze individuálně přizpůsobit pomocí režimů hořáku.

Vysvětlivky značek ovládacích prvků:
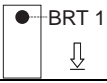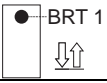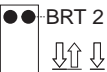
| Symbol | Popis |
|---|--|
|  BRT 1 | Stisknout tlačítko hořáku |
|  BRT 1 | Přerušované stisknutí tlačítka hořáku * |
|  BRT 2 | Přerušované stisknutí tlačítka hořáku * a následně stisknutí |

5.2.8.1 Ťuknutí na tlačítko hořáku (funkce ťuknutím)

UPOZORNĚNÍ




Krátké ťuknutí na tlačítko hořáku způsobí změnu funkce, např. přepnutí z hlavního na snížený proud. Funkce se používá v režimech hořáku 1-6 (z výroby). V režimech hořáku 11-16 se funkce deaktivuje (pro další informace viz kapitola Nastavení režimu hořáku).

5.2.9 Nastavení režimu hořáku a rychlosti Up/Down

Uživatelé jsou k dispozici režimy 1 až 6 a režimy 11 až 16. Režimy 11 až 16 obsahují stejné funkční možnosti jako 1 až 6, avšak bez funkce krokování pro pokles proudu.

Funkční možnosti jednotlivých režimů naleznete v tabulkách pro příslušné typy hořáků. Ve všech režimech lze přirozeně proces svařování zapnout a vypnout tlačítkem hořáku 1 (BRT 1).

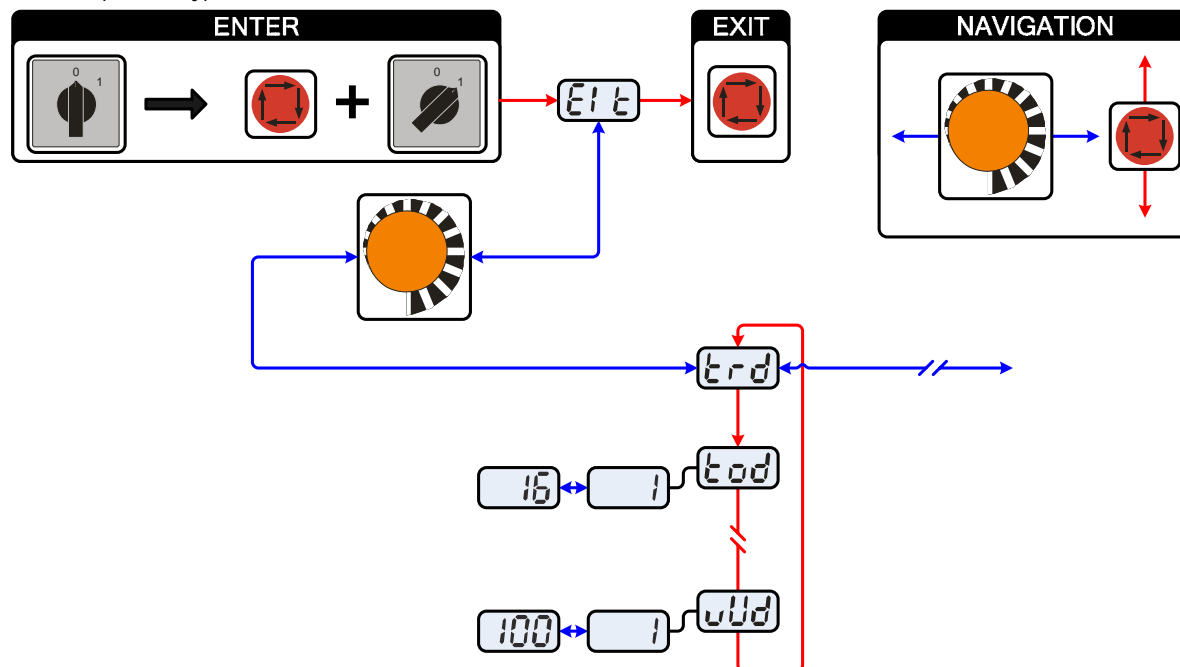

Obrázek 5-12

| Indikace | Nastavení / Volba |
|----------|---|
| | Opuštění menu Exit |
| | Menu Konfigurace hořáku Nastavte funkce svařovacího hořáku |
| | Režim hořáku Režimy 1-6: s funkcí ťuknutím (z výroby 1) Režimy 11-16: bez funkce ťuknutím |
| | Rychlost Up/Down (není k dispozici u režimů 4 a 14) Zvýšení hodnoty = rychlá změna proudu Snížení hodnoty = pomalá změna proudu |





UPOZORNĚNÍ












Pro příslušné typy hořáku mají smysl výhradně uvedené režimy.

5.2.9.1 Standardní hořák TIG (5pólový)

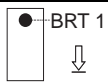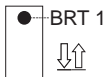




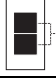
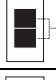

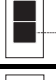


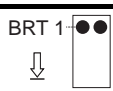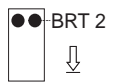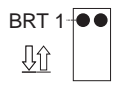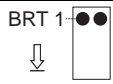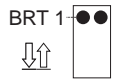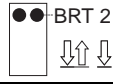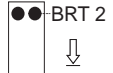

Standardní hořák s jedním tlačítkem

| Zobrazení | Ovládací prvky | Vysvětlivky značek |
|---|---|---|
|  |  | BRT1 = Tlačítko hořáku 1 (zapnutí/vypnutí svařovacího proudu; depresní proud pomocí dotekové funkce (tipování)) |
| Funkce | Režim | Ovládací prvky |
| Svařovací proud zapnut / vypnut | 1 (z výrob. závodu) |  |
| Depresní proud (4-dobý provoz) | |  |

Standardní hořák s dvěma tlačítky hořáku













| Zobrazení | Ovládací prvky | Vysvětlivky značek |
|---|---|---|
|  |  | BRT1 = Tlačítko hořáku 1 BRT 2 = Tlačítko hořáku 2 |
| Funkce | Režim | Ovládací prvky |
| Svařovací proud zapnut / vypnut | 1 (z výrob. závodu) |  |
| Depresní proud | |  |
| Depresní proud (dotekový provoz (tipování) / (4-dobý provoz) | |  |
| Svařovací proud zapnut / vypnut | 3 |  |
| Depresní proud (dotekový provoz (tipování) / (4-dobý provoz) | |  |
| Up-Funkce | |  |
| Down-Funkce | |  |

Standardní hořák s kolébkovým spínačem (MG-kolébkový spínač, dvě tlačítka hořáku)


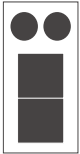




























| Zobrazení | Ovládací prvky | Vysvětlivky značek |
|---|---|---|
|  |  | BRT 1 = tlačítko hořáku 1 BRT 2 = tlačítko hořáku 2 |
| Funkce | Režim | Ovládací prvky |
| Svařovací proud zapnut / vypnut | 1 (z výrob. závodu) |  BRT 1 |
| Depresní proud | |  BRT 2 |
| Depresní proud (dotekový provoz (tipování) / (4-dobý provoz) | |  BRT 1 |
| Svařovací proud zapnut / vypnut | 2 |  BRT 1 + BRT 2 |
| Depresní proud (dotekový provoz (tipování) | |  BRT 1 + BRT 2 |
| Up-Funkce | |  BRT 1 |
| Down-Funkce | |  BRT 2 |
| Svařovací proud zapnut / vypnut | 3 |  BRT 1 |
| Depresní proud (dotekový provoz (tipování) / (4-dobý provoz) | |  BRT 1 |
| Up-Funkce | |  BRT 2 |
| Down-Funkce | |  BRT 2 |

5.2.9.2 Up/Down hořák TIG (8pólový)

Hořák Up/Down s jedním hořákovým tlačítkem


| Zobrazení | Obslužné prvky | Vysvětlivky symbolů |
|---|---|---|
|  |  | BRT 1 = tlačítko hořáku 1 |
| Funkce | Režim | Obslužné prvky |
| Svařovací proud zap. / vyp. | 1 (z výroby) |  BRT 1 ↓ |
| Pokles proudu (krokový provoz) / (4-dobý provoz) | |  BRT 1 ↓↑ |
| Plynulé zvýšení svařovacího proudu (funkce Up) | |  BRT 1 ↓ Up |
| Plynulé snížení svařovacího proudu (funkce Down) | |  BRT 1 ↓ Down |
| Svařovací proud zap. / vyp. | 2 |  BRT 1 ↓ |
| Pokles proudu (krokový provoz) | |  BRT 1 ↓↑ |
| Svařovací proud zap. / vyp. | 4 |  BRT 1 ↓ |
| Pokles proudu (krokový provoz) / (4-dobý provoz) | |  BRT 1 ↓↑ |
| Zvýšení svařovacího proudu skokem (viz kap. "Nastavení 1. skoku v režimu 4 a 14") | |  BRT 1 ↓ Up |
| Snížení svařovacího proudu skokem (viz kap. "Nastavení 1. skoku v režimu 4 a 14") | |  BRT 1 ↓ Down |

Hořák Up/Down se dvěma hořákovými tlačítky





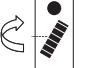
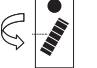
| Zobrazení | Obslužné prvky | Vysvětlivky symbolů |
|---|---|---|
|  |  | BRT 1 = tlačítko hořáku 1 (vlevo) BRT 2 = tlačítko hořáku 2 (vpravo) |
| Funkce | Režim | Obslužné prvky |
| Svařovací proud zap. / vyp. | 1 (z výroby) | BRT 1   |
| Pokles proudu | |  BRT 2  |
| Pokles proudu (krokový režim) / (4-dobý provoz) | | BRT 1   |
| Plynulé zvýšení svařovacího proudu (funkce Up) | |  Up  |
| Plynulé snížení svařovacího proudu (funkce Down) | |  Down  |
| Svařovací proud zap. / vyp. | 2 | BRT 1   |
| Pokles proudu | |  BRT 2  |
| Pokles proudu (krokový provoz) | | BRT 1   |
| Svařovací proud zap. / vyp. | 4 | BRT 1   |
| Pokles proudu | |  BRT 2  |
| Pokles proudu (krokový provoz) | | BRT 1   |
| Zvýšení svařovacího proudu skokem (viz kap. "Nastavení 1. skoku v režimu 4 a 14") | |  Up  |
| Snížení svařovacího proudu skokem (viz kap. "Nastavení 1. skoku v režimu 4 a 14") | |  Down  |
| Zkouška plynu | 4 |  BRT 2  > 3 s |

5.2.9.3 Potenciometrický hořák (8pólový)






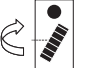
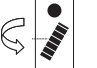
UPOZORNĚNÍ

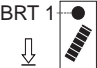 Svařovací zdroj musí být pro provoz konfigurována s potenciometrickým hořákem (viz kap. "TIG Konfigurace připojení potenciometrického hořáku")

Potenciometrický hořák s jedním tlačítkem


| Zobrazení | Ovládací prvky | Vysvětlivky značek |
|---|---|---|
|  |  | BRT 1 = tlačítko hořáku 1 |
| Funkce | Režim | Ovládací prvky |
| Svařovací proud zapnut / vypnut | 3 | BRT 1  |
| Depresní proud (dotekový provoz (tipování)) | | BRT 1  |
| Plynulé zvýšení svařovacího proudu | |  |
| Plynulé snížení svařovacího proudu | |  |


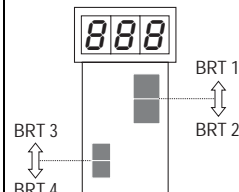
Potenciometrický hořák s dvěma tlačítky hořáku

| Zobrazení | Ovládací prvky | Vysvětlivky značek |
|---|---|---|
|  |  | BRT 1 = tlačítko hořáku 1 BRT 2 = tlačítko hořáku 2 |
| Funkce | Režim | Ovládací prvky |
| Svařovací proud zapnut / vypnut | 3 | BRT 1  |
| Depresní proud | |  BRT 2 |
| Depresní proud (dotekový provoz (tipování)) | | BRT 1  |
| Plynulé zvýšení svařovacího proudu | |  |
| Plynulé snížení svařovacího proudu | |  |


5.2.9.4 Hořák RETOX TIG (12pólový)

UPOZORNĚNÍ


 Pro provoz s tímto svařovacím hořákem musí být svářečka vybavena doplňkovým dodatečným vybavením "ON 12POL RETOX TIG" (12pólovou kabelovou koncovkou pro připojení hořáku)!

| Zobrazení | Obslužné prvky | Vysvětlivky symbolů | |
|---|---|-----------------------|----------------|
|  |  | BRT = tlačítko hořáku | |
| Funkce | | Režim | Obslužné prvky |
| Svařovací proud zap. / vyp. | | 1 (z výroby) | BRT 1 |
| Snížený proud | | | BRT 2 |
| Doběhový proud (funkce krokování) | | | BRT 1 (ťukat) |
| Svařovací proud zvýšit (funkce Up) | | | BRT 3 |
| Svařovací proud snížit (funkce Down) | | | BRT 4 |
| Režimy 2 a 3 se u tohoto typu hořáku nepoužívají resp. nemají význam. | | | |
| Svařovací proud zap. / vyp. | | 4 | BRT 1 |
| Snížený proud | | | BRT 2 |
| Doběhový proud (funkce krokování) | | | BRT 1 (ťukat) |
| Svařovací proud zvýšit rázově (nastavení 1. rázu) | | | BRT 3 |
| Svařovací proud snížit rázově (nastavení 1. rázu) | | | BRT 4 |
| Přepínání mezi Up-Down a přepínáním úkolů | | | BRT 2 (ťukat) |
| Číslo úkolu zvýšit (JOB) | | | BRT 3 |
| Číslo úkolu snížit (JOB) | | | BRT 4 |
| Svařovací proud zap. / vyp. | | 6 | BRT 1 |
| Snížený proud | | | BRT 2 |
| Doběhový proud (funkce krokování) | | | BRT 1 (ťukat) |
| Plynulé zvýšení svařovacího proudu (funkce Up) | | | BRT 3 |
| Plynulé snížení svařovacího proudu (funkce Down) | | | BRT 4 |
| Přepínání mezi Up-Down a přepínáním úkolů | | | BRT 2 (ťukat) |
| Číslo úkolu zvýšit (JOB) | | | BRT 3 |
| Číslo úkolu snížit (JOB) | | | BRT 4 |

5.2.10 Nastavení 1. skoku

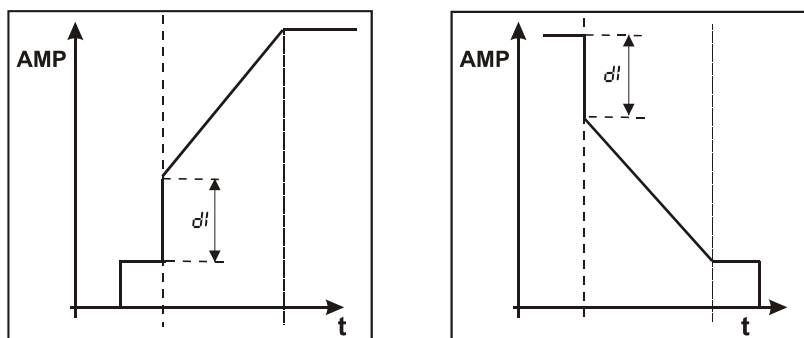

Obrázek 5-13

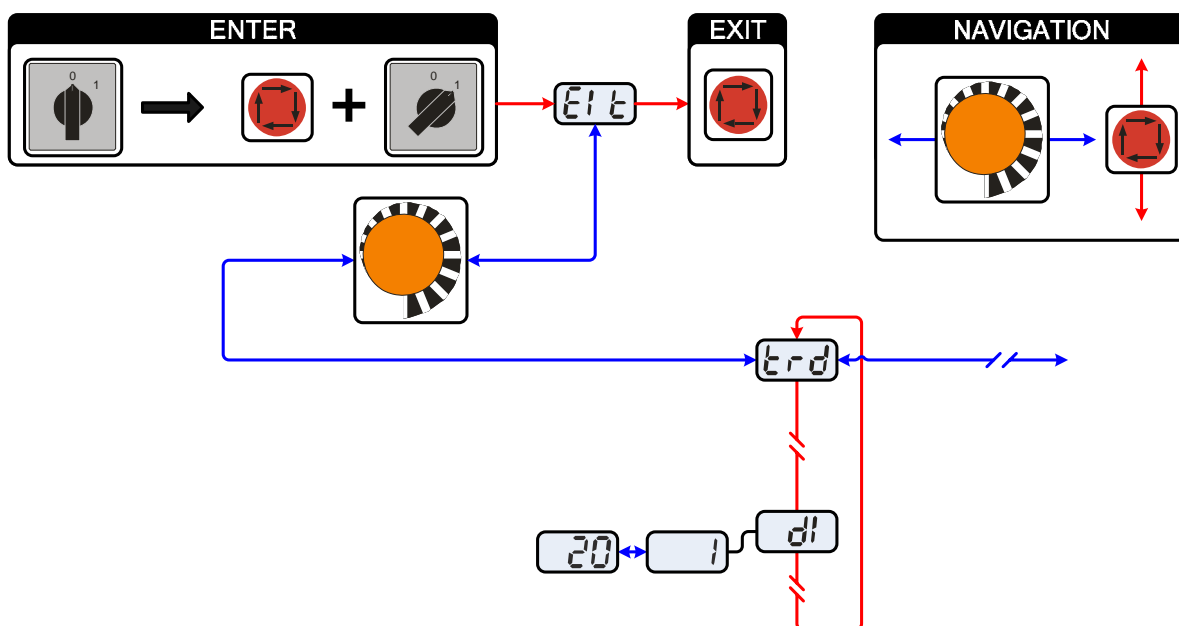

Obrázek 5-14

| Indikace | Nastavení / Volba |
|------------|---|
| Elt | Opuštění menu Exit |
| trd | Menu Konfigurace hořáku Nastavte funkce svařovacího hořáku |
| dl | Nastavení 1. skoku Nastavení: 1 až 20 (z výroby 1) |







UPOZORNĚNÍ



Tato funkce je možná pouze s Up/Down-hořáky v režimu 4 a 14

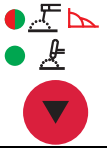
5.3 Ruční svařování elektrodou

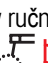5.3.1 Navolení a nastavení




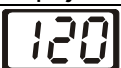



| Obslužný prvek | Činnost | Výsledek | Displeje |
|---|---|---|--|
|  |  | Výběr metody ručního svařování elektrodou. Kontrolka   svítí zeleně. | Displej udává hodnoty posledního svařovacího proudu. |
|  |  | Nastavení svařovacího proudu. | Svařovací proud je indikován |

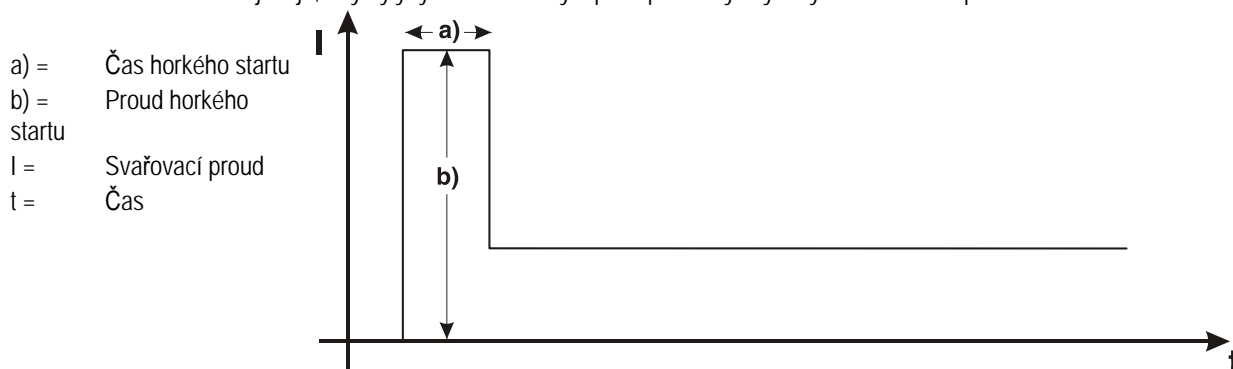5.3.2 Horký start

Zařízení horkého startu zajišťuje, aby byly tyčové elektrody lépe zapalovány zvýšeným startovacím proudem.



5.3.2.1 Proud horkého startu

| Obslužný prvek | Činnost | Výsledek | Displeje |
|---|--|---|---|
|  |  x x | Volba svařovacích parametrů – proud horkého startu: Stisknout, až se rozsvítí kontrolka pro proud horkého startu  AMP%. |  |
|  |  | Nastavení proudu horkého startu. Z výroby je nastavena hodnota zvoleného hlavního proudu procentuálně. Pro absolutní nastavení proudu horkého startu viz kap. „Rozšířené nastavení“ |  |

5.3.2.2 Čas horkého startu


| Obslužný prvek | Činnost | Výsledek | Displeje |
|----------------|---------|---|----------|
| | | Volba svařovacích parametrů pro horký start: Stisknout, až se rozsvítí kontrolka pro proud horkého startu ● sec. | |
| | | Nastavení proudu horkého startu. | |

5.3.3 Arcforce

Zařízení Arcforcing (podpora stability oblouku) nastavuje krátce předtím, než hrozí přilepení elektrody, vyšší proud, který přilepení elektrody ztěžuje.

| Ovládací prvek | Činnost | Výsledek | Displeje |
|----------------|---------|--|----------|
| | 1 x | Volba parametrů svařování Arcforcing Kontrolka svítí červeně. | |
| | | Nastavení Arcforcing. -40 = nepatrné zvýšení proudu > měkký světelný oblouk 0 = standardní nastavení +40 = velké zvýšení proudu > agresivní světelný oblouk | |

5.3.4 Antistick

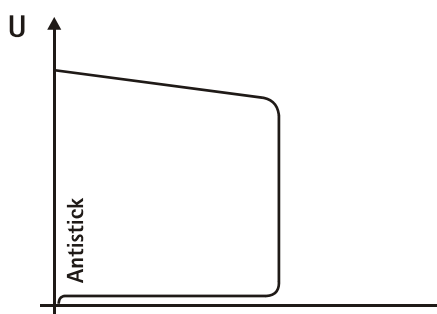

Antistick zabráňuje vychladnutí elektrody.
Pokud by se elektroda měla i přes Arcforce zařízení připekat, přepne přístroj automaticky během cca. 1 sec na minimální proud, čímž je zamezeno vychladnutí elektrody. Zkontrolujte nastavení svařovacího proudu a zkorrigujte je pro svařovací úlohu!

5.4 Klíčový spínač

UPOZORNĚNÍ

Tato součást příslušenství může být dodatečně vybavena, viz kapitola Příslušenství.

K zabezpečení proti neoprávněné nebo neúmyslné změně parametrů svařování lze na přístroji pomocí klíčového spínače zablokovat zadávací úroveň řízení.

Poloha klíče 1 = Lze nastavit všechny parametry

Poloha klíče 0 = Nastavení následujících obslužných prvků / funkcí nelze změnit:

- Tlačítko "Metoda svařování"
- Hodnoty parametrů funkčního sledu je možno zobrazit, nelze je však měnit.

5.5 Dálkový ovladač

UPOZORNĚNÍ



Dálkové ovladače jsou provozovány přes 19-pólovou zástrčku dálkového ovladače.

- V případě potřeby lze zajistit prodlužovací kabel v různých délkách (viz kapitola Příslušenství).
- Dálkový ovladač zastrčte a zajistěte pouze při vypnuté svářečce resp. vypnutém přístroji posuvu drátu do příslušné zdířky pro připojení dálkového ovladače.
- Po zapnutí svářečky je dálkový ovladač automaticky identifikován.

5.5.1 Ruční dálkový ovladač RT 1



Funkce

- Plynule nastavitelný svařovací proud (0 % až 100 %) v závislosti na hlavním proudu, předvoleném na svářečce.

5.5.2 Ruční dálkový ovladač RTP 1



Funkce

- WIG / ruční svařování elektrodou.
- Plynule nastavitelný svařovací proud (0 % až 100 %) v závislosti na hlavním proudu, předvoleném na svářečce.
- Pulsní / Bodové / Normální svařování
- Doba pulsu, bodování a prodlevy je plynule nastavitelná.

5.5.3 Ruční dálkový ovladač RTP 2



Funkce

WIG / ruční svařování elektrodou.

Plynule nastavitelný svařovací proud (0 % až 100 %) v závislosti na hlavním proudu, předvoleném na svářečce.

Pulsní / Bodové / Normální svařování

Frekvence a čas bodového svařování plynule nastavitelné.

Hrubé nastavení frekvence cyklu.

Poměr pulzů a prodlev (vyvážení) nastavitelný od 10 % - 90 %.

5.5.4 Ruční dálkový ovladač RTP 3



Funkce

- TIG / Ruční svařování elektrodou

- Plynule nastavitelný svařovací proud (0% až 100%) v závislosti na předvoleném hlavním proudu svařovacího zdroje.

- Pulsní / Bodové / Normální svařování

- Frekvence a čas bodového svařování plynule nastavitelné.

- Hrubé nastavení frekvence taktu.

- Poměr pulzů a prodlev (balance) nastavitelný od 10%-90%.


5.5.5 Nožní dálkový ovladač RTF 1



Funkce

- Plynulé nastavení svařovacího proudu (0% až 100%) v závislosti na předvoleném hlavním proudu na svařovacím zdroji
- Funkce start / stop

Svařování ActivArc není ve spojení s pedálovým dálkovým ovladačem RTF 1 možné.

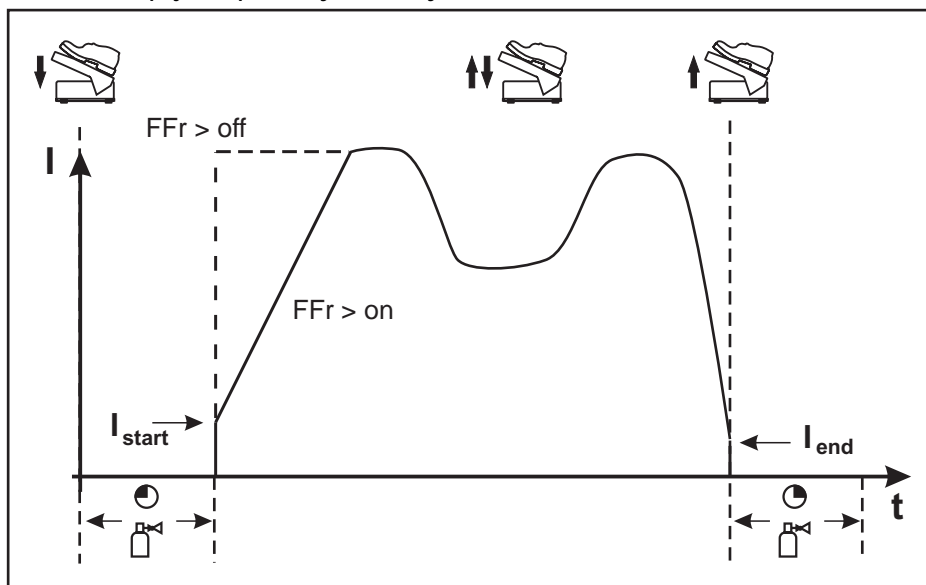

Obrázek 5-15

| Symbol | Význam |
|--------|--|
| | Stiskněte patkový dálkový ovladač (zahajte proces svařování) |
| | Obsluha patkového dálkového ovladače (nastavte svařovací proud podle aplikace) |
| | Uvolněte patkový dálkový ovladač (ukončete proces svařování) |
| FFr | Lineárně rostoucí funkce RTF |
| on | Svařovací proud běží lineárně rostoucí funkcí na předvolený hlavní proud |
| off | Svařovací proud okamžitě skočí na předvolený hlavní proud |

UPOZORNĚNÍ



Lineárně rostoucí funkci RTF lze zapnout, resp. vypnout, v podmenu řízení přístroje (viz kapitola "Rozšířená nastavení > Lineárně rostoucí funkce RTF").

5.6 Rozhraní pro automatizaci

POZOR



Poškození přístroje v důsledku neodborného připojení!

Nevhodné řídicí kabely nebo chybná obsazení vstupních a výstupních signálů mohou způsobit poškození přístroje.

Používejte výhradně stíněné řídicí kabely!


Pracuje-li přístroj s řídicími napětími, musí být spojení provedeno přes vhodný izolační zesilovač!

Pro řízení hlavního resp. sníženého proudu prostřednictvím řídicích napětí, musí být uvolněny odpovídající vstupy (viz aktivace nastavení hlavního napětí).

5.6.1 Automatové rozhraní TIG

| Pin | Forma signálu | Označení | Výkres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|---|---|----|---|--------|---|-------|---|------|---|---------|---|----|---|----|---|------|---|-----------|---|-------|---|---------|---|------|---|------|---|----|---|---------|---|----|---|------|---|----|---|----------|---|
| A | Výstup | PE Připojení pro kabelové stínění | <table><tr><td>PE</td><td>A</td></tr><tr><td>REGaus</td><td>B</td></tr><tr><td>SYN_E</td><td>C</td></tr><tr><td>IGRO</td><td>D</td></tr><tr><td>Not/Aus</td><td>E</td></tr><tr><td>0V</td><td>F</td></tr><tr><td>NC</td><td>G</td></tr><tr><td>Uist</td><td>H</td></tr><tr><td>VSchweiss</td><td>J</td></tr><tr><td>SYN_A</td><td>K</td></tr><tr><td>Str/Stp</td><td>L</td></tr><tr><td>+15V</td><td>M</td></tr><tr><td>-15V</td><td>N</td></tr><tr><td>NC</td><td>P</td></tr><tr><td>Not/Aus</td><td>R</td></tr><tr><td>0V</td><td>S</td></tr><tr><td>list</td><td>T</td></tr><tr><td>NC</td><td>U</td></tr><tr><td>SYN_A 0V</td><td>V</td></tr></table> | PE | A | REGaus | B | SYN_E | C | IGRO | D | Not/Aus | E | 0V | F | NC | G | Uist | H | VSchweiss | J | SYN_A | K | Str/Stp | L | +15V | M | -15V | N | NC | P | Not/Aus | R | 0V | S | list | T | NC | U | SYN_A 0V | V |
| PE | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGaus | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SYN_E | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGRO | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Not/Aus | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0V | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NC | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uist | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VSchweiss | J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SYN_A | K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Str/Stp | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +15V | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -15V | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NC | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Not/Aus | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0V | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| list | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NC | U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SYN_A 0V | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Výstup | REGaus Vylučně pro servisní účely | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Vstup | SYN_E Synchronizace pro provoz Master-Slave | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | Vstup (o. c.) | IGRO Signál toku proudu I>0 (maximální zatížení 20mA / 15V) 0V = Průtok svařovacího proudu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Vstup | Not/Aus NOUZOVÉ VYPNUTÍ k nadřazenému odpojení proudového zdroje. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | Vstup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | Vstup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | Vstup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Vstup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | Vstup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Vstup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | Vstup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | Vstup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | Vstup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O | Vstup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | Vstup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q | Vstup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | Vstup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Vstup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T | Vstup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U | Vstup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V | Vstup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5.6.2 Připojovací zdírka dálkového ovladače 19pólová

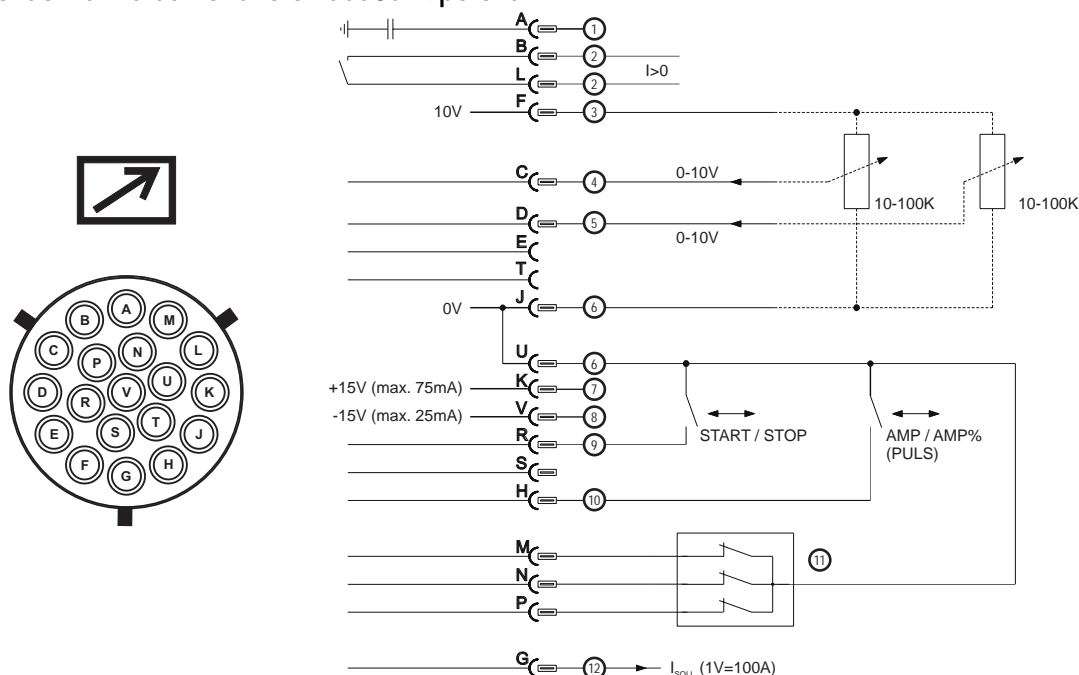


Obrázek 5-16


| Pol. | Vývod | Forma signálu | Označení |
|------|-------|---------------|---|
| 1 | A | Výstup | Připoj pro kabelové stínění (PE) |
| 2 | B/L | Výstup | Proud teče, signál I>0, bez potenciálu (max. +/- 15 V / 100 mA) |
| 3 | F | Výstup | Referenční napětí pro potenciometr 10 V (max. 10 mA) |
| 4 | C | Vstup | Nastavení hlavního napětí pro hlavní proud, 0-10 V (0 V = I _{min} , 10 V = I _{max}) |
| 5 | D | Vstup | Nastavení hlavního napětí pro snížený proud, 0-10 V (0 V = I _{min} , 10 V = I _{max}) |
| 6 | J/U | Výstup | Referenční potenciál 0V |
| 7 | K | Výstup | Napájení napětím +15V, max. 75mA |
| 8 | V | Výstup | Napájení napětím -15V, max. 25mA |
| 9 | R | Vstup | Svařovací proud start / stop |
| 10 | S | Vstup | Přepínání ruční svařování elektrodou nebo svařování WIG. |
| 11 | H | Vstup | Přepínání svařovací proud hlavní nebo snížený proud (pulsování) |
| 12 | M/N/P | Vstup | Aktivování nastavení hlavního napětí Všechny 3 signály přiložit na referenční potenciál 0V, aby se aktivovalo nastavení hlavního napětí pro hlavní a snížený proud |
| 13 | G | Výstup | Měřená hodnota I _{NA} ST (1V = 100A) |

5.7 Rozšířená nastavení

5.7.1 Nastavení Slope časů pro depresní proud AMP% popř. pulzních křivek

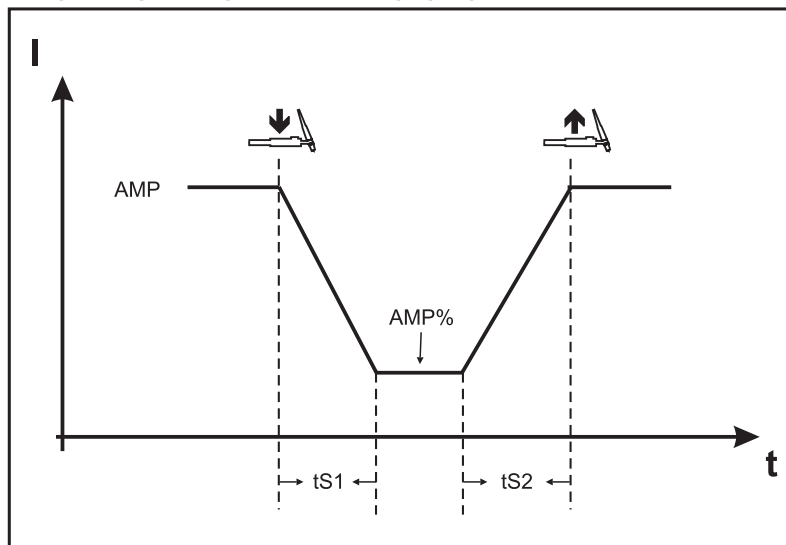


Obrázek 5-17

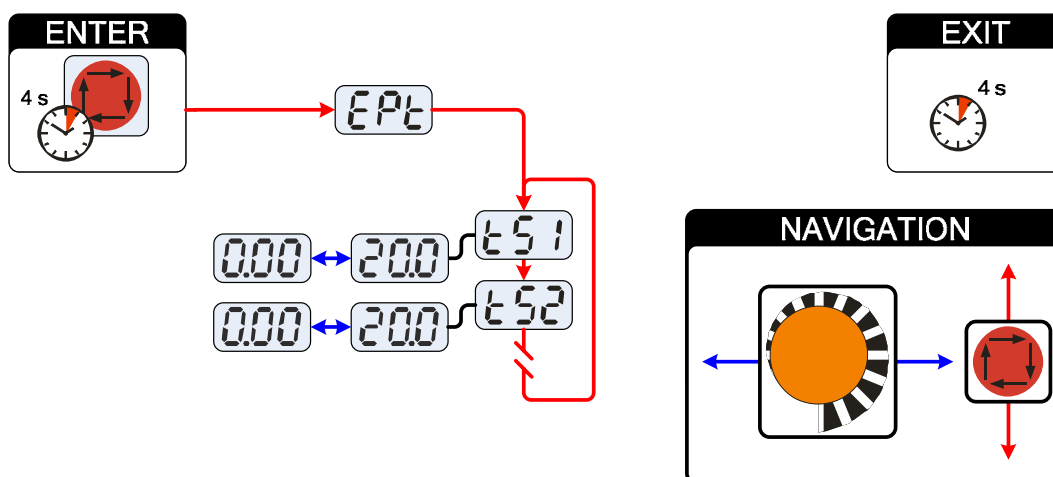

Obrázek 5-18

| Indikace | Nastavení / Volba |
|----------|--|
| EXPt | Expertní menu |
| tS1 | Doba snížení tS1 (hlavní proud na doběhový proud) Nastavení: 0,00 s až 20,0 s (z výroby 0,01 s) |
| tS2 | Doba zvýšení tS2 (doběhový proud na hlavní proud) Nastavení: 0,00 s až 20,0 s (z výroby 0,01 s) |

5.7.2 Způsob provozu 2-taktní TIG verze C

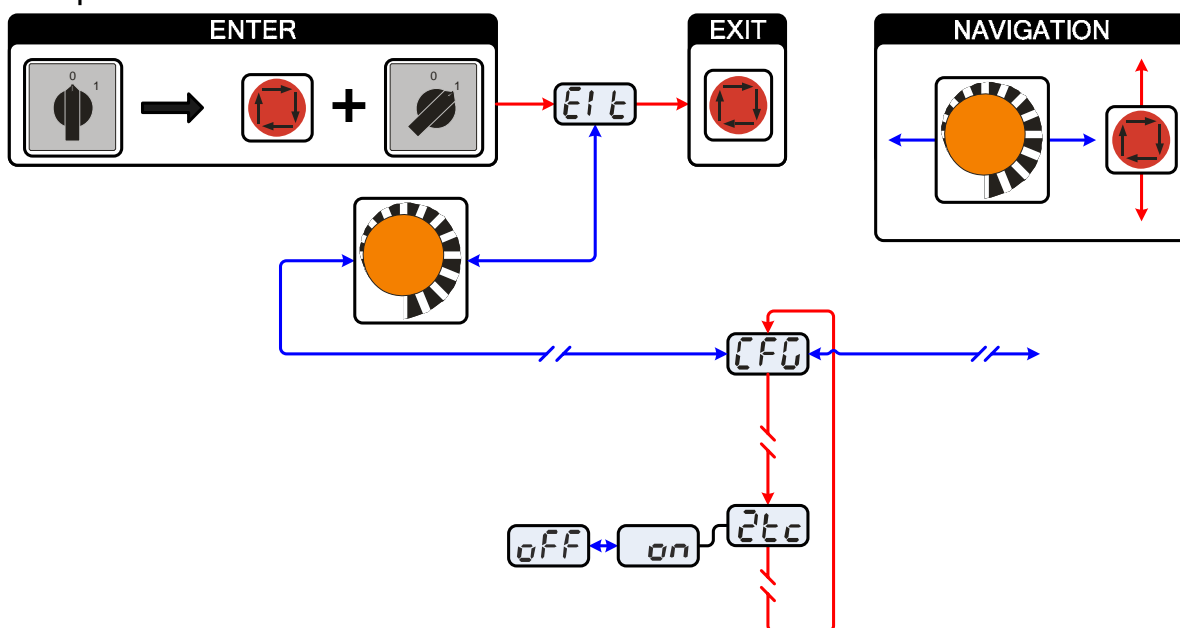

Obrázek 5-19

| Indikace | Nastavení / Volba |
|------------|--|
| EIT | Opuštění menu Exit |
| CFG | Konfigurace přístroje Nastavení funkcí přístroje a zobrazení parametrů |
| 2tc | 2-taktní provoz (verze C) <ul style="list-style-type: none"> • on = zap. • off = vyp. (z výroby) |

5.7.3 Konfigurace připojení potenciometrického hořáku TIG



NEBEZPEČÍ



Nebezpečí poranění elektrickým napětím po vypnutí!

Práce na otevřeném přístroji mohou vést ke zraněním s následkem smrti!

Během provozu se v přístroji nabíjejí kondenzátory elektrickým napětím. Toto napětí zde přetrvává až do 2 minut po vytažení síťové zástrčky.

1. Vypněte přístroj.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku.
3. Vyčkejte alespoň 2 minuty, než se vybijí kondenzátory!



VÝSTRAHA



Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních pokynů!

Nerespektování bezpečnostních předpisů může být životu nebezpečné!

P pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny v tomto návodu!

Dodržujte místně specifické předpisy pro úrazovou prevenci!

Osoby v oblasti pracoviště upozorněte na dodržování předpisů!

POZOR




Zkouška!

Před opětovným uvedením do provozu musí být bezpodmínečně provedena "inspekce a zkouška za provozu" podle IEC / DIN 60974-4 "Zařízení pro obloukové svařování - inspekce a zkoušky za provozu"!

- Podrobné informace viz standardní návod k obsluze svářečky.

Při připojení potenciometrického hořáku se musí uvnitř svářecího přístroje na podložce tištěného obvodu T320/1 vytáhnout jumper JP27.


| Konfigurace svařovacího hořáku | Nastavení |
|--|--|
| Připraveno pro hořák WIG-Standard popř. hořák Up-Down (z výrobního závodu) | <input checked="" type="checkbox"/> JP27 |
| Připraveno pro potenciometrický hořák | <input type="checkbox"/> JP27 |

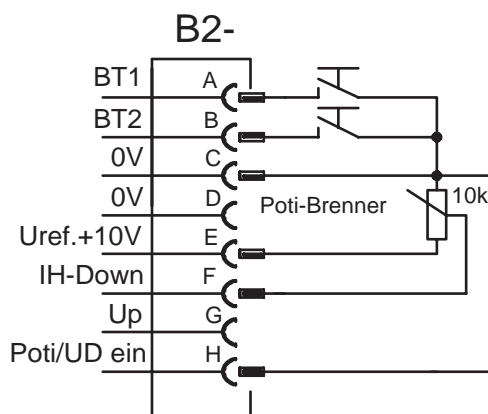

Obrázek 5-20

5.7.4 Indikace svařovacího proudu (počáteční, snížený, konečný a proud pro horký start)


Svařovací proudy pro spouštěcí, snížený a koncový proud (expertní menu) mohou být zobrazeny na displeji přístroje procentuálně (z výrobního závodu) nebo absolutně.

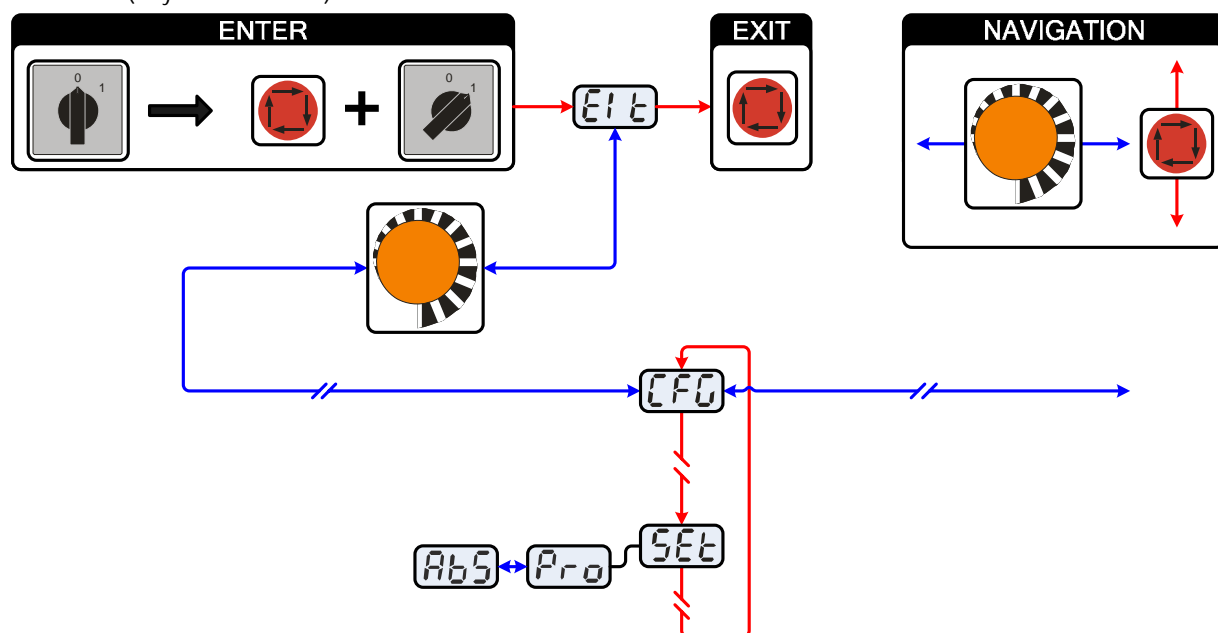

Obrázek 5-21

| Indikace | Nastavení / Volba |
|-------------|---|
| El t | Opustění menu Exit |
| CFG | Konfigurace přístroje Nastavení funkcí přístroje a zobrazení parametrů |
| SEt | Indikace svařovacího proudu (počáteční, snížený, konečný a proud pro horký start) <ul style="list-style-type: none"> Pro = indikace svařovacího proudu závislá na hlavním proudu (z výroby) Abs = indikace absolutního svařovacího proudu |

5.7.5 Lineárně rostoucí funkce patkového dálkového ovladače RTF 1

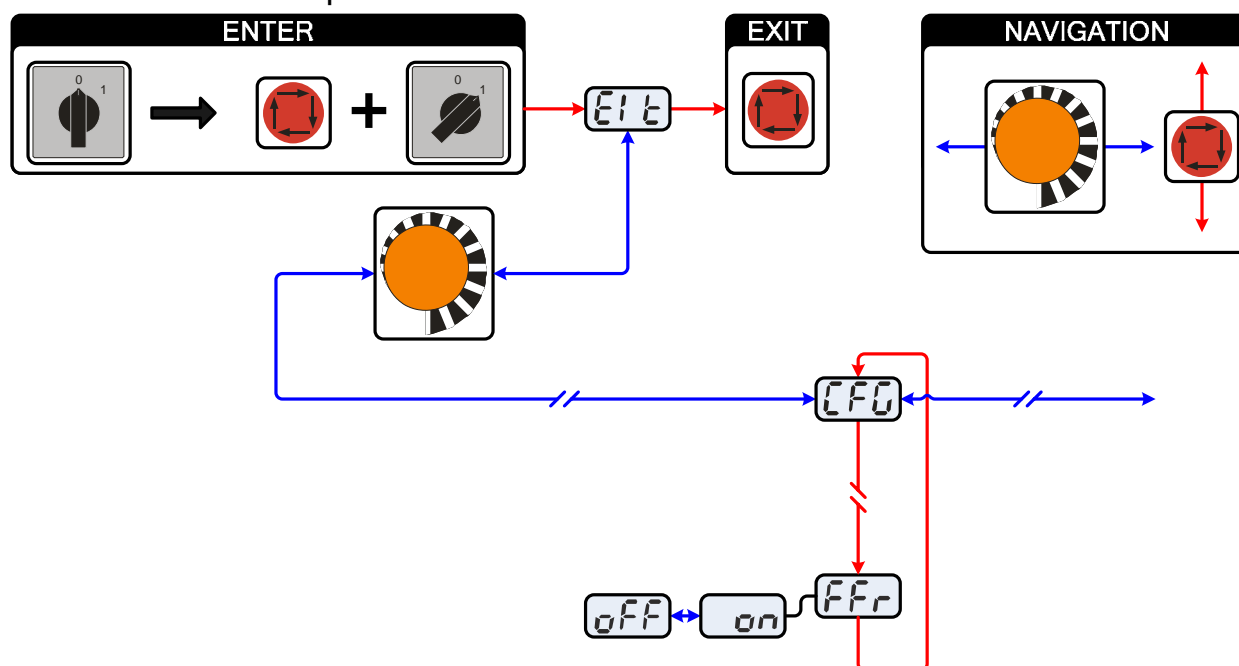

Obrázek 5-22

| Indikace | Nastavení / Volba |
|-------------|--|
| El t | Opuštění menu Exit |
| CFD | Konfigurace přístroje Nastavení funkcí přístroje a zobrazení parametrů |
| FFr | Lineárně rostoucí funkce Dálkový ovladač RTF 1 Lineárně rostoucí funkci lze zapnout nebo vypnout. |
| on | Zapnutí Zapnutí funkce přístroje |
| off | Vypnutí Vypnutí funkce přístroje |


5.8 Menu a podmenu ovládání přístroje

5.8.1 Přímá menu (parametry jsou přímo dostupné)

Funkce, parametry a jejich hodnoty, které lze zvolit v přímém přístupu např. jedním stisknutím tlačítka.

5.8.2 Expertní menu (WIG)

V expertním menu jsou uloženy funkce a parametry, které buď nelze přímo nastavit v ovládání přístroje nebo jejich pravidelné nastavování není potřebné.

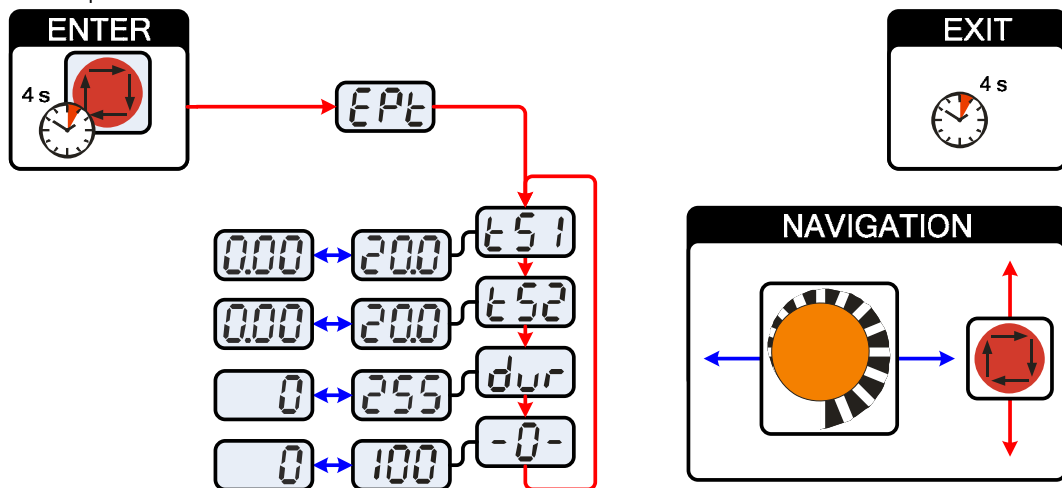

Obrázek 5-23

| Indikace | Nastavení / Volba |
|------------|--|
| EPl | Expertní menu |
| tS1 | Doba snížení tS1 (hlavní proud na doběhový proud) Nastavení: 0,00 s až 20,0 s (z výroby 0,01 s) |
| tS2 | Doba zvýšení tS2 (doběhový proud na hlavní proud) Nastavení: 0,00 s až 20,0 s (z výroby 0,01 s) |
| tS2 | Doba zvýšení tS2 (doběhový proud na hlavní proud) Nastavení: 0,00 s až 20,0 s (z výroby 0,01 s) |
| -0- | Parametry activArc Parametry jsou dodatečně nastavitelné po aktivaci svařování WIG activArc. Indikace na displeji = výrobní nastavení). |

UPOZORNĚNÍ



ENTER (Přístup k menu)

- Tlačítko „svařovací parametry“ stisknout po dobu 4 sek.


Navigace v menu

- Parametry se volí stisknutím tlačítka „svařovací parametry“.
- Parametry nastavit resp. změnit otáčením knoflíku „nastavení svařovacích parametrů“.

EXIT (menu opustit)

- Po uplynutí 4 sek. se přístroj přepne samočinně na provozuschopný stav.

5.8.3 Konfigurační menu přístroje

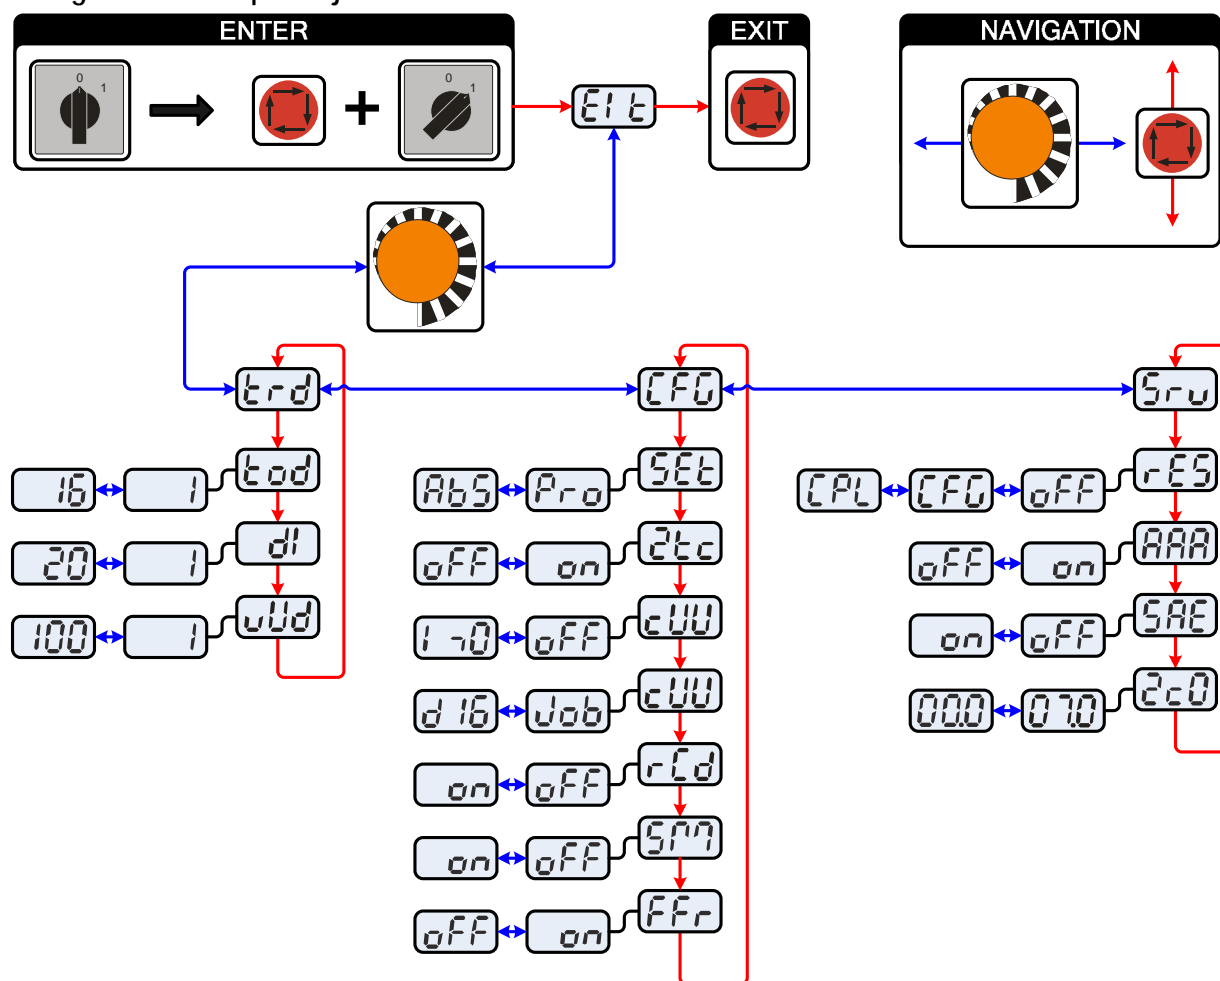

Obrázek 5-24

UPOZORNĚNÍ



ENTER (Přístup k menu)

- Přístroj vypnout hlavním vypínačem
- Tlačítko „svařovací parametry“ přidržit stisknuté a současně přístroj opět zapnout.

















NAVIGACE (navigace v menu)

- Parametry se volí stisknutím tlačítka „svařovací parametry“.
- Parametry nastavit resp. změnit otáčením knoflíku „nastavení svařovacích parametrů“.

EXIT (menu opustit)

- Zvolit bod menu „Elc“.
- Stisknout tlačítko „svařovací parametry“ (nastavení se převezmou, přístroj přepne na stav provozuschopný).

| Indikace | Nastavení / Volba |
|----------|---|
| | Opuštění menu Exit |
| | Menu Konfigurace hořáku Nastavte funkce svařovacího hořáku |
| | Režim hořáku Režimy 1-6: s funkcí ťuknutím (z výroby 1) Režimy 11-16: bez funkce ťuknutím |

| Indikace | Nastavení / Volba |
|---|---|
|  | Nastavení 1. skoku Nastavení: 1 až 20 (z výroby 1) |
|  | Rychlost Up/Down (není k dispozici u režimů 4 a 14) Zvýšení hodnoty = rychlá změna proudu Snížení hodnoty = pomalá změna proudu |
|  | Konfigurace přístroje Nastavení funkcí přístroje a zobrazení parametrů |
|  | Indikace svařovacího proudu (počáteční, snížený, konečný a proud pro horký start) <ul style="list-style-type: none"> Pro = indikace svařovacího proudu závislá na hlavním proudu (z výroby) Abs = indikace absolutního svařovacího proudu |
|  | 2-taktní provoz (verze C) <ul style="list-style-type: none"> on = zap. off = vyp. (z výroby) |
|  | Svařování WIG studeným drátem, druh provozu <ul style="list-style-type: none"> l>0 = provoz se studeným drátem pro automatizované aplikace, drát se posunuje když teče proud 2t až 4t = druh provozu 2taktní až 4taktní off = studený drát vypnut, drátová elektroda se neposunuje (z výroby) |
|  | Svařování WIG studeným drátem, průměr drátové elektrody Není zapotřebí při svařování WIG (ručním). <ul style="list-style-type: none"> JOB = průměr drátové elektrody se převezme z předešlého úkolu (JOB) (z výroby) dxx = tloušťka drátu 0,6 mm až 1,6 mm |
|  | Přepínání znázornění proudu (ruční svařování elektrodou) <ul style="list-style-type: none"> on = indikace skutečné hodnoty off = indikace nastavené hodnoty (z výroby) |
|  | spotMatic Varianta k druhu provozu spotArc, zážeh s dotykem obrobku <ul style="list-style-type: none"> on = zap. off = vyp. (z výroby) |
|  | Lineárně rostoucí funkce Dálkový ovladač RTF 1 Lineárně rostoucí funkci lze zapnout nebo vypnout. |
|  | Servisní menu Změny v servisním menu smí být prováděny výhradně autorizovaným servisním personálem! |
|  | Reset (obnovení výrobního nastavení) <ul style="list-style-type: none"> off = vyp. (z výroby) CFG = obnovení hodnot v menu konfigurace přístroje CPL = kompletní obnovení všech hodnot a nastavení Reset se provede při opuštění menu (EXIT). |
|  | activArc Měření napětí <ul style="list-style-type: none"> on = funkce zap. (z výroby) off = funkce vyp. |
|  | Výpis chyby na rozhraní automatu, kontakt SYN_A <ul style="list-style-type: none"> on = funkce zap. off = funkce vyp. (z výroby) |
|  | Dotaz na stav softwaru (příklad) 07= ID systémové sběrnice |
|  | 02c0= číslo verze ID systémové sběrnice a číslo verze se oddělují tečkou. |

6 Uvedení do provozu

6.1 Všeobecné pokyny



NEBEZPEČÍ



Nebezpečí poranění elektřinou!

Dotknutí se vodivých částí, např. zdířek pro svařovací proud, může být životu nebezpečné!

Mějte na zřeteli bezpečnostní upozornění na prvních stránkách návodu k použití!

Přístroj smí uvádět do provozu výhradně osoby, které mají odpovídající znalosti o zacházení s obloukovými svařecími přístroji.

Spojovací a svařovací kabely (např. držáky elektrod, svařovací hořáky, zemnicí kabely, rozhraní) připojujte pouze k vypnutému přístroji!



POZOR



Nebezpečí popálení na přípojce svařovacího proudu!

Nezajištěné kontakty svařovacího proudu mohou zahřívát přípojky a vedení a při dotyku mohou způsobit popáleniny!

Kontakty svařovacího proudu každý den přezkoušejte a případně je zajistěte otočením doprava.

POZOR



Zacházení s ochrannými čepičkami proti prachu!

Ochranné čepičky proti prachu chrání kabelové koncovky a tudíž přístroj před znečištěním a poškozením.

- Není-li k přípoji připojena žádná komponenta příslušenství, musí být nasazena ochranná čepička proti prachu.
- V případě vady nebo její ztráty musí být ochranná čepička proti prachu nahrazena!

6.2 Instalace



POZOR



Umístění přístroje!

Přístroj nesmí být nainstalován a provozován venku, ale pouze na vhodném, dostatečně nosném a rovném podkladu!

Provozovatel musí zajistit rovnou podlahu odolnou proti skluzu a dostatečné osvětlení pracoviště.

Vždy musí být zajištěna bezpečná obsluha přístroje.

6.3 Chlazení přístroje

Pro dosažení optimální doby zapnutí, dejte pozor na následující podmínky:

- Postarejte se o dostatečné větrání pracoviště.
- vstupní a výstupní větrací otvory přístroje ponechte nezakryté.
- do přístroje nesmí vniknout částice materiálu, prach nebo jiná cizí tělesa.

6.4 Oblast použití – Použití v souladu s určením



VÝSTRAHA



Nebezpečí v důsledku neúčelového použití!

V případě neúčelového použití může od přístroje hrozit nebezpečí pro osoby, zvířata a věcné škody. Za všechny z toho vyplývající škody se nepřijímá žádné ručení!

- Přístroj používat výhradně účelově a poučeným, odborným personálem!
- Na přístroji neprovádět žádné neodborné změny nebo přestavby!

POZOR



Škody způsobené cizími komponentami!

V případě škod způsobených cizími komponentami zaniká záruka výrobce!

- Používat výhradně systémové komponenty a doplňky (proudové zdroje, svařovací hořáky, držáky elektrod, dálkové ovladače, náhradní a opotřebitelné díly, atd.) z našeho dodávaného sortimentu!
- Komponentu příslušenství připojte k odpovídající přípojné zásuvce pouze při vypnutém svařecím přístroji a zajistěte ji.

Tyto svařečky jsou způsobilé výhradně ke

svařování stejnosměrným proudem WIG s vysokofrekvenčním zážehem nebo zážehem liftarc a

k ručnímu svařování elektrodou při stejnosměrném proudu.

6.5 Vedení obrobku, všeobecně



POZOR



Nebezpečí popálení v důsledku neřádného připojení kabelu pro obrobek!

Barva, rez a nečistoty ne přípojných místech zabraňují toku proudu a mohou mít za následek bludné svařovací proudy.

Bludné svařovací proudy mohou být příčinou požárů a zranění osob!

- Přípojná místa vyčistit!
- Kabel pro připojení obrobku bezpečně připevnit!
- Konstruktivní části obrobku nepoužívat pro zpětné vedení svařovacího proudu!
- Dbát na bezvadné vedení proudu!

6.6 Připojení na síť



NEBEZPEČÍ



Rizika v důsledku neodborného připojení elektrické sítě!

Neodborné připojení elektrické sítě může vést k úrazům, příp. věcným škodám!

Přístroj připojujte výhradně k zásuvce s předpisově připojeným ochranným vodičem.

Je-li třeba připojit novou síťovou zástrčku, smí tuto instalaci provést výhradně odborný elektrikář podle zákonů a předpisů platných v zemi použití (libovolné pořadí fází u přístrojů na třífázový proud)!


Zástrčky, zásuvky a přívodní vedení musí v pravidelných intervalech kontrolovat odborný elektrikář!

6.6.1 Druh sítě

UPOZORNĚNÍ



Připojení smí být uskutečněno na sítě TN, TT nebo IT (v závislosti na jejich použitelnosti).

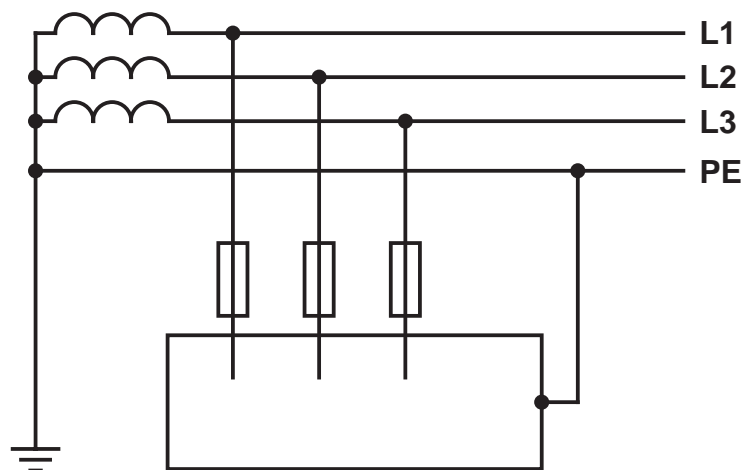

Obrázek 6-1

Legenda

| Pol. | Označení | Rozlišovací barva |
|------|----------------|-------------------|
| L1 | Vnější vodič 1 | černá |
| L2 | Vnější vodič 2 | hnědá |
| L3 | Vnější vodič 3 | šedá |
| PE | Ochranný vodič | zelenožlutý |

POZOR



Provozní napětí - síťové napětí!

Na výkonovém štítku uvedené provozní napětí se musí shodovat se síťovým napětím, aby se zabránilo poškození přístroje!

- Jištění sítě viz kapitola „Technická data“!

- Zastrčte síťovou zástrčku vypnutého přístroje do příslušné zásuvky.

6.7 Chlazení svařovacího hořáku

6.7.1 Všeobecně

POZOR



Směsi chladicích prostředků!

Směsi s jinými kapalinami nebo použití nevhodných chladicích prostředků vede k hmotným škodám a má za následek zánik záruky výrobce!

Používejte výhradně chladiva popsaná v tomto návodu (Přehled chladicích prostředků).

Nesměšujte různé chladicí prostředky.

Při výměně chladiva je třeba vyměnit celý objem kapaliny.



Nedostatečná ochrana proti mrazu v chladicí kapalině svařovacího hořáku!

V závislosti na okolních podmínkách se používá odlišných kapalin k chlazení svařovacího hořáku (viz přehled chladiv).

Dostatečná mrazuvzdornost chladicí kapaliny s ochranou proti mrazu (KF 37E nebo KF 23E) se musí kontrolovat v pravidelných intervalech, aby se předešlo poškození přístroje nebo jeho příslušenství.

- Dostatečná mrazuvzdornost chladicí kapaliny se musí kontrolovat zkoušečkou mrazuvzdornosti TYP 1 (viz příslušenství).
- Chladicí kapalinu s nedostatečnou mrazuvzdorností v daném případě vyměnit!

UPOZORNĚNÍ



Chladicí kapalinu je třeba likvidovat podle úředních předpisů a při respektování odpovídajících bezpečnostních listů (německý kód odpadu: 70104)!

Nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem!

Nesmí se dostat do kanalizace!

Doporučený čisticí prostředek: voda, v případě potřeby s přídavkem čisticích prostředků.

6.7.2 Přehled chladicích prostředků

Můžete použít následujících chladicích prostředků (číslo výrobku viz kap. Příslušenství):

| Chladicí prostředek | Teplotní rozsah |
|----------------------------------|-----------------|
| KF 23E (standard) | -10°C až +40°C |
| KF 37E | -20°C až +10°C |
| DKF 23E (pro plazmové přístroje) | 0°C až +40°C |

6.7.3 Naplnění chladicího prostředku


Přístroj se z výroby dodává s minimální náplní chladicího prostředku.

UPOZORNĚNÍ



Po prvním naplnění vyčkejte při zapnutém přístroji nejméně po dobu jedné minuty, aby se mohly propojovací hadice úplně a bez vzduchových bublin naplnit chladicím prostředkem.

V případě četných změn hořáku a při prvním naplnění musí být nádrž chladicího přístroje v daném případě příslušně naplněna.

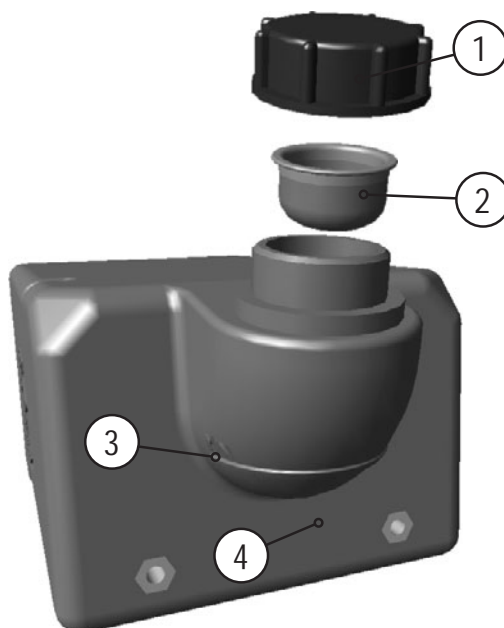

Obrázek 6-2

| Pol. | Symbol | Popis |
|------|--------|--|
| 1 | | Uzavírací poklop nádrže na chladicí prostředek |
| 2 | | Síto chladicího prostředku |
| 3 | | Značka "Min" Minimální úroveň náplně chladiva |
| 4 | | Nádrž na chladicí prostředek |

- Odšroubujte uzávěr nádrže na chladicí prostředek.
- Překontrolujte, zda není síťová vložka znečištěna, v daném případě ji vyčistěte a vsaďte ji zpět.
- Naplňte chladivo až po síťovou vložku, přišroubujte opět uzávěr.

UPOZORNĚNÍ




Hladina chladicího prostředku nesmí poklesnout pod značku "min"!

6.8 TIG svařování

6.8.1 Připojení svařovacího hořáku

Svařovací hořák WIG musí být připraven odpovídající svařovacímu úkolu!

- zamontovat vhodnou wolframovou elektrodu a
- odpovídající trysku na ochranný plyn.
- Mít na zřeteli návod k použití svařovacího hořáku WIG!

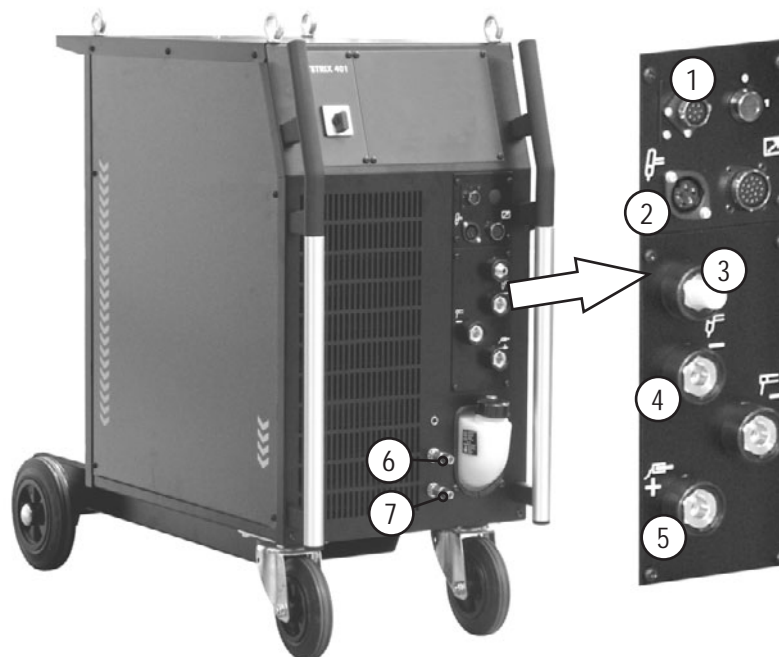

Obrázek 6-3


| Pol. | Symbol | Popis |
|------|--------|--|
| 1 | | Připojovací zdířka, 8pólová / 12pólová 8pólová: Řídící vedení Up/Down nebo potenciometrického hořáku TIG 12pólová: Řídící vedení Up/Down hořáku TIG s LED indikací (opce) |
| 2 | | Připojovací zdířka 5pólová Řídící vedení standardního hořáku TIG |
| 3 | | Připojovací šroubení G1/4", svařovací proud „-“ Připojení ochranného plynu (se žlutým izolačním víčkem) pro svařovací hořák TIG |
| 4 | | Připojovací zdířka - Svařovací proud „-“ Připojení svařovacího hořáku TIG |
| 5 | | Připojovací zdířka - Svařovací proud „+“ Připojení vedení obrobku |
| 6 | | Potrubní rychlospojka, červená (zpětný tok chladiva) |
| 7 | | Potrubní rychlospojka, modrá (přívod chladiva) |

- Zástrčku svařovacího proudu svařovacího hořáku zastrčte do zásuvky svařovacího proudu „-“ a zajistěte ji otočením doprava.
- Připojení ochranného plynu svařovacího hořáku přišroubujte pevně na připojovací šroubení G1/4", svařovací proud "-".
- Zástrčku řídicího vedení svařovacího hořáku spojte se zásuvkou řídicího vedení svařovacího hořáku (5pólové u standardního hořáku, 8pólové u Up/Down hořáku resp. potenciometrického hořáku a 12pólové u Up/Down hořáku s indikací LED) a pevně ji utáhněte.
- Připojně nátrubky hadic chladicí vody zajistěte v příslušných rychlouzávěrech:
Zpětný tok červený s rychlouzávěrem červeným (zpětný tok chladiva) a
přívod modrý s rychlouzávěrem modrým (přívod chladiva).

6.8.2 Připojení vedení obrobku

Zástrčku zemního kabelu zastrčte do připojně zásuvky svařovacího proudu „+“ a otočením doprava ji zajistěte.

6.8.3 Varianty připojení hořáku, obsazení přípojů

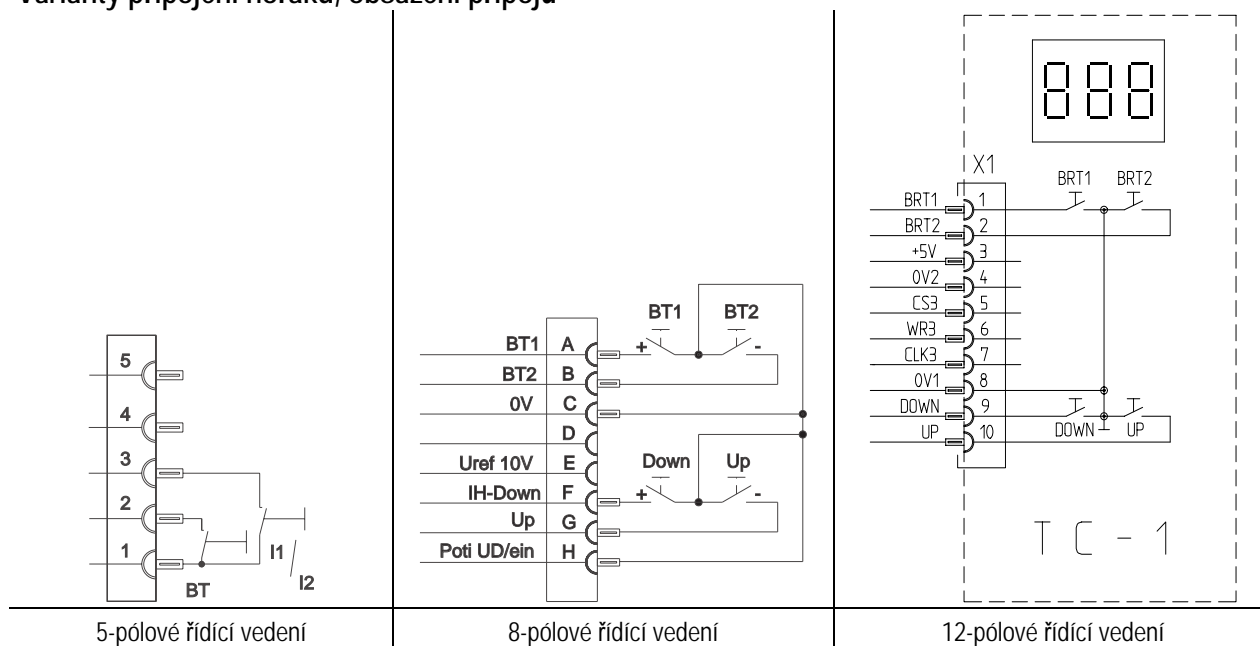

Obrázek 6-4

6.8.4 Zásobení ochranným plynem



VÝSTRAHA



Chybná manipulace s láhvemi ochranného plynu!

Nesprávné zacházení s láhvemi ochranného plynu může vést k těžkým poraněním s následkem smrti.

Respektujte pokyny výrobce plynu a předpisy pro stlačený plyn!

Lahve ochranného plynu uložte do určených držáků a zajistěte bezpečnostními prvky!

Zabraňte ohřívání lahví s ochranným plynem!

POZOR




Poruchy přívodu ochranného plynu!

Neomezovaný přívod ochranného plynu od láhve s ochranným plynem ke svařovacímu hořáku je základním předpokladem pro optimální výsledky svařování. Ucpaný přívod ochranného plynu proto může vést k poškození svařovacího hořáku!

Nepoužívejte-li přípojku ochranného plynu, nasadte zpět žlutý ochranný klobouček!

Všechna spojení ochranného plynu musí být plynotěsná!

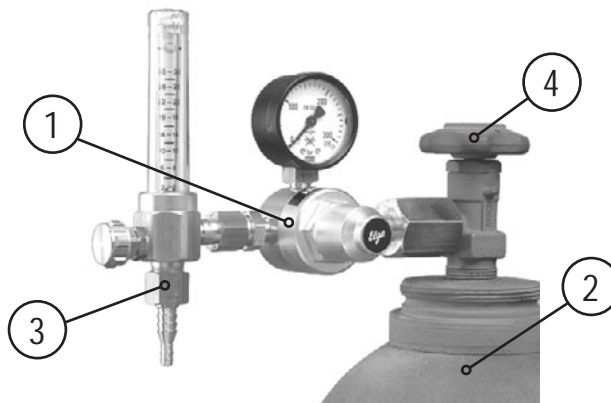6.8.4.1 Připojení zásobení ochranným plynem

Obrázek 6-5

| Pol. | Symbol | Popis |
|------|--------|------------------------------------|
| 1 | | Redukční ventil |
| 2 | | Láhev s ochranným plynem |
| 3 | | Výstupní stranu redukčního ventilu |
| 4 | | Ventil láhve |

- Postavte láhev na ochranný plyn do příslušného držáku láhve.
- Zajistěte láhev na ochranný plyn pojistným řetězem.

UPOZORNĚNÍ

Před připojením redukčního ventilu na plynovou láhev krátce otevřete ventil láhve k vyfouknutí případných nečistot.

- Našroubujte plynotěsně redukční ventil na ventil láhve na plyn.
Na výstupní stranu redukčního ventilu našroubujte převlečnou matku přípojky plynové hadice.
- Připevněte hadici na plyn přesuvnou maticí G1/4" k odpovídajícímu přípoji na svářečce resp. na zařízení na prosuv drátu (závisí na provedení).

6.8.4.2 Nastavení množství ochranného plynu

POZOR



Úraz elektrickým proudem!

Při nastavování množství ochranného plynu vzniká na svařovacím hořáku volnoběžné napětí nebo případně i vysokonapětové zapalovací impulzy, které mohou při dotyku způsobit úrazy elektrickým proudem a vést ke vzniku popálenin.

Svařovací hořák nesmí být během procesu nastavování vodivě spojen s osobami, zvířaty ani žádnými předměty.

UPOZORNĚNÍ



Orientační pravidlo pro objemový průtok plynu:

Průměr plynové trysky v mm odpovídá průtoku plynu v l/min.

Příklad: 7 mm plynové trysce odpovídá průtok plynu 7 l/min.



Nesprávná nastavení ochranného plynu!

Jak příliš nízké tak i příliš vysoké nastavení ochranného plynu může mít za následek přístup vzduchu k tavné lázni, následkem čehož je vznik porů.

- Přizpůsobit množství ochranného plynu, aby odpovídalo svařovacímu úkolu!

- Pomalu otevřete plynový ventil lahve.
Proveďte test plynu (viz kapitola "Funkční popis – Test plynu")
- Na redukčním ventilu nastavte potřebné množství ochranného plynu, cca. 4 - 15l/min podle síly proudu a materiálu.

6.9 Ruční svařování elektrodou

POZOR



Nebezpečí skřípnutí a popálení!

Při výměně vypálených nebo nových tyčových elektrod:

- vypněte hlavní vypínač přístroje,
- noste vhodné rukavice,
- k odstranění použitých tyčových elektrod nebo k pohybu se svařovaným obrobkem používejte izolované kleště a
- držák elektrod odkládejte vždy izolovaně!

POZOR




Přípojka ochranného plynu!

Při ručním svařování elektrodou je přípojka ochranného plynu (přípojná vsuvka G ¼") pod volnoběžným napětím.

Na přípojnou vsuvku G ¼" nasadte žluté izolační víčko (ochrana před elektrickým napětím a nečistotou).

6.9.1 Připoj držáku elektrody a kabelu pro uzemnění obrobku

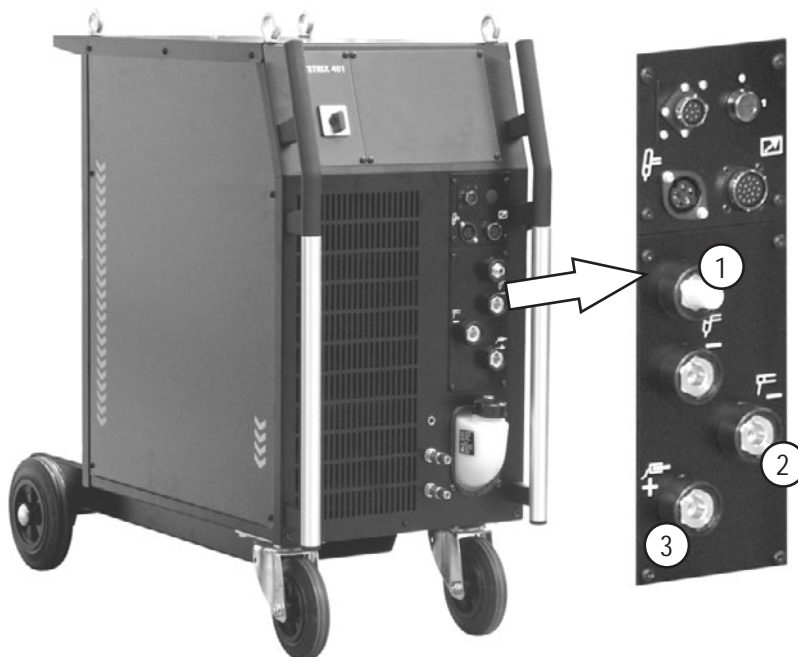

Obrázek 6-6

| Pol. | Symbol | Popis |
|------|--------|--|
| 1 | | Připojovací šroubení G1/4", svařovací proud „-“ Připojení ochranného plynu (se žlutým izolačním víčkem) pro svařovací hořák TIG |
| 2 | | Připojovací zdířka - Svařovací proud „-“ Připojení držáku elektrody |
| 3 | | Připojovací zdířka - Svařovací proud „+“ Připojení vedení obrobku |

- Kabelovou zástrčku držáku elektrody vložte do připojovací zdířky buď svařovací proud „+“ nebo „-“ a zajistěte otočením doprava.
- Kabelovou zástrčku držáku elektrody vložte do připojovací zdířky buď svařovací proud „+“ nebo „-“ a zajistěte otočením doprava.

UPOZORNĚNÍ



Polarita se řídí dle údaje výrobce elektrod na obalu.

6.10 PC-rozhraní

POZOR



Poškození přístroje, popř. poruchy v důsledku neodborného připojení k PC!

Nepoužívání interface SECINT X10USB vede k poškození přístroje, popř. k poruchám přenosu signálu.

Vysokofrekvenčními zapalovacími impulzy může být zničeno PC.

Mezi PC a svářecím přístrojem musí být připojen interface SECINT X10USB!

Připojení smí být provedeno výhradně pomocí kabelů, které jsou součástí dodávky (nepoužívejte žádné prodlužovací kabely)!

UPOZORNĚNÍ



Dbejte na příslušnou dokumentaci součástí příslušenství!

7 Údržba a zkouška

UPOZORNĚNÍ



Řádné roční provádění níže popsané údržby, čištění a zkoušky je předpokladem pro Váš nárok na záruku vůči EWM.

7.1 Všeobecné pokyny

Tento přístroj nevyžaduje za uvedených okolních podmínek a normálních pracovních podmínek dalekosáhle žádnou údržbu a vyžaduje minimum péče.

K zaručení bezvadné funkce svářečky je nutné dodržet několik bodů. Sem patří v závislosti na stupni znečištění okolního prostředí a době používání svářečky její pravidelné čištění a kontrola dle dalšího popisu.

UPOZORNĚNÍ



Čištění, zkoušky a opravy svářečky smí provádět pouze odborné, kvalifikované osoby. Kvalifikovanou osobou je ten, kdo na základě svého vzdělání, znalostí a zkušenosti je při kontrole zdroje svařovacího proudu schopen identifikovat existující ohrožení a možné následné škody a učinit nutná bezpečnostní opatření. Není-li některá z níže uvedených zkoušek splněna, smí být přístroj uveden opět do provozu teprve po opravě a nové zkoušce!

7.2 Čištění



NEBEZPEČÍ



Nebezpečí poranění elektřinou!

Čištění přístrojů, které nejsou odpojeny od sítě, může mít za následek vážné úrazy!

- Přístroj odpojit spolehlivě od sítě.
- Vytáhnout síťovou zástrčku!
- Vyčkat 2 minuty, až se vybíjí kondenzátory.

Jednotlivé konstrukční skupiny čistit následujícím způsobem:

Proudový zdroj: V závislosti na zanesení prachem profouknout stlačeným vzduchem neobsahujícím olej nebo vodu.

Elektronika: Desky s plošnými spoji a elektronické komponenty neofukovat stlačeným vzduchem, nýbrž čistit vysavačem.

Chladicí kapalina: Překontrolovat znečištění a v daném případě vyměnit.

UPOZORNĚNÍ



Smíchání chladicí kapaliny s jinými kapalinami nebo použití cizích chladiv má za následek zánik záruky výrobce!

7.3 Zkouška

UPOZORNĚNÍ



Přídavné přístroje a díly (např. chladicí přístroje, zařízení pro posuv drátu, svařovací hořáky, ...) se mají zkoušet společně se zdrojem svařovacího proudu.

Některé body jako např.: izolační odpor a odpor ochranného vodiče je tak možné současně přezkoušet a tudíž ověřit, že součet svodových proudů zdroje svařovacího proudu, přídavných přístrojů a dílů nepřesahuje mezní hodnoty.

Níže v textu je proto popsána kompletní zkouška zdroje svařovacího proudu. Jestliže se přídavné přístroje a díly zkouší jednotlivě, je nutné zkušební body v daném případě přizpůsobit (např. měření napětí naprázdno odpadá).

Zkouška se musí provádět dle IEC / DIN EN 60974-4 "Oblouková svařovací zařízení - inspekce a zkouška za provozu" v souladu s nařízením o bezpečnosti provozu. Tato norma je jednak mezinárodní a zadruhé specifická pro oblouková svařovací zařízení.

UPOZORNĚNÍ



Dřívější pojem opakovací zkoušky byl v důsledku změny příslušné normy nahrazen pojmem "inspekce a zkouška za provozu".

Mimo zde zmíněných předpisů pro zkoušku je nutné splnit zákony resp. nařízení příslušné země.

7.3.1 Zkušební přístroje

UPOZORNĚNÍ



Kvůli mimořádným daným skutečnostem v případě invertorových obloukových svářeček, nejsou ke zkoušce dle VDE 0702 způsobilé všechny zkušební přístroje v plném rozsahu!

Jako výrobce nabízí EWM všem příslušně vyškoleným a autorizovaným odbytovým partnerům EWM vhodné zkušební prostředky a měřicí přístroje odpovídající VDE 0404-2, které jsou schopny kmítočtový průběh podle DIN EN 61010-1 dodatek A - měřicí zapojení A1 vyhodnotit.

Vy, jako uživatel, máte za úkol zajistit, aby byly Vaše přístroje EWM přezkoušeny dle normy IEC / DIN EN 60974-4 za použití odpovídajících shora uvedených zkušebních prostředků a měřicích přístrojů.

UPOZORNĚNÍ



Následující popis zkoušky je pouze stručným přehledem zkušebních bodů. Pro detaily k bodům zkoušky nebo pro vyjasnění otázek si prosím přečtěte IEC / DIN EN 60974-4.

7.3.2 Rozsah zkoušky


- Vizuální kontrola
- Elektrická zkouška, měřeno:
 - Napětí naprázdno
 - Izolační odpor nebo alternativně
 - Unikající proudy
 - Odpor ochranného vodiče
- Funkční zkouška
- Dokumentace

7.3.3 Vizuální kontrola

Nadřazené pojmy zkoušky jsou:

- Hořák/držák elektrody, svorka pro zpětné vedení svařovacího proudu
- Síťové napájení: Vedení včetně zástrček a odlehčení v tahu
- Obvod svařovacího proudu: Vedení, zástrčky, spojky, odlehčení v tahu
- Skříň
- Ovládací, signalizační, ochranná a regulační zařízení
- Ostatní, všeobecný stav

7.3.4 Měření napětí při chodu naprázdno

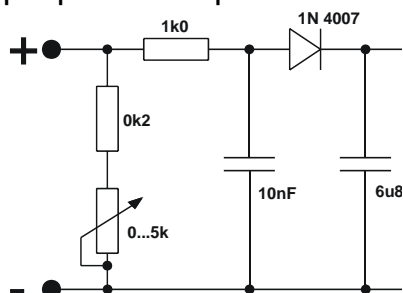

Měřicí obvod dle DIN EN 60974-1

Měřicí obvod připojte na zdířky svařovacího proudu. Voltmetr musí ukazovat ve středu stupnice a mít vnitřní odpor $\geq 1 \text{ M}\Omega$. Během měření přestavte potenciometr z $0 \text{ k}\Omega$ do $5 \text{ k}\Omega$. Naměřené napětí se nemá odlišovat od údaje na výkonovém štítku o více než $\pm 5\%$ a nesmí být vyšší než 113V (u přístrojů s VRD: 35V).

7.3.5 Měření izolačního proudu

Aby bylo možné přezkoušet izolaci také uvnitř přístroje až k transformátoru, musí být síťový vypínač zapnutý. Pokud existuje síťový stykač, musí být přemostěn nebo se měření musí provádět na obou stranách.

Izolační odpor nesmí být menší než:

| | | | |
|--|------|---|-----------------------|
| obvod síťového proudu | vůči | obvodu svařovacího proudu a elektroniky | $5 \text{ M}\Omega$ |
| Obvod svařovacího proudu a elektroniky | vůči | obvodu ochranného vodiče (PE) | $2,5 \text{ M}\Omega$ |
| Obvod síťového proudu | vůči | obvodu ochranného vodiče (PE) | $2,5 \text{ M}\Omega$ |

7.3.6 Měření svodového proudu (proud ochranného vodiče a dotykový proud)

Poznámka: I když je měření unikajícího proudu podle normy pouze alternativou k měření izolačního odporu, doporučuje EWM provádět vždy obě měření, zejména po opravách. Unikající proud spočívá do velké míry na jiném fyzikálním účinku než izolační odpor. Z toho důvodu nemusí být nebezpečný unikající proud při měření izolačního odporu zjištěn.

Tato měření nelze provádět pomocí standardního univerzálního měřicího přístroje! Mnoho zkušebních přístrojů pro VDE 0702 (především starší přístroje) jsou koncipovány pouze pro 50/60 Hz. U invertorových svářeček se vyskytují podstatně vyšší kmitočty, které některé z měřicích přístrojů ruší, jiné přístroje vyhodnocují kmitočty chybně.

Zkušební přístroj musí splňovat požadavky dle VDE 0404 -2. Pro hodnocení kmitočtové charakteristiky je zde opět nutno odkázat na DIN EN 61010 -1 dodatek A – Zapojení měření A1

UPOZORNĚNÍ



Při těchto měřeních musí být svářečka zapnuta a dodávat napětí naprázdno.

1. Proud ochranného vodiče: < 5 mA
2. Svodový proud přípojů svařovacích kabelů, vždy jednotlivě, za PE: < 10 mA

7.3.7 Měření odporu ochranného vodiče

Provádějte měření mezi ochranným kontaktem zástrčky a přístupnými vodivými díly, např. šrouby skříně. Během měření se musí připojovací vedením po celé délce pohybovat, zejména v blízkosti kabelových průchodů skříně a zástrček. Tím by měla být zjištěna přerušena v ochranném vodiči. K zajištění řádného PE spojení pro ochrannou třídu I je rovněž nutné přezkoušet všechny vodivé díly skříně, kterých je možné se zvenčí dotknout.

Odpor u síťového přírodního vedení až do délky 5m nesmí překročit 0,3 Ω . U delších vedení se přípustná hodnota zvyšuje o 0,1 Ω pro každých 7,5 m vedení. Nejvyšší dovolená hodnota je 1 Ω .

7.3.8 Funkční zkouška svářečky

Bezpečnostně technická zařízení, přepínače režimu a ovládací přístroje, (pokud jsou k dispozici), jakož i celý přístroj popř. celé zařízení pro svařování elektrickým obloukem musí bezvadně fungovat.

1. Hlavní vypínač
2. Zařízení NOUZOVÉHO VYPÍNÁNÍ
3. Zařízení na redukci napětí
4. Magnetický plynový ventil
5. Návěstní a kontrolní žárovky

7.3.9 Dokumentace zkoušky

Zkušební protokol musí obsahovat:

- označení zkoušené svářečky,
- datum zkoušky,
- výsledky zkoušky,
- podpis, jméno technika a jeho instituce,
- označení zkušebních přístrojů.

Na svářečku musí být nalepena nálepka s datem zkoušky jako průkaz, že byla zkouška úspěšně provedena.

7.4 Oprávérenské práce

Opravy a údržbové práce smí provádět pouze vyškolený autorizovaný odborný personál, v opačném případě zaniká nárok na záruku. Ve všech servisních záležitostech se obraťte zásadně na vašeho odborného prodejce, dodavatele přístroje. Zpětné dodávky v záručních případech lze provádět pouze prostřednictvím Vašeho odborného prodejce. Při výměně dílu používejte pouze originální náhradní díly. V objednávce náhradních dílů udejte typ přístroje, sériové číslo a artiklové číslo přístroje, typové označení a artiklové číslo náhradního dílu.

| | |
|--|--|
| Tímto potvrzujeme řádné provedení výše zmíněných pokynů k údržbě a péči jakož také výše popsané opakované zkoušky v souladu s E VDE 0544 207 | |
| <div></div> <div></div> <div>Datum/razítko/podpis smluvního prodejce EWM</div> <div></div> <div>Datum příští opakované zkoušky</div> | <div></div> <div></div> <div>Datum/razítko/podpis smluvního prodejce EWM</div> <div></div> <div>Datum příští opakované zkoušky</div> |
| <div></div> <div></div> <div>Datum/razítko/podpis smluvního prodejce EWM</div> <div></div> <div>Datum příští opakované zkoušky</div> | <div></div> <div></div> <div>Datum/razítko/podpis smluvního prodejce EWM</div> <div></div> <div>Datum příští opakované zkoušky</div> |
| <div></div> <div></div> <div>Datum/razítko/podpis smluvního prodejce EWM</div> <div></div> <div>Datum příští opakované zkoušky</div> | <div></div> <div></div> <div>Datum/razítko/podpis smluvního prodejce EWM</div> <div></div> <div>Datum příští opakované zkoušky</div> |

7.5 Odborná likvidace přístroje

UPOZORNĚNÍ



Řádná likvidace!

Přístroj obsahuje cenné suroviny, které by měly být recyklovány, a elektronické součásti, které je třeba zlikvidovat.

Nelikvidujte s komunálním odpadem!

Při likvidaci dodržujte úřední předpisy!



7.5.1 Prohlášení výrobce pro konečného uživatele

- Použité elektrické a elektronické přístroje se podle evropských nařízení (směrnice 2002/96/EU Evropského parlamentu a Rady Evropy ze dne 27.1.2003) nesmí dále odstraňovat do netříděného domácího odpadu. Musí se sbírat odděleně. Symbol popelnice na kolečkách poukazuje na nutnost odděleného sběru. Tento přístroj musí být předán k likvidaci resp. recyklaci do k tomu určených systémů odděleného sběru.
- V Německu jste zavázáni zákonem (Zákon o uvedení do oběhu, zpětvzetí a zneškodnění elektrických a elektronických přístrojů (ElektroG) vyhovující požadavkům na ochranu životního prostředí ze 16.3.2005), odevzdat starý přístroj do sběru odděleného od netříděného domácího odpadu. Veřejnoprávní provozovatelé sběren odpadu (obce) zřídili za tímto účelem sběrný, které sbírají staré přístroje ze soukromých domácností bezplatně.
- Informace ohledně návratu nebo sběru starých přístrojů obdržíte od příslušné městské nebo obecní správy.
- Firma EWM je účastníkem schváleného systému likvidace a recyklace odpadů a je registrovaná v seznamu nadace pro staré elektropřístroje (EAR) pod číslem WEEE DE 57686922.
- Kromě toho lze přístroje v celé Evropě odevzdat také odbytovým partnerům EWM.

7.6 Dodržování požadavků RoHS

My, EWM HIGHTECH Welding GmbH Mündersbach, tímto potvrzujeme, že všechny výrobky, které jsme Vám dodali, a kterých se směrnice RoHS týká, požadavkům směrnice RoHS (směrnice 2002/95/EU) vyhovují.

8 Záruka

8.1 Všeobecná platnost

Tříletá záruka

na všechny nové přístroje EWM*:

- Proudové zdroje
- Posuvy drátu
- Chladicí přístroje
- Pojezdové vozíky



* pokud jsou provozovány s originálním příslušenstvím značky EWM (jako např. svazek propojovacích hadic, dálkový ovladač, prodlužovací kabel dálkového ovladače, chladicí prostředek, atd.)

1 rok záruky na:

- Použité přístroje EWM
- Komponenty pro automatizaci a mechanizaci
- Dálkový ovladač
- Invertor
- Svazky propojovacích hadic

6 měsíců záruka na:

- samostatně dodané náhradní díly (např. desky s plošnými spoji, zapalovací přístroje)

Záruka výrobce/dodavatele na:

- všechny přikupované součástky, které jsou použity firmou EWM, avšak vyrobeny jinými firmami (např. motory, čerpadla, ventilátory, hořáky atd.)

Nereprodukovatelné vady programového vybavení a součástí, které podléhají mechanickému stárnutí jsou ze záruky vyloučeny (např. zařízení na posuv drátu, kladky posuvu drátu, náhradní a opotřebitelné díly posuvu drátu, kola, elektromagnetické ventily, kabely pro připojení k obrobku, držáky elektrod, spojovací hadice, náhradní a opotřebitelné díly hořáků, síťové kabely a řídicí vedení atd.).

Tyto údaje platí bez újmy zákonných nároků na záruku a na základě našich všeobecných obchodních podmínek jakož i naší úpravy záruky. Vedlejší ujednání musí být potvrzena písemně firmou EWM.

Naše všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici kdykoli pod www.ewm.de.

UPOZORNĚNÍ



Provozní údaje a záruka pouze ve spojení s originálními náhradními a opotřebitelnými díly!

8.2 Záruční prohlášení

Vaše tříletá záruka

Bez újmy zákonných nároků na záruku a na základě našich všeobecných obchodních podmínek Vám EWM HIGHTEC WELDING GmbH poskytuje na Vaše svářečky 3 roky záruky ode dne zakoupení. Pro příslušenství a náhradní díly platí odlišné záruční doby, které si prosím zjistíte v kapitole „Všeobecná platnost“. Opořebitelné díly jsou přirozeně ze záruky vyloučeny. EWM Vám zaručuje bezvadný stav výrobků co se týká materiálu a zpracování. Pokud bude výrobek během záruční doby vykazovat vadu materiálu nebo zpracování, máte dle naší volby nárok na bezplatnou opravu nebo náhradu odpovídajícím výrobkem. V okamžik doručení u EWM přechází zpátky zaslaný výrobek do vlastnictví EWM.

Podmínka

Předpokladem poskytování plné tříleté záruky je pouze používání výrobků podle EWM návodu k obsluze za dodržení aktuálně platných zákonných doporučení a nařízení, a každoroční provádění údržby a zkoušky jedním z odbytových partnerů EWM podle kapitoly "Údržba a zkouška". Protože pouze přístroje používané podle jejich určení a pravidelně udržované fungují dlouhodobě bez závad.

Uplatnění nároku

S uplatněním záruky se prosím obraťte výhradně na pro Vás příslušného a firmou EWM autorizovaného odbytového partnera.

Vyluka záruky

Nárok vyplývající ze záruky je vyloučen, jestliže nejsou příslušné výrobky EWM provozovány s originálním příslušenstvím značky EWM (jako např. svazek propojovacích hadic, dálkový ovladač, prodlužovací kabel dálkového ovladače, chladicí kapalina, atd.). Záruka se nevztahuje na výrobky poškozené nehodou, zneužitím, neodbornou obsluhou, chybnou instalací, použitím násilí, nerespektováním specifikací a návodů k použití, nedostatečnou údržbou (viz kapitola "Údržba a zkouška"), cizím vlivem, přírodními katastrofami nebo osobními nehodami. Záruka se rovněž neposkytuje při neodborných změnách, opravách nebo modifikacích. Nárok vyplývající ze záruky je vyloučen rovněž na částečně nebo kompletně demontované výrobky a v případech zásahů osob, neautorizovaných prostřednictvím EWM, jakož i v případech běžného opotřebení.

Omezení

Veškeré nároky ohledně plnění nebo neplnění ze strany EWM, vyplývající z tohoto prohlášení ve spojení s tímto výrobkem, jsou následovně omezeny na náhradu skutečné škody. Povinnost firmy EWM k náhradě škody, vyplývající z tohoto prohlášení ve spojení s tímto výrobkem, je zásadně omezena na částku, která byla za výrobek zaplacená při původním nákupu. Výše uvedené omezení se nevztahuje na osobní nebo věcné škody zaviněné nedbalým počínáním EWM. EWM neručí v žádném případě za ušlý zisk, nepřímé a následné škody. EWM neručí za škody, spočívající v nárocích třetích.

Místně příslušný soud

Pokud je objednavatel současně podnikatelem, výhradně příslušný soud pro všechny spory vyplývající přímo nebo nepřímo ze smluvního vztahu, je podle volby dodavatele sídlo nebo místo pobočky dodavatele. Na produktech dodaných jako náhrada v rámci plnění z titulu záruky nabýváte vlastnictví v okamžiku výměny.

9 Provozní poruchy, příčiny a odstranění

Všechny přístroje podléhají přísným kontrolám ve výrobě a po ukončení výroby. Pokud by přesto něco nebylo v pořádku, přezkoušejte přístroj na základě následujícího popisu. Nevede-li popsany způsob k odstranění závady přístroje, informujte autorizovaného obchodníka.

9.1 Hlášení chyb (proudový zdroj)

UPOZORNĚNÍ




Chyba svařovacího přístroje je signalizována rozsvícením kontrolky pro souhrnnou poruchu a indikací chybového kódu (viz tabulka) na displeji řízení přístroje. V případě poruchy zařízení se vypne výkonová jednotka.

- Vyskytne-li se více chyb, jsou tyto zobrazovány za sebou.
- Poruchy zařízení evidujte a dle potřeby je oznamujte servisnímu personálu.

| Chybové hlášení | Možná příčina | Náprava |
|-----------------|--|---|
| Err 3 | Chyba tachometru | Překontrolujte vedení drátu / svazek hadic |
| | Zařízení posuvu drátu není připojeno | <ul style="list-style-type: none"> • V menu konfigurace přístroje vypněte provoz se studeným drátem (stav off) • Připojte zařízení posuvu drátu |
| Err 4 | Chyba teploty | Nechte přístroj vychladnout. |
| | Chyba okruhu nouzového vypnutí (průsečník automatu) | Kontrola externích vypínacích zařízení Kontrola propojovacího můstku JP 1 (jumper) na desce T320/1 |
| Err 5 | Přepětí | Vypněte přístroj a přezkoušejte síťové napětí |
| Err 6 | Podpětí | |
| Err 7 | Chyba chladiwa (pouze když je připojen chladicí modul) | Překontrolujte stav chladiwa a případě potřeby ho doplňte. |
| Err 8 | Chyba plynu | Překontrolujte přívod plynu |
| Err 9 | Sekundární přepětí | Přístroj vypněte a znovu zapněte. |
| Err 10 | Chyba PE | Trvá-li chyba dále, informujte servis. |
| Err 11 | V poloze FastStop | Signál "Potvrdit chybu" přes rozhraní robota (pokud existuje) přenést čelo (0 k 1) |
| Err 51 | Chyba obvodu nouzového vypínání (rozhraní automatu) | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrola externích vypínacích zařízení • Kontrola zásuvné spojky JP 1 (můstek) na základní desce T320/1 |

9.2 Reset svařovacích parametrů na původní nastavení z výroby

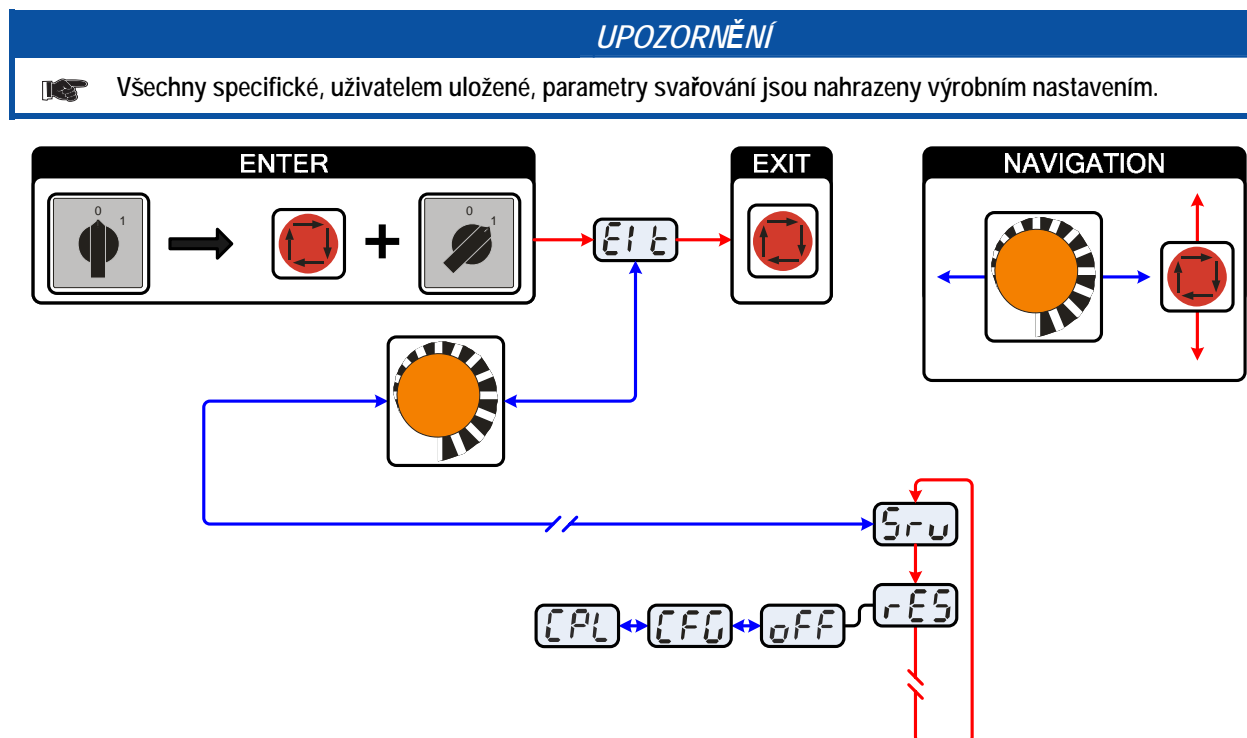


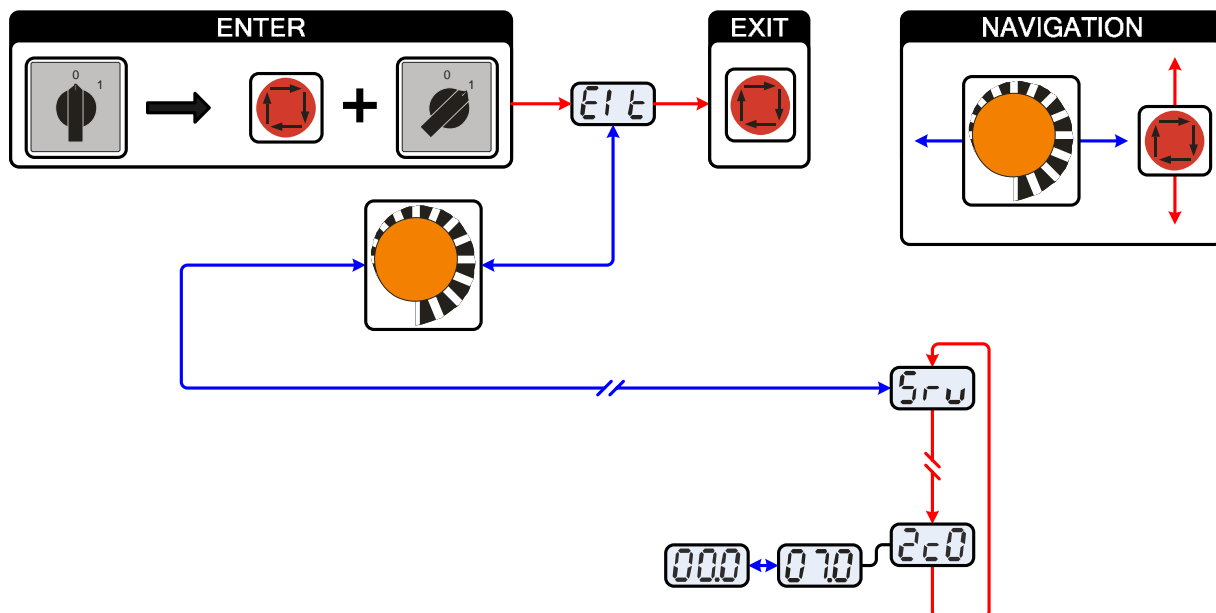
Obrázek 9-1

| Indikace | Nastavení / Volba |
|----------|--|
| | Opuštění menu Exit |
| | Servisní menu Změny v servisním menu smí být prováděny výhradně autorizovaným servisním personálem! |
| | Reset (obnovení výrobního nastavení) <ul style="list-style-type: none"> • off = vyp. (z výroby) • CFG = obnovení hodnot v menu konfigurace přístroje • CPL = kompletní obnovení všech hodnot a nastavení Reset se provede při opuštění menu (EXIT). |
| | Vypnutí Vypnutí funkce přístroje |
| | Reset konfigurace přístroje Obnovení hodnot v menu konfigurace přístroje |
| | Úplný reset Kompletní obnovení všech hodnot a nastavení na nastavení z výroby |





9.3 Zobrazit verzi programového vybavení řízení přístroje

UPOZORNĚNÍ

 Dotaz na stavy softwaru slouží výhradně k informaci pro autorizovaný servisní personál!



Obrázek 9-2

| Indikace | Nastavení / Volba |
|---|--|
|  | Opuštění menu Exit |
|  | Servisní menu Změny v servisním menu smí být prováděny výhradně autorizovaným servisním personálem! |
|  | Dotaz na stav softwaru (příklad) 07= ID systémové sběrnice |
|  | 02c0= číslo verze ID systémové sběrnice a číslo verze se oddělují tečkou. |

9.4 Všeobecné provozní poruchy

| Problém | Možná příčina > Náprava |
|--|--|
| Řízení zařízení bez indikace signálních kontrol po zapnutí | <ul style="list-style-type: none">• Výpadek fáze > překontrolovat připojení na síť (pojistky) |
| žádný svařovací výkon | <ul style="list-style-type: none">• Výpadek fáze > překontrolovat připojení na síť (pojistky) |
| různé parametry není možné nastavit | <ul style="list-style-type: none">• Zablokovaná vstupní úroveň > deaktivovat zablokování přístupu (viz kapitola "Klíčový přepínač") |

9.4.1 Rozhraní automatu



VÝSTRAHA



Externí vypínací zařízení (nouzový vypínač) bez funkce!

Je-li okruh nouzového vypnutí realizován externím vypínacím zařízením přes průsečník automatu, musí na to být přístroj nastaven. Při nedodržení bude proudový zdroj externí vypínací zařízení ignorovat a neodpojí se!

Odstraňte propojovací můstek 1 (Jumper 1) na desce T320/1 (TETRIX) popř. M320/1 (PHOENIX)!

10 Příslušenství

10.1 Svařovací hořák, držák elektrody a směřování obrobku

10.1.1 TETRIX 301

| Typ | Označení | Artikl. Nr. |
|-----------------------------|---|------------------|
| TIG 260 GD 4M 5P 2T | Svařovací hořák WIG, 4 m, chl. vodou, dvojitý tlak | 094-010990-00600 |
| TIG 260 WD 4M 8P 2T UD | Svařovací hořák WIG, 4 m, chl. vodou, dvojitý tlak, U/D | 094-010989-00000 |
| TIG 260 WD 4M 12P RETOX HFL | Svařovací hořák WIG, 4 m, chlazený vodou, RETOX, pružný, kůže | 094-010990-10700 |
| WK50QMM 4M KL | Zemnicí kabel, kleště | 092-000003-00000 |
| EH50 4M | Svařovací kleště | 092-000004-00000 |

10.1.2 TETRIX 351, 421

| Typ | Označení | Artikl. Nr. |
|-----------------------------|---|------------------|
| TIG 450 GD 4M 5P 2T | Svařovací hořák WIG, 4 m, chl. vodou, dvojitý tlak | 094-010994-00600 |
| TIG 450 WD 4M 8P 2T UD | Svařovací hořák WIG, 4 m, chlazený vodou, dvojitý tlak, U/D | 094-010994-00200 |
| TIG 450 WD 4M 12P RETOX HFL | Svařovací hořák WIG, 4 m, chlazený vodou, RETOX, pružný, kůže | 094-010993-10700 |
| WK70QMM 4M Z | Zemnicí kabel, kleště | 092-000013-00000 |
| EH70QMM 4M | Svařovací kleště | 092-000011-00000 |

10.1.3 TETRIX 521

| Typ | Označení | Artikl. Nr. |
|-------------------------------|--|------------------|
| TIG 450SC WD 4M 5P 2T HFL | Svařovací hořák WIG, 4 m, chlazený vodou, dvojitý tlak, flex., kůže | 094-011016-10600 |
| TIG 450SC WD 4M 8P 2T UD HFL | Svařovací hořák WIG, 4 m, chlazený vodou, dvojitý tlak, U/D, flex., kůže | 094-011015-00000 |
| TIG 450SC WD 4M 12P RETOX HFL | Svařovací hořák WIG, 4 m, chlazený vodou, RETOX, pružný, kůže | 094-011016-10700 |
| WK95QMM 4M Z | Zemnicí kabel, kleště | 092-000171-00000 |
| EH95QMM 4M | Svařovací kleště | 092-000010-00000 |

10.2 Dálkový ovladač a příslušenství

| Typ | Označení | Artikl. Nr. |
|-----------------|---|------------------|
| RTF1 19POL 5M | Dálkový pedálový ovladač proudu s přívodním kabelem | 094-006680-00000 |
| RT1 | Dálkový ovladač - proud | 090-008097-00000 |
| RTP1 | Dálkový ovladač – bodování /pulsní provoz | 090-008098-00000 |
| RTP2 | Dálkový ovladač – bodování /pulsní provoz | 090-008099-00000 |
| RTP3 | Dálkový ovladač spotArc – bodování /pulsní provoz | 090-008211-00000 |
| RA5 19POL 5M | Přívodní kabel např. pro dálkový ovladač | 092-001470-00005 |
| RA10 19POL 10M | Přívodní kabel např. pro dálkový ovladač | 092-001470-00010 |
| RA20 19POL 20M | Přívodní kabel např. pro dálkový ovladač | 092-001470-00020 |
| RV5M19 19POL 5M | Prodlužovací kabel | 092-000857-00000 |

10.3 Opce

| Typ | Označení | Artikl. Nr. |
|---------------------------|--|------------------|
| ON 7POL | Možnost dodatečné instalace 7pólové zásuvky, komponent příslušenství a digitálních rozhraní | 092-001826-00000 |
| ON 19POL 500 | Možnost dodatečné instalace 19pólové zásuvky, komponent příslušenství a analogového rozhraní A | 092-001951-00000 |
| ON 12POL RETOX TIG | Volitelné dodatečné vybavení 12pólová zásuvka přípojky | 092-001807-00000 |
| ON FILTER T/P | Možnost dodatečného vybavení vstupu vzduchu filtrem nečistoty | 092-002092-00000 |
| ON HOSE/FR MOUNT | Možnost vybavení držákem na hadice a dálkovým ovladačem pro přístroje bez vratidla | 092-002116-00000 |
| ON FSB WHEELS W/T/P | Možnost dodatečné instalace ruční brzdy pro kola přístroje | 092-002110-00000 |
| ON KEY SWITCH | Možnost dodatečné instalace spínače s klíčem | 092-001828-00000 |
| ON TOOL BOX | Možnost dodatečné instalace skříňky na nářadí | 092-002138-00000 |
| ON HOLDER GAS BOTTLE <50L | Možnost dodatečného vybavení plechovým držákem pro láhev na plyn <50 | 092-002151-00000 |
| ON SHOCK PROTECT | Možnost dodatečného vybavení rámem na ochranu proti nárazům | 092-002154-00000 |

10.4 Všeobecné příslušenství

| Typ | Označení | Artikl. Nr. |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| KF 23E-10 | Chladicí kapalina (-10 °C), 9,3 l | 094-000530-00000 |
| KF 23E-200 | Chladicí kapalina (-10°C), 200 litrů | 094-000530-00001 |
| KF 37E-10 | Chladicí kapalina (-20 °C), 9,3 l | 094-006256-00000 |
| KF 37E-200 | Chladicí kapalina (-20 °C), 200 l | 094-006256-00001 |
| TYP 1 | Zkoušečka mrazuvzdornosti | 094-014499-00000 |
| DM1 32L/MIN | Redukční ventil + Manometer | 094-000009-00000 |
| G1 2M G1/4 R 2M | Plynová hadice | 094-000010-00001 |

10.4.1 TETRIX 301

| Typ | Označení | Artikl. Nr. |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 5POLE/CEE/16A/M | Síťová zástrčka | 094-000712-00000 |

10.4.2 TETRIX 351-521

| Typ | Označení | Artikl. Nr. |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 5POLE/CEE/32A/M | Síťová zástrčka | 094-000207-00000 |

10.5 Počítačová komunikace

| Typ | Označení | Artikl. Nr. |
|-----------|--|------------------|
| PC300.NET | Sada svařovacích parametrů programového vybavení PC300.NET včetně kabelů a rozhraní SECINT X10 USB | 090-008265-00000 |


11 Schémata zapojení

UPOZORNĚNÍ




Schéματα zapojení se v originální velikosti nacházejí v přístroji.


11.1 TETRIX 301 COMFORT

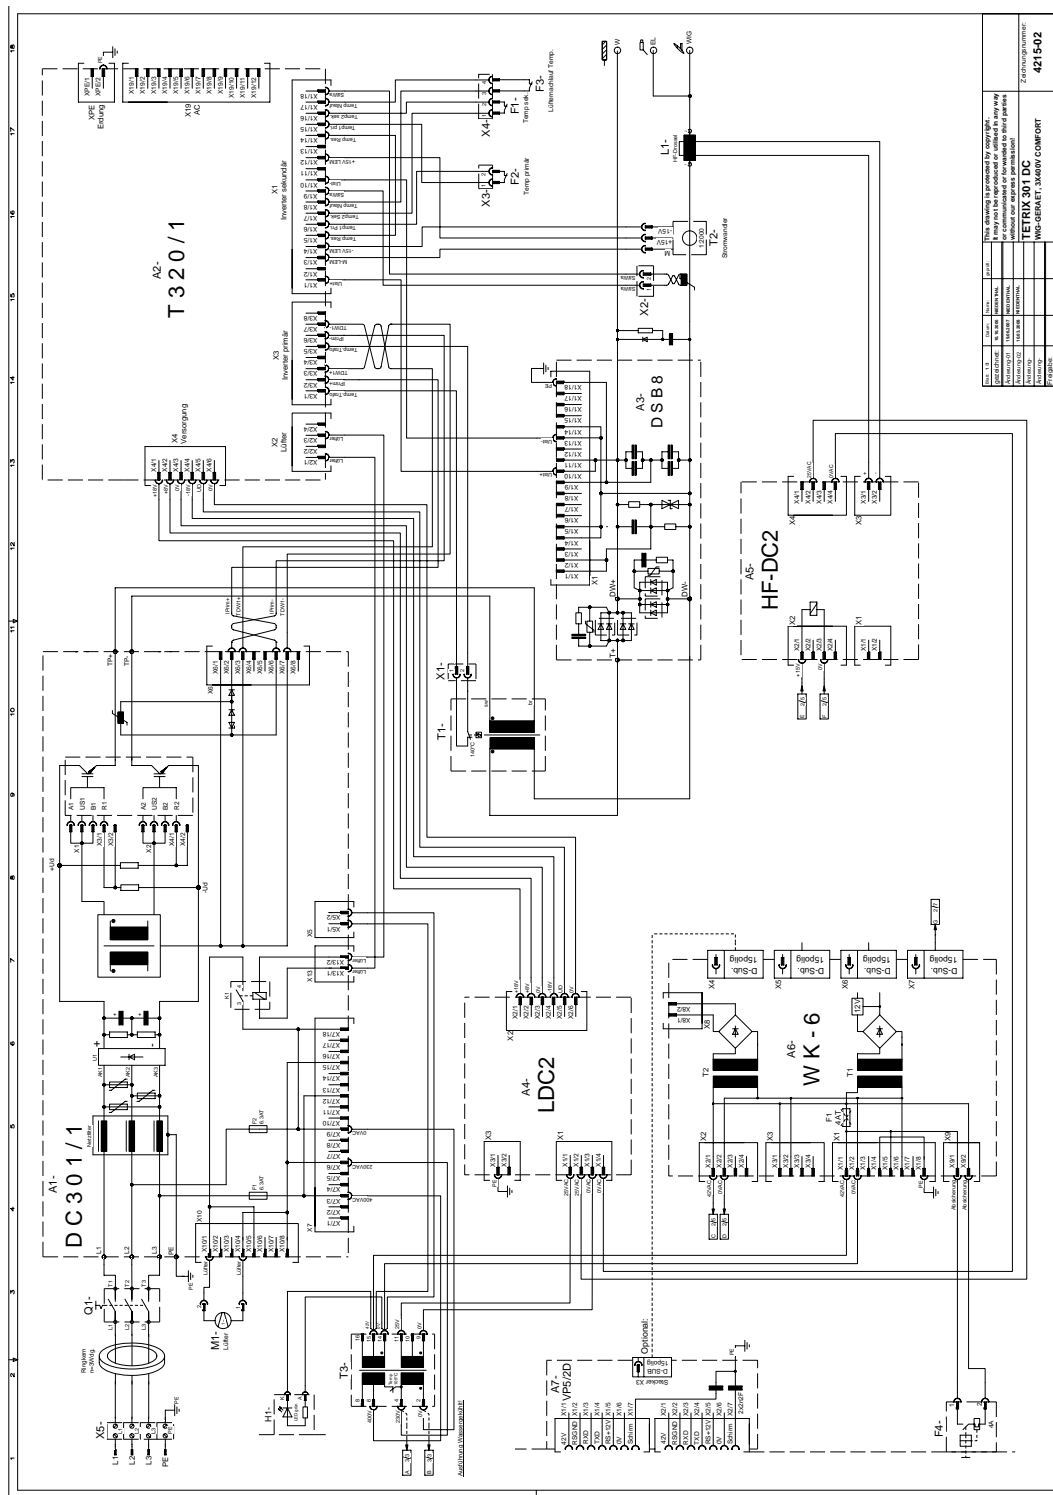

Obrázek 11-1

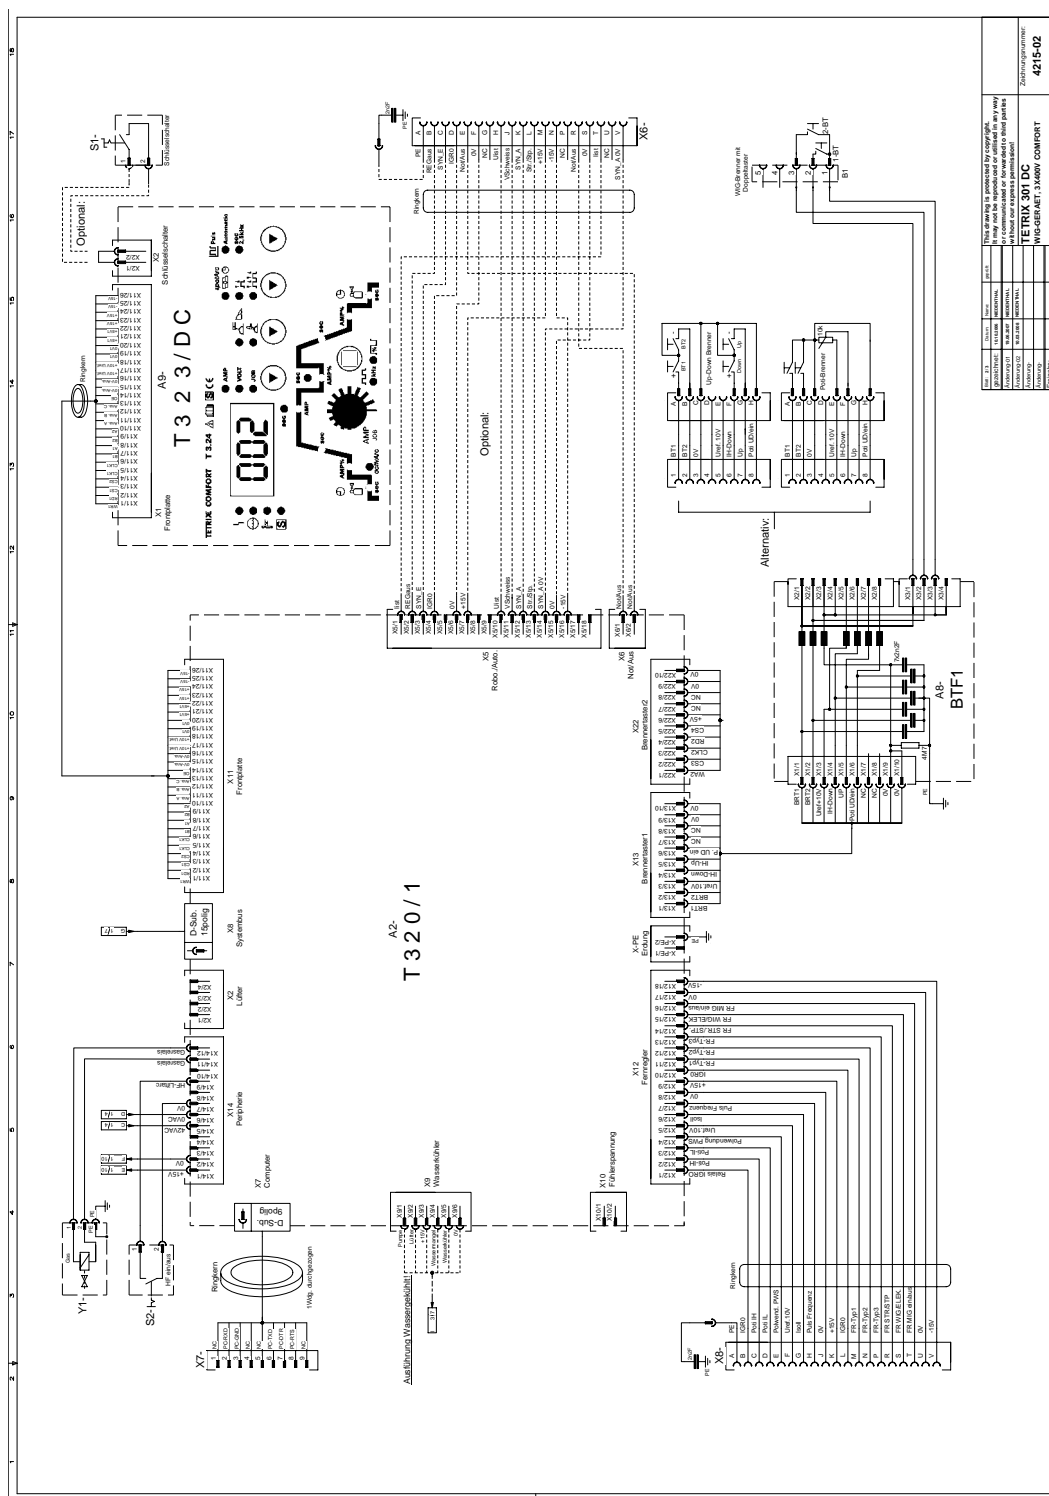


Obrázek 11-2

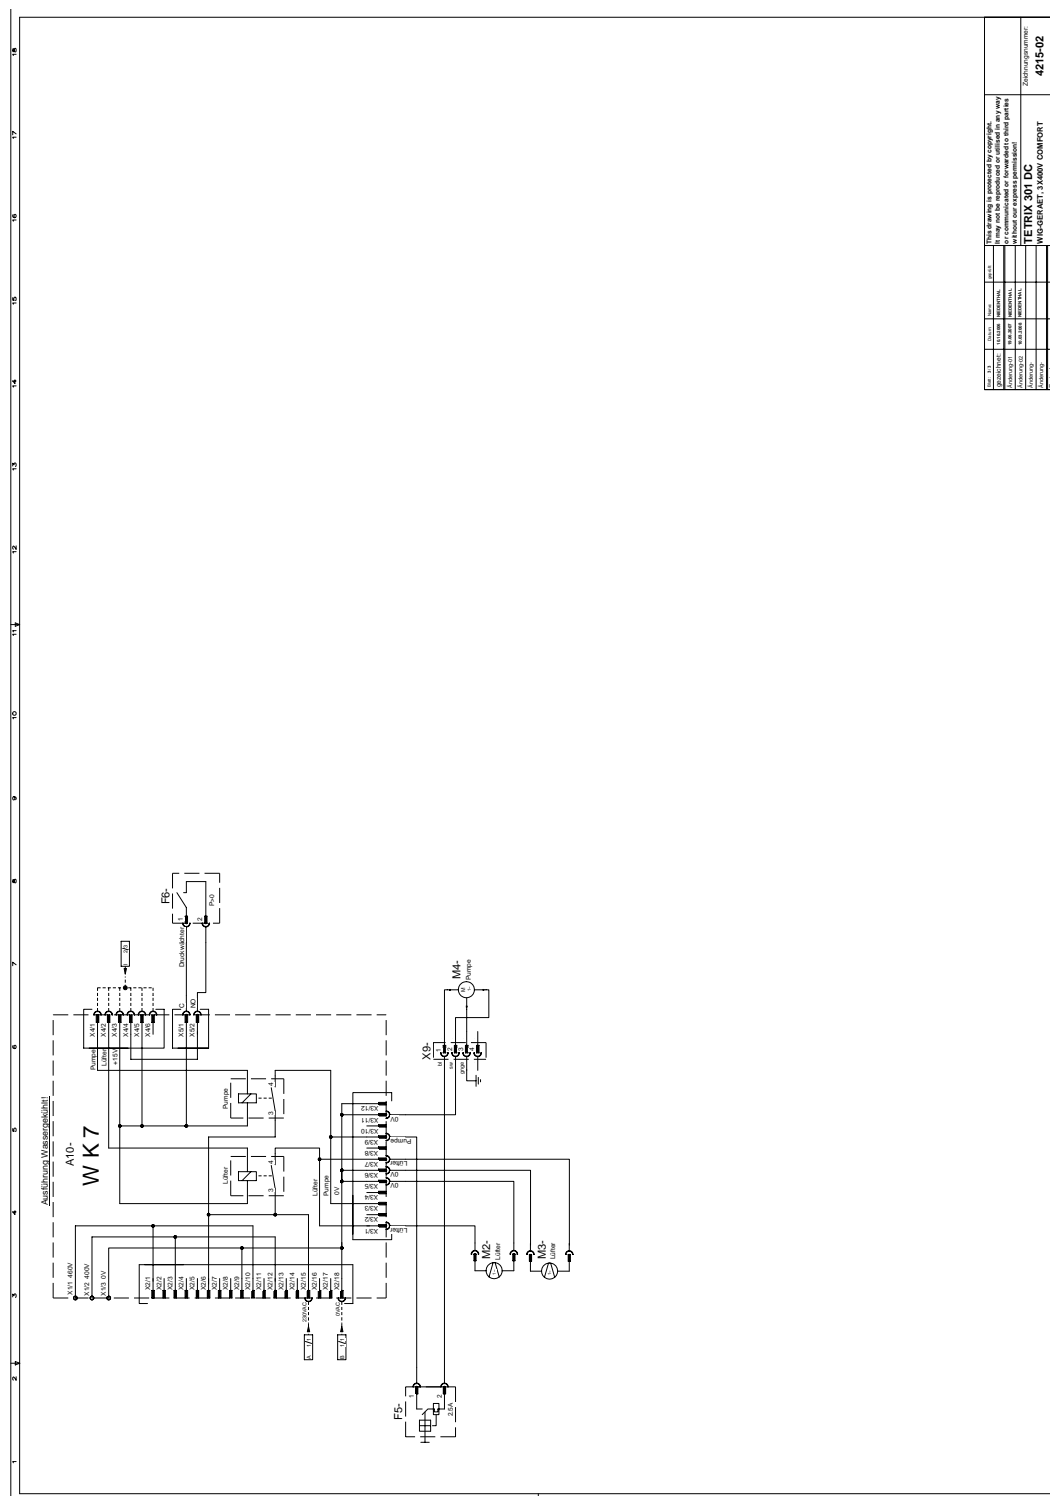


Obrázek 11-3

 11.2 TETRIX 351 COMFORT




Obrázek 11-4

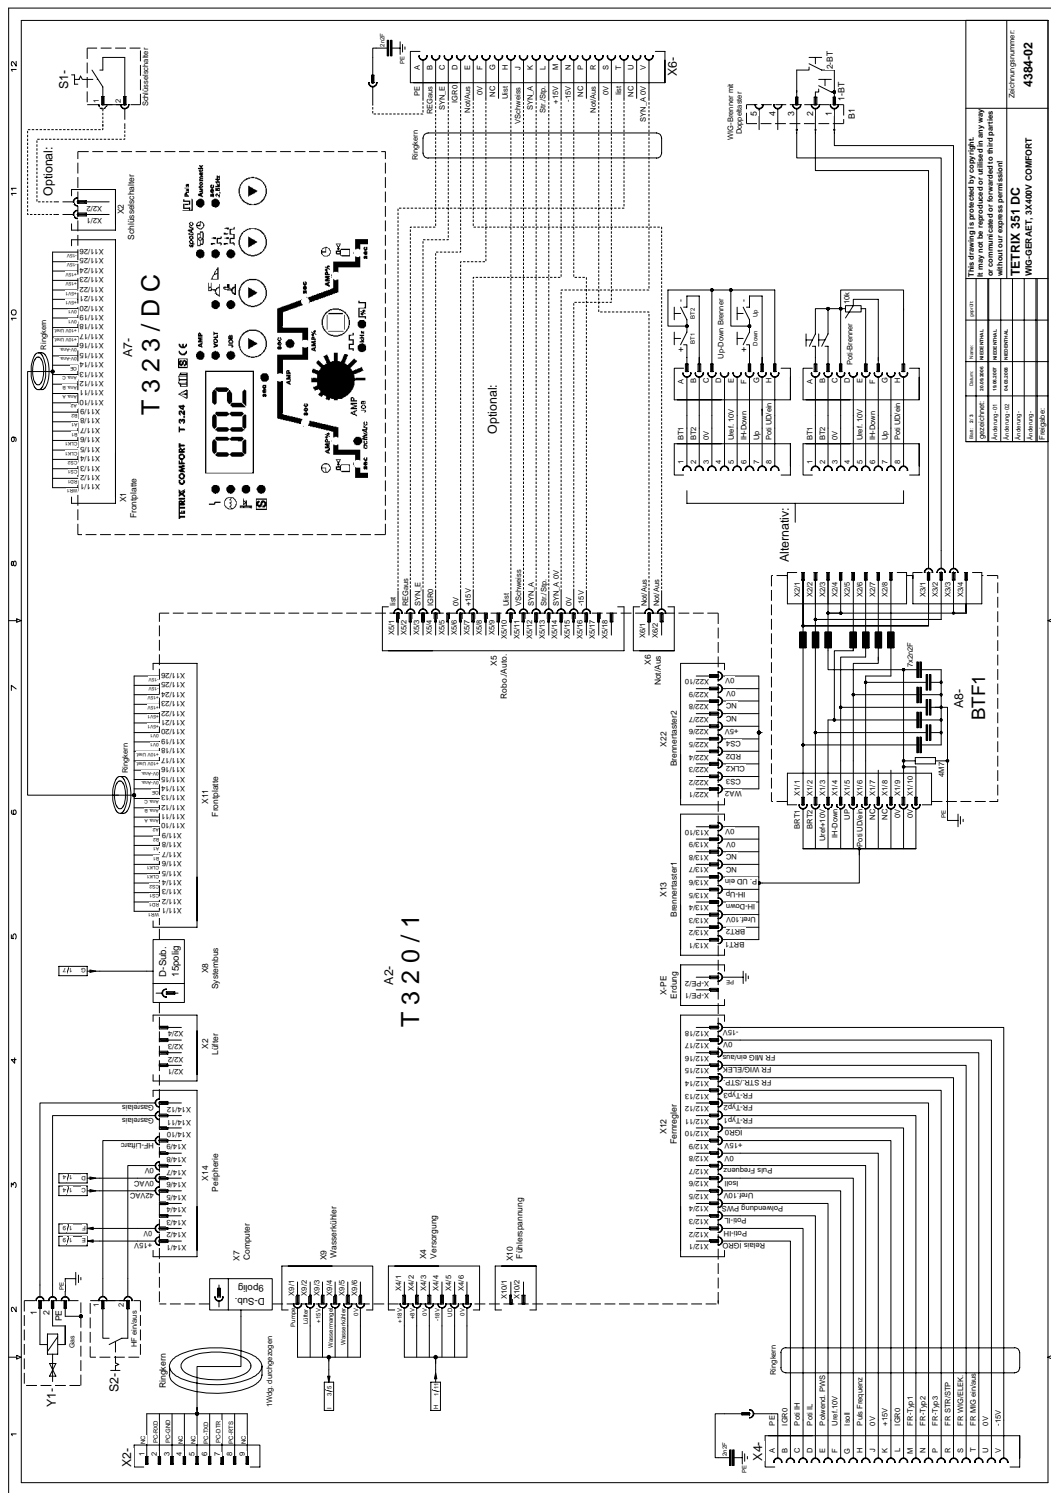




Obrázek 11-6

Obrázek 11-7

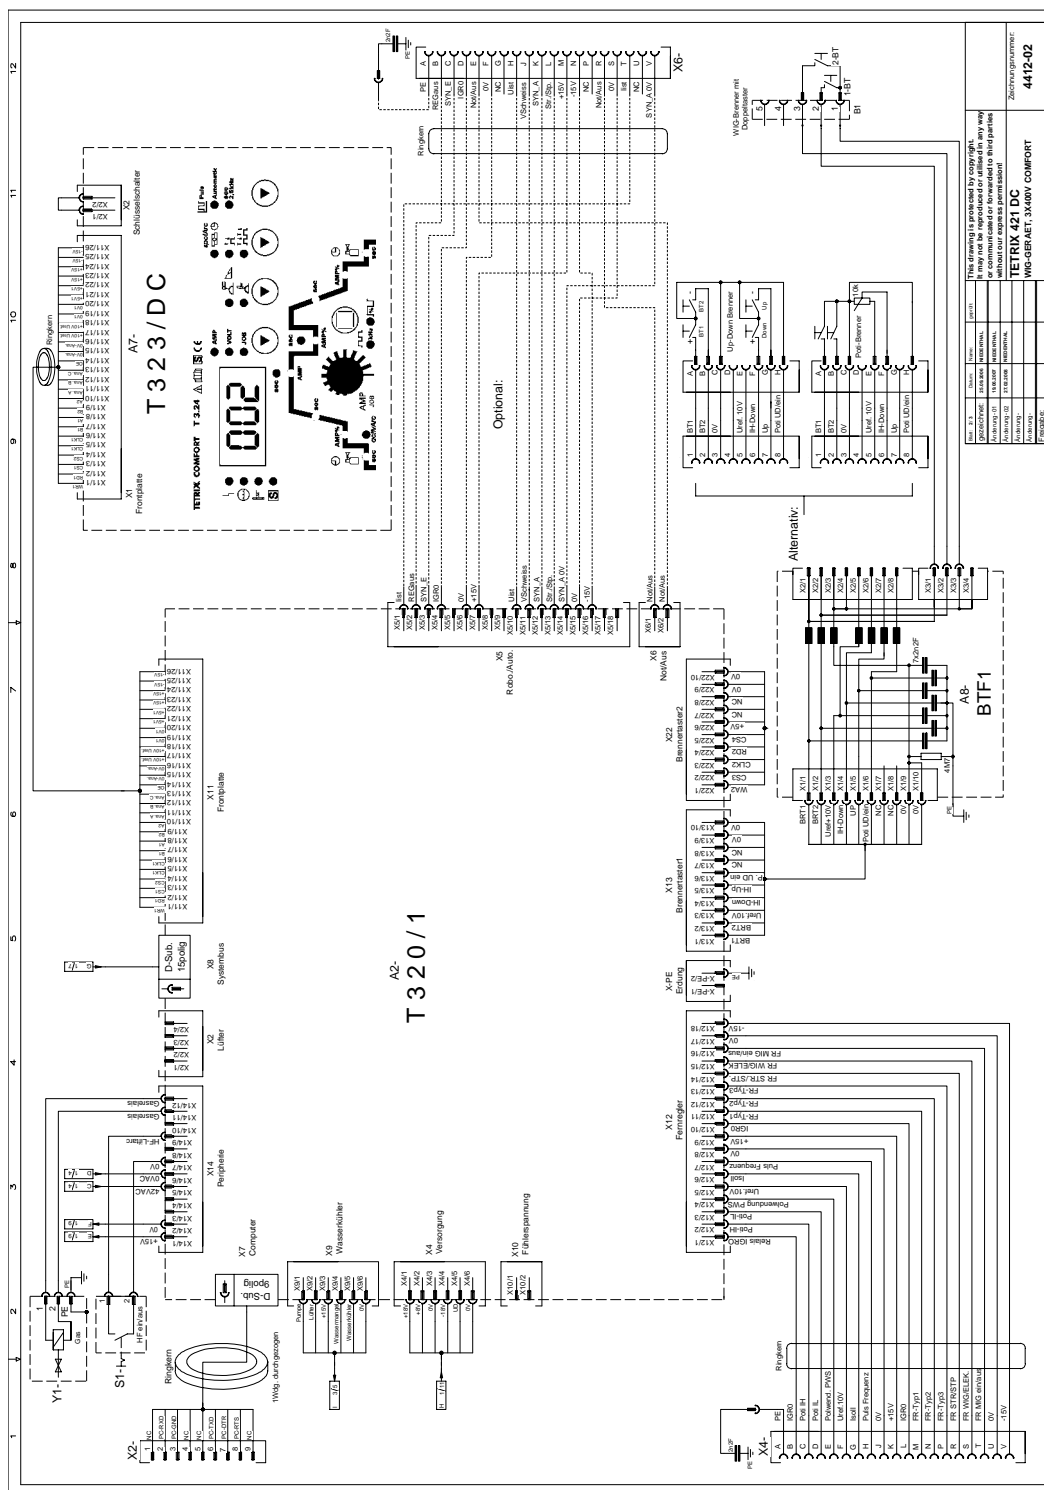


Obrázek 11-8

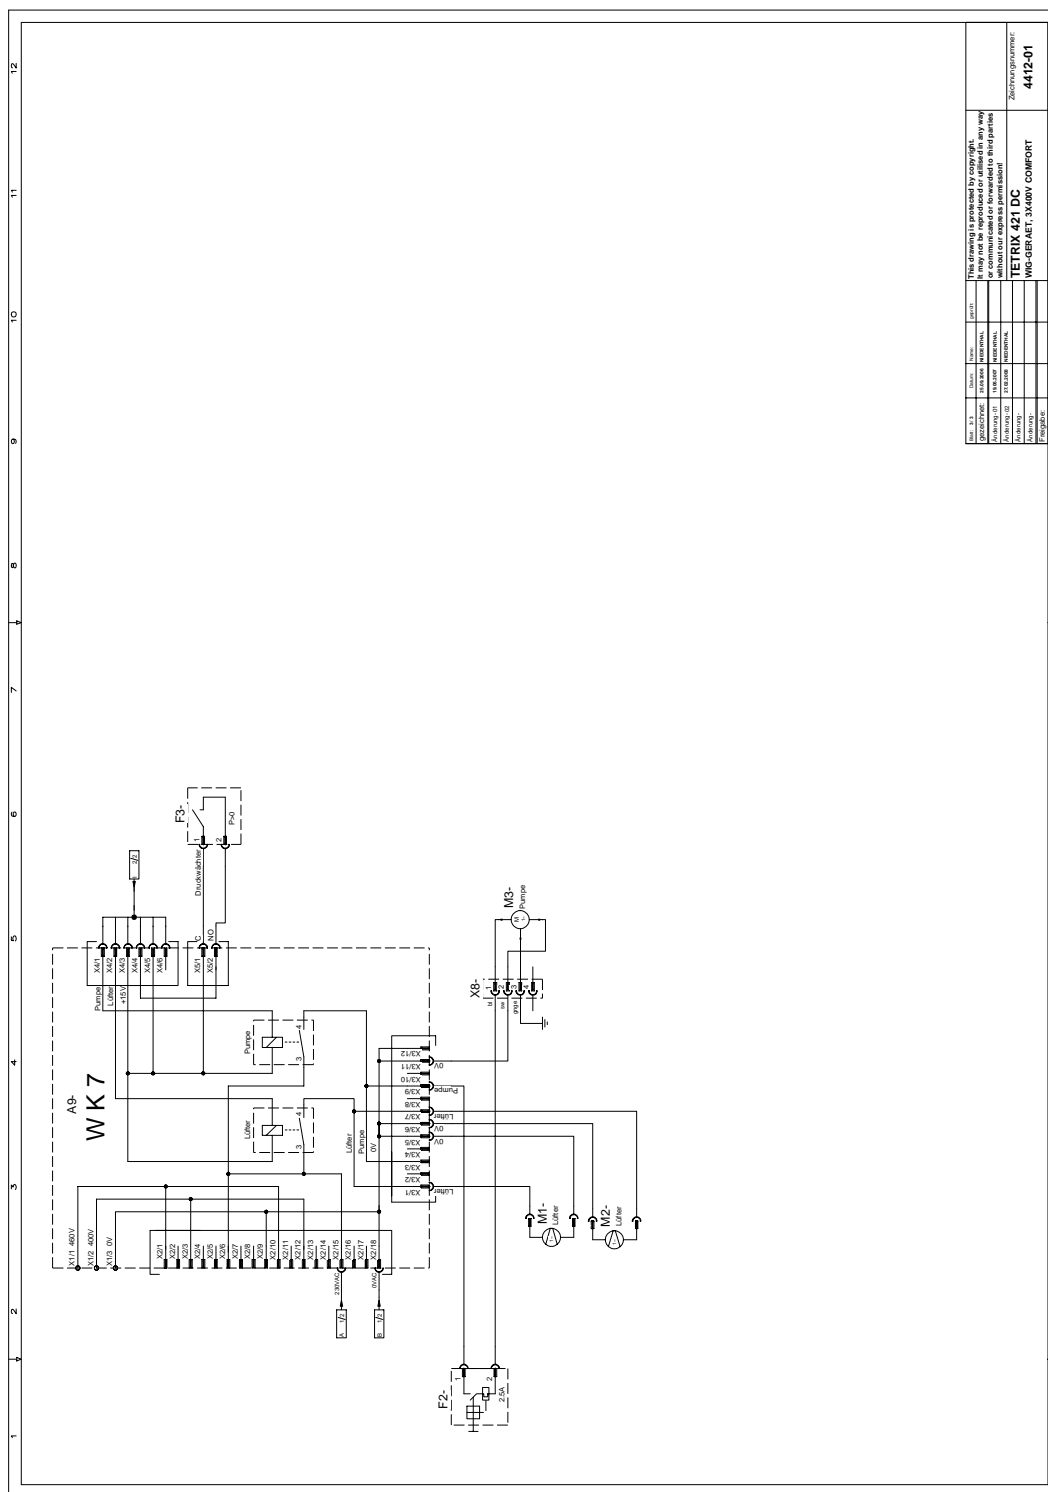


Obrázek 11-9

11.4 TETRIX 521 COMFORT

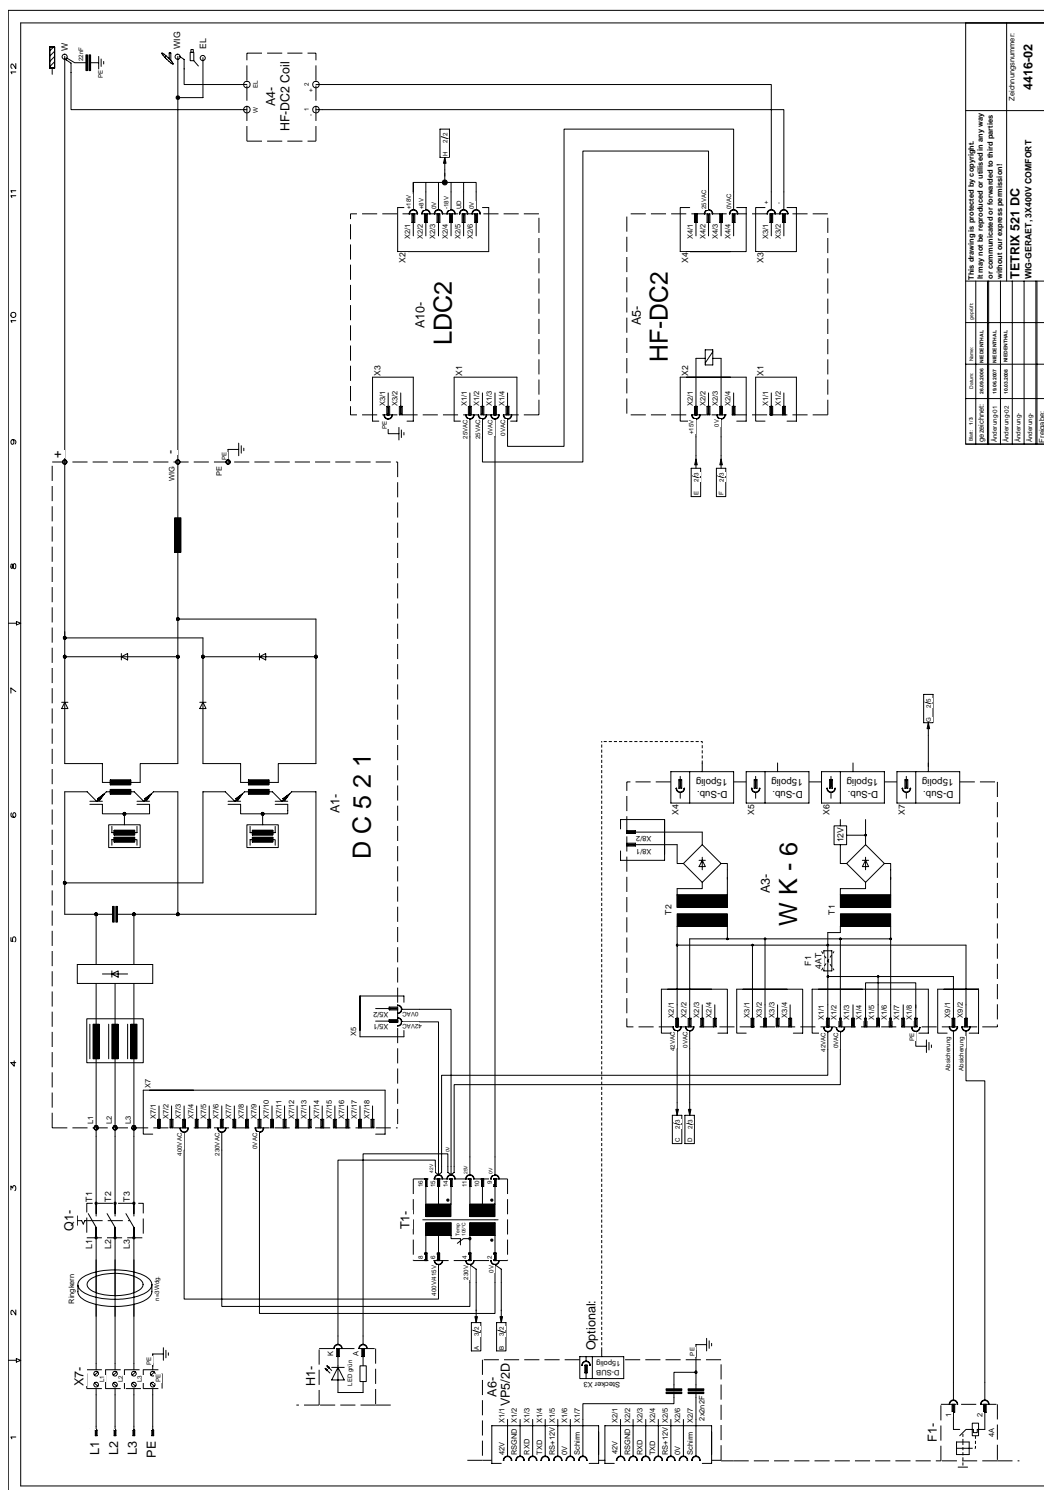

Obrázek 11-10

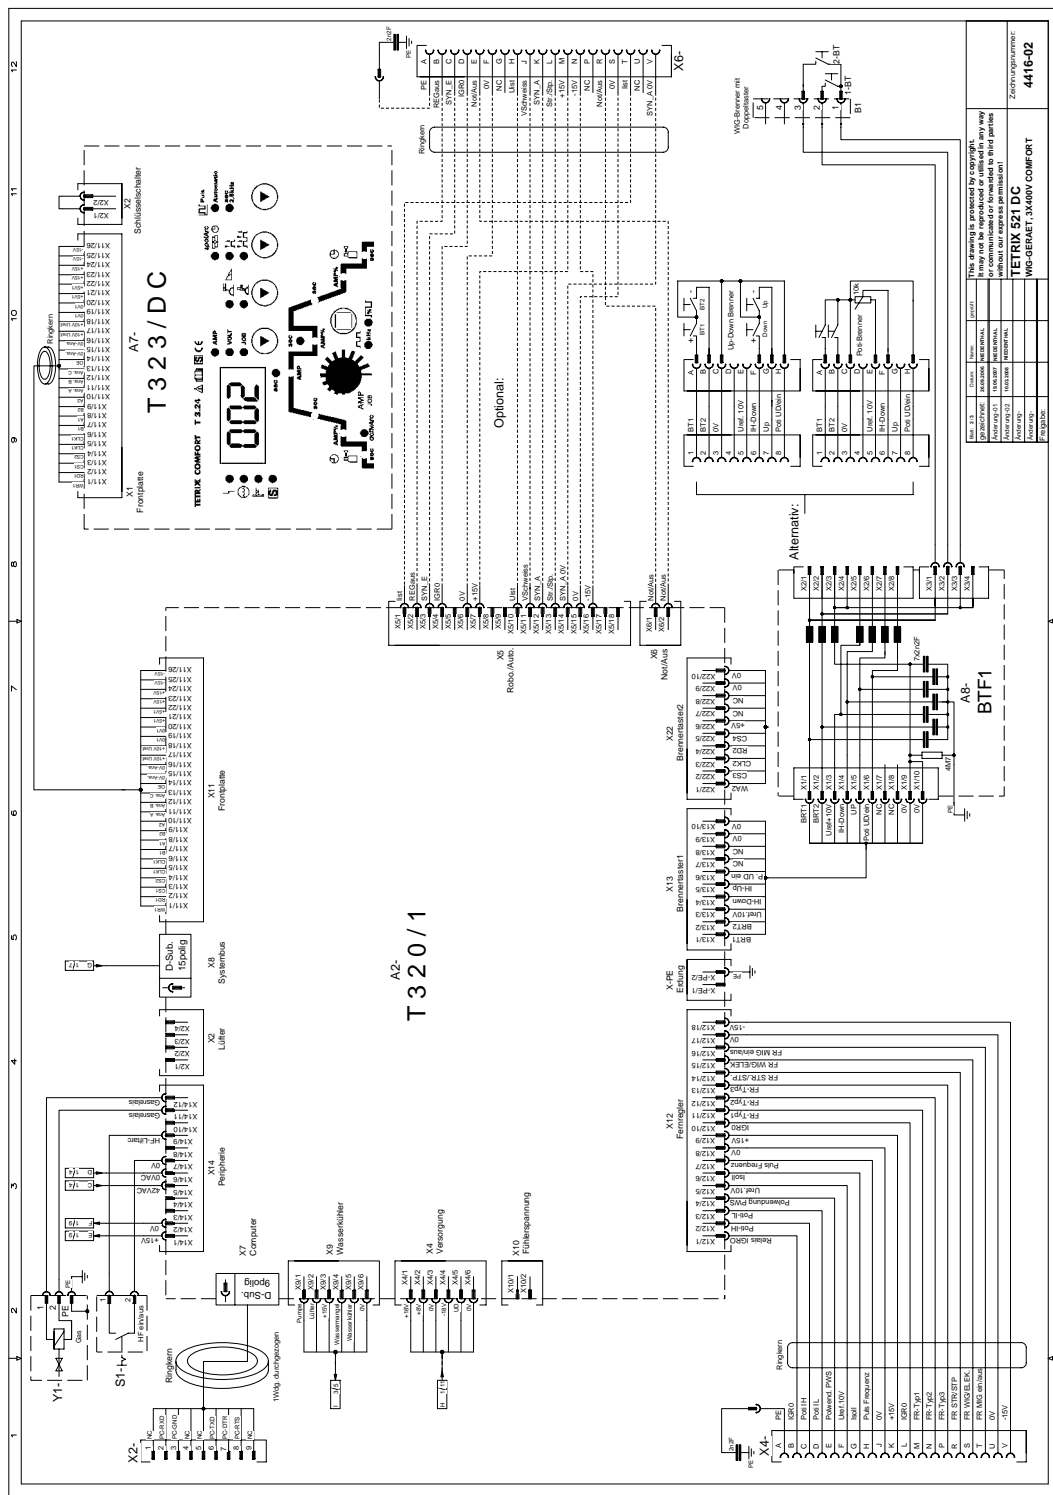

Obrázek 11-11



Obrázek 11-12

12 Dodatek A

12.1 Prohlášení o shodě

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>EWM / HIGHTEC® WELDING SIMPLY MORE</p> | | <p>EG - Konformitätserklärung EC – Declaration of Conformity Déclaration de Conformité CE</p> | |
| <p>Name des Herstellers: Name of manufacturer: Nom du fabricant:</p> | | <p>EWM HIGHTEC WELDING GmbH (nachfolgend EWM genannt) (In the following called EWM) (nommé par la suite EWM)</p> | |
| <p>Anschrift des Herstellers: Address of manufacturer: Adresse du fabricant:</p> | | <p>Dr.- Günter - Henle - Straße 8 D - 56271 Mündersbach – Germany info@ewm.de</p> | |
| <p>Hiermit erklären wir, daß das bezeichnete Gerät in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der unten genannten EG- Richtlinien entspricht. Im Falle von unbefugten Veränderungen, unsachgemäßen Reparaturen Nichteinhaltung der Fristen zur Wiederholungsprüfung und / oder unerlaubten Umbauten, die nicht ausdrücklich von EWM autorisiert sind, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.</p> | | <p>We hereby declare that the machine below conforms to the basic safety requirements of the EC Directives cited both in its design and construction, and in the version released by us. This declaration shall become null and void in the event of unauthorised modifications, improperly conducted repairs, non-observance of the deadlines for the repetition test and/or non-permitted conversion work not specifically authorised by EWM.</p> | |
| <p>Gerätebezeichnung: Description of the machine: Description de la machine:</p> | | <p>Par la présente, nous déclarons que le poste, dans sa conception et sa construction, ainsi que dans le modèle mis sur le marché par nos services ci-dessous, correspondent aux directives fondamentales de sécurité énoncées par l'CE et mentionnées ci-dessous. En cas de changements non autorisés, de réparations inadéquates, de non-respect des délais de contrôle en exploitation et/ou de modifications prohibées n'ayant pas été autorisés expressément par EWM, cette déclaration devient caduque.</p> | |
| <p>Gerätetyp: Type of machine: Type de machine:</p> | | <p>_____</p> | |
| <p>Artikelnummer EWM: Article number: Numéro d'article</p> | | <p>_____</p> | |
| <p>Seriennummer: Serial number: Numéro de série:</p> | | <p>_____</p> | |
| <p>Optionen: Options: Options:</p> | | <p>keine none aucune</p> | |
| <p>Zutreffende EG - Richtlinien: Applicable EU - guidelines: Directives de la CE applicables:</p> | | <p>EG - Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) EC – Low Voltage Directive (2006/95/EG) Directive CE pour basses tensions (2006/95/EG) EG- EMV- Richtlinie (2004/108/EG) EC – EMC Directive (2004/108/EG) Directive CE EMV (2004/108/EG)</p> | |
| <p>Angewandte harmonisierte Normen: Used co-ordinated norms: Normes harmonisées appliquées:</p> | | <p>EN 60974 / IEC 60974 / VDE 0544 EN 50199 / VDE 0544 part 206 GOST-R</p> | |
| <p>Hersteller - Unterschrift: Manufacturer's signature: Signature du fabricant:</p> | | <p> Michael Szczesny , Geschäftsführer managing director gérant</p> | |
| | | <p>01.2007</p> | |